

ЭКСПЕРТНОЕ БЮРО

УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор

ООО «Экспертное бюро «Вотум»

Иванова В.В.



## ЗАКЛЮЧЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА

№ ЭФ5249/07-24

в области строительного-  
технического исследования,  
проведенного на объекте,  
расположенном по адресу: г.  
Москва, Электролитный  
проезд, д. 7

**Основание:** Договор № ЭФ5249/07-24 от 03.07.2024г. между  
«Вотум»

и ООО «Экспертное бюро

г. Москва  
2024 г.

## СОДЕРАНИЕ

<b>1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ</b> .....	2
1.1 Место и время проведения исследования: .....	2
1.2 Основания для производства исследования:.....	2
1.3 Объект исследования:.....	2
1.4 Сведения об экспертной организации: .....	2
1.5 Документы, представленные специалисту для производства исследования:.....	2
1.6 Сведения о лицах, присутствовавших при производстве исследования:.....	2
1.7 Сведения о специалисте: .....	2
1.8 Вопросы, поставленные перед специалистом:.....	3
1.9 Технические средства контроля и измерения, используемые при проведении исследования. 3	
1.10 Законодательные и нормативные акты Российской Федерации, специальная литература, использованные при проведении исследования:.....	4
1.11 Этапы исследования: .....	7
<b>2. ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ЧАСТЬ</b> .....	7
2.1 Сведения об объекте исследования.....	9
Исследование по Вопросу №1 .....	10
Исследование по Вопросу №2 .....	25
<b>3. ВЫВОДЫ</b> .....	28
<b>Приложение №1. Фотографии, сделанные специалистом во время осмотра</b> .....	29
<b>Приложение №2. Копии документов, подтверждающих квалификацию специалиста</b> .....	46
<b>Приложение №3. Сертификаты, свидетельства о поверке</b> .....	61
<b>Приложение №4 Документы экспертной организации</b> .....	65
<b>Приложение №5. Локальный сметный расчет</b> .....	71
<b>Приложение № 6. Акт осмотра</b> .....	96
<b>Приложение №7. Телеграмма</b> .....	97

## 1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ

### *1.1 Место и время проведения исследования:*

Исследование проводилось по адресу: г. Москва, Электролитный проезд, д. 7. Время проведения исследования: с 12.07.2024 г. по 29.07.2024 г.

Время производства натурального осмотра на объекте исследования: 12.07.2024 г. с 09 часов 00 минут по 11 часов 00 минут.

Адрес осуществления камеральной обработки данных: 119180, Россия, г. Москва, муниципальный округ Якиманка вн. тер. г., 1-й Голутвинский пер., д. 3-5, стр. 1, этаж 1, пом/ком I/12.

### *1.2 Основания для производства исследования:*

Договор № ЭФ5249/07-24 от 03.07.2024г. между \_\_\_\_\_ и ООО «Экспертное бюро «Вотум».

### *1.3 Объект исследования:*

Жилое помещение (квартира), расположенное в многоквартирном жилом доме по адресу: г. Москва, Электролитный проезд, д. 7, общей площадью 40,80 кв.м.

### *1.4 Сведения об экспертной организации:*

ООО «Экспертное бюро «Вотум», адрес местонахождения: 119180, Россия, г. Москва, муниципальный округ Якиманка вн. тер. г., 1-й Голутвинский пер., д. 3-5, стр. 1, этаж 1, пом/ком I/12; ИНН/КПП 9706015686/ 770601001, ОГРН 1217700211750, e-mail: zakaz@votum.legal.

### *1.5 Документы, представленные специалисту для производства исследования:*

Договор участия в долевом строительстве № ДДУ/НГР1-01-09- от 17.08.2020г.

### *1.6 Сведения о лицах, присутствовавших при производстве исследования:*

О проведении специалистом натурального обследования заинтересованные стороны уведомлены экспертной организацией. На осмотре присутствовал собственник (см. Приложение №6), специалист – Кречетов А.Э. (см. Приложение №6). Застройщик ООО «Специализированный застройщик Нагорный», о дате и времени проведения натурального осмотра был уведомлен телеграммой (см. Приложение №7). Представитель от застройщика на осмотр не явился.

### *1.7 Сведения о специалисте:*

**Титова Мария Юрьевна**, имеет высшее образование (Московский государственный строительный университет, диплом бакалавра по направлению «Строительство», диплом № 9507718 0885619, рег. номер 7630Б, выдан 12.07.2018 года); (Московский государственный строительный университет, диплом магистра с отличием по направлению «Строительство», по специальности «Судебная строительно-техническая и стоимостная экспертизы объектов недвижимости», диплом № 9507704 0224323, рег. номер 2540М, выдан 16.07.2020 года).

Дополнительное образование:

- Удостоверение о повышении квалификации по программе «Ценообразование и сметное дело в строительстве с использованием программных комплексов Smeta.RU, ГРАНД-Смета» (ФГБОУ ВО НИУ МГСУ рег. номер У-2029/18, выдан 13.12.2018г.);



- Удостоверение о повышении квалификации по программе «Современная практика обследования зданий и сооружений. Государственный строительный надзор, строительный контроль и экспертиза строительства» (ООО «МинМакс» рег. номер ПК 2104/04-01, №180001509457, от 29.04.2021);

- Диплом о профессиональной переподготовке по программе «Судебная строительнотехническая и стоимостная экспертиза объектов недвижимости» (ЧОУ ДПО «Институт непрерывного образования», № 373100485623, рег. номер 194-2023, выдан 24.03.2023);

- Сертификат соответствия судебного эксперта (СДСНЭОиЭ ФАТриМ «Палата судебных экспертов», № PS 003506, действителен с 24.03.2023 по 24.03.2026);

- Удостоверение судебного эксперта по специализации «Судебная строительнотехническая экспертиза» («Палата судебных экспертов», рег. номер 272/2023, действителен с 24.03.2023 по 24.03.2026).

Стаж работы по экспертной специальности – 5 лет.

**Кречетов Андрей Эдуардович**, имеет высшее образование (Московский государственный строительный университет, диплом бакалавра по направлению «Строительство», по специальности «Промышленное и гражданское строительство», диплом № 107704 0410310, рег.номер 14104Б, выдан 07.10.2022 года).

Стаж работы по экспертной специальности – 2 года.

#### **1.8 Вопросы, поставленные перед специалистом:**

1) Определить, соответствует ли качество объекта долевого строительства: жилого помещения (квартира), расположенного в многоквартирном жилом доме по адресу: г. Москва, Электролитный проезд, д. 7, общей площадью 40,80 кв.м., условиям Договора участия в долевом строительстве № ДДУ/НГР1-01-09- от 17.08.2020г., требованиям технических регламентов, СП, ГОСТ, проектной документации и градостроительных регламентов.

2) В случае выявления такого несоответствия, определить объем обнаруженных дефектов и стоимость их устранения с учетом работ, материалов и иных необходимых затрат.

#### **1.9 Технические средства контроля и измерения, используемые при проведении исследования.**

Для производства осмотра специалист применял следующие инструменты:

№	Внешний вид СИ	Характеристики СИ
1		<p><u>Цифровой уровень ADA ProLevel 60</u> для измерения углов наклона деталей и плоскостей. Удобно читаемый цифровой электронный дисплей отображает отклонение от горизонтали/вертикали, получая данные с встроенного датчика уклона (инклинометра). Для точной работы есть автоматическая калибровка. Данные отображаются в градусах, мм/м, %, in/ft. Для удобства работы есть режим “HOLD” - удержания результатов на дисплее и подсветка.</p> <p>Встроенные пузырьковые уровни позволяют вести двойной контроль совместно с электронным датчиком уклона или работать как с обычным уровнем. В основание встроены магниты для крепления на стальных конструкциях.</p> <p>Технические характеристики:</p>



		<p>– Длина - 600 мм Точность измерений - 0,5 мм/м</p>
2		<p><u>Линейка металлическая</u> используется для точного определения линейных размеров. Гибкий инструмент позволяет также определить длину объектов незначительной кривизны. Изделие оснащено отверстием для подвешивания.</p>
3		<p><u>Лазерный дальномер RGK D60</u> — это современный прибор для измерения расстояний до 60 метров, обладающий широким набором. Точность измерений — не менее <math>\pm 2</math> мм. Лазерный дальномер RGK D60 оснащён пузырьковым уровнем для гарантированного получения перпендикуляра. Блок памяти способен хранить до 100 полученных значений, включая длину, площадь и объём. С сохранёнными значениями можно выполнять те же арифметические действия, что и с текущими измерениями. Контрастный четырёхстрочный экран оснащён яркой подсветкой, которую можно включить и выключить отдельной кнопкой. В корпусе предусмотрены паз для закрепления ремешка на руку, винт на штатив 1/4" и откидная скоба. Измерение можно выполнять от четырёх разных точек отсчёта. Дальномер RGK D60 выполняет измерения: до задней кромки — при измерении длины помещения; до передней кромки — удобно осуществлять разметку; до винта — расстояние определяется точно до центра штатива; до конца откидной скобы — для определения расстояния из углов.</p>

Также специалистом использовались:

- фиксирующая аппаратура – камера Xiaomi Redmi Note 8T 48 Мп с широкоугольным и телеобъективом;
- персональный компьютер;
- ручка, карандаш, планшет, листы бумаги.

Копии сертификатов о калибровке и поверке представлены в Приложении № 3.

Фотографии, сделанные во время натурального осмотра, приведены в Приложении № 1.

### ***1.10 Законодательные и нормативные акты Российской Федерации, специальная литература, использованные при проведении исследования<sup>1</sup>:***

- 1) Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 N 190-ФЗ (ред. от 04.08.2023) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2023);
- 2) Федеральный закон Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» (с изм. на 2 июля 2013 года);

<sup>1</sup> Указанные источники нормативно-технической документации использовались в той части и в той мере, которые были необходимы для решения поставленных вопросов. Указанный перечень не является исчерпывающим и представляет из себя справочную информацию характеризующую полноту исследований. Для проведения исследований использовались либо действующие нормативные документы, либо их актуализированные версии (СП- своды правил), документы прекратившие свое действие на территории РФ использовались справочно.

3) Федеральный закон Российской Федерации от 31 мая 2001 г. N 73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации» (с изм. на 1 июля 2021 года);

4) Федеральный закон Российской Федерации 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (с изменениями на 14 июля 2022 года) (редакция, действующая с 1 марта 2023 года);

5) Постановление Правительства РФ от 28 мая 2021 г. N 815 «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», и о признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 4 июля 2020 г. N 985 (с изменениями на 20 мая 2022 года)»;

6) АО «ЦНИИПРОМЗДАНИЙ». Пособие по обследованию строительных конструкций зданий;

7) «Дефекты и методы их устранения в конструкциях и сооружениях». И.А. Физдель, Издательство литературы по строительству, Москва 1970 г.;

8) «Методики исследования объектов судебной строительно-технической экспертизы». Гос. учреждение Рос. федер. центр судеб. экспертизы. Бутырин А.Ю., Луковкина О.В., Попов А.Н., Чудиёвич А.Р., Библиотека эксперта, Москва 2007;

9) «Рекомендации по оценке надежности строительных конструкций зданий и сооружений по внешним признакам». Изд. ЦНИИпромзданий, Москва 2001;

10) «Сборник методических рекомендаций по производству судебных строительно-технических экспертиз». Министерство Юстиции РФ ФЦСЭ. Под ред. А.Ю. Бутырина. Москва 2012;

11) «Сборник учебно-методических пособий по судебной строительно-технической экспертизе». Под ред. А.Ю. Бутырина, Библиотека эксперта, Москва 2011;

12) «Судебная экспертиза в гражданском, арбитражном, административном и уголовном процессе». 4-е изд., перераб. и доп. - М.: Норма – ИНФРА-М, Е.Р. Россинская, 2019;

13) «Теория и практика судебной строительно-технической экспертизы». И.Д. Городец., Бутырин А.Ю. 2006;

14) «Типология зданий и сооружений». Изд. центр «Академия». 2008 г. И.А. Синянский, Н.И. Манешина;

15) ГОСТ 475-2016 «Блоки дверные деревянные и комбинированные. Общие технические условия (с Поправкой)»;

16) ГОСТ 538-2014 «Изделия замочные и скобяные. Общие технические условия (с Поправкой)»;

17) ГОСТ 13996-2019 «Плитки керамические. Общие технические условия»;

18) ГОСТ 15167-93 «Изделия санитарные керамические. Общие технические условия (с Изменением N 1)»;

19) ГОСТ 19111-2001 «Изделия погонажные профильные поливинилхлоридные для внутренней отделки. Технические условия»;

20) ГОСТ 23166-99 «Блоки оконные. Общие технические условия» (с Изменением N 1, с Поправкой);

21) ГОСТ 24866-2014 «Стеклопакеты клееные. Технические условия (с Изменением N 1, с Поправкой)»;

22) ГОСТ Р 58945-2020 «Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Правила выполнения измерений параметров зданий и сооружений»;



- 23) ГОСТ Р 58939-2020 «Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Правила выполнения измерений. Элементы заводского изготовления»;
- 24) ГОСТ 30245-2003 «Профили стальные гнутые замкнутые сварные квадратные и прямоугольные для строительных конструкций. Технические условия (с Поправкой)»;
- 25) ГОСТ 30673-2013 «Профили поливинилхлоридные для оконных и дверных блоков. Технические условия»;
- 26) ГОСТ 30674-99 «Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей. Технические условия (с Поправкой)»;
- 27) ГОСТ 30777-2012 «Устройства поворотные, откидные, поворотно-откидные, раздвижные для оконных и балконных дверных блоков. Технические условия»;
- 28) ГОСТ 31173-2016 «Блоки дверные стальные. Технические условия (с Поправкой)»;
- 29) ГОСТ 31311-2022 «Приборы отопительные. Общие технические условия»;
- 30) ГОСТ 34378-2018 «Конструкции ограждающие светопрозрачные. Окна и двери. Производство монтажных работ, контроль и требования к результатам работ»;
- 31) ГОСТ 30971-2012 «Швы монтажные узлов примыкания оконных блоков к стеновым проемам. Общие технические условия (с Поправкой)»;
- 32) СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений»;
- 33) СП 29.13330.2011 «Полы. Актуализированная редакция СНиП 2.03.13-88 (с Изменениями N 1,2,3)»;
- 34) СП 54.13330.2022 «Здания жилые многоквартирные СНиП 31-01-2003»;
- 35) СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции. Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87 (с Изменениями N 1, 3, 4)»;
- 36) СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия. Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87 (с Изменением N 1,2)»;
- 37) СП 73.13330.2016 «Внутренние санитарно-технические системы зданий. СНиП 3.05.01-85 (с Изменением N 1)»;
- 38) ГОСТ 25772-2021 «Ограждения металлические лестниц, балконов, крыш, лестничных маршей и площадок. Общие технические условия (с Поправками)»;
- 39) ГОСТ 30970-2014 «Блоки дверные из поливинилхлоридных профилей. Общие технические условия»;
- 40) ГОСТ 9.032-74 «Единая система защиты от коррозии и старения (ЕСЗКС). Покрытия лакокрасочные. Группы, технические требования и обозначения (с Изменениями N 1-4)»;
- 41) СТО НОСТРОЙ 2.23.62-2012 «Конструкции ограждающие светопрозрачные. ОКНА. Часть 2. Правила производства монтажных работ, контроль и требования к результатам работ (с Поправкой)».
- 42) ГОСТ 21519-2022 «Блоки оконные из алюминиевых профилей. Технические условия (с Поправкой)».
- 43) ГОСТ Р 59690-2021 «Материалы и комплектующие для натяжных потолков. Общие технические условия».
- 44) ГОСТ 6810-2002 «Обои. Технические условия (с Поправкой, с Изменением N 1)».
- 45) ТТК «Облицовка стен ванных комнат глазурованной плиткой».
- 46) ТУ 5772-005-88742502-2003 «Панели облицовочные. Элементы крепления и стыковки из поливинилхлорида для наружной отделки стен».
- 47) СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности



хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг (с изменениями на 14 апреля 2022 года)».

48) ГОСТ 24404-80 «Изделия из древесины и древесных материалов. Покрытия лакокрасочные. Классификация и обозначения».

49) ГОСТ Р 59654-2021 «Детали профильные из древесины и древесных материалов для строительства. Технические условия».

50) ГОСТ 32548-2013 «Вентиляция зданий. Воздухораспределительные устройства. Общие технические условия (Переиздание)».

51) ГОСТ 32412-2013 «Трубы и фасонные части из непластифицированного поливинилхлорида для систем внутренней канализации. Технические условия».

52) ГОСТ 23695-2016 «Приборы санитарно-технические стальные эмалированные. Технические условия (Переиздание)».

53) ГОСТ 19681-2016 «Арматура санитарно-техническая водоразборная. Общие технические условия (с Изменением N 1)».

54) ТР 114-01 «Технические рекомендации по технологии устройства покрытия пола из ламинат-паркета».

55) ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях (Переиздание с Поправкой, с Изменением N 1)».

### ***1.11 Этапы исследования:***

- анализ предоставленной в распоряжение специалиста документации для составления плана проведения исследования, изучение правовых и технических документов, относящихся к обследуемому объекту;

- натурное обследование, выезд специалиста на исследуемый объект для визуального осмотра и изучения фактического состояния ремонтно-строительных работ, выполненных в рамках заключенного Договора;

- опрос заинтересованных лиц;

- анализ и систематизация результатов, полученных при изучении предоставленной в распоряжение специалиста документации, правовых и технических документов, относящихся к обследуемому объекту, сведений по результатам выезда на объект и визуального осмотра, а также изучения фактического состояния строительных работ, выполненных в рамках заключенного Договора;

- расчет стоимости ремонтно-отделочных работ в случае выявления недостатков строительных работ на объекте;

- формулирование выводов и оформление заключения специалиста.

## **2. ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ЧАСТЬ**

Настоящее заключение специалиста может быть использовано как доказательство в судебных или внесудебных спорах. Информировем, что после вступления в силу ст. 41 ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности», судебно-экспертная деятельность может проводиться не только государственными, но и негосударственными экспертными учреждениями. Выводы, содержащиеся в настоящем заключении, ограничиваются следующими условиями:

1) Настоящее заключение достоверно в полном объеме в указанных в задании на исследование целях.

2) В процессе исследования предполагалось, что предоставленная Заказчиком информация является точной и достоверной. Специальная экспертиза (почерковедческая, техническая экспертиза документов, автороведческая и пр.) предоставленных документов не производилась.

3) ООО «Экспертное бюро «Вотум» гарантирует конфиденциальность информации, полученной в процессе исследования, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Настоящее исследование проводилось в соответствии, с учетом положений и требований, данных специальной литературы, в частности по строительно-технической и документарной экспертизе, действующим положениям СП, ГОСТ, положений об охране труда и окружающей среды в Российской Федерации. При формулировке выводов по поставленным вопросам специалист использовал результаты специальных исследований и общепринятые научные положения, отраженные в специальной и методической литературе по строительству.

#### **Основные методы проведения исследований:**

1) Анализ — метод исследования, характеризующийся выделением и изучением отдельных частей объектов исследования.

2) Синтез — процесс соединения или объединения ранее разрозненных вещей или понятий в целое или набор. Синтез есть способ собрать целое из функциональных частей как антипод анализа — способа разобрать целое на функциональные части.

3) Измерительный метод, основанный на информации, получаемой с использованием технических измерительных средств. Результаты непосредственных измерений при необходимости приводятся путем соответствующих пересчетов к нормальным или стандартным условиям, например, к нормальной температуре, нормальному атмосферному давлению и тому подобное. С помощью измерительного метода определяются значения показателей: масса изделия, сила тока, длина предмета, скорость автомобиля и др.

4) Регистрационный метод, основан на использовании информации, получаемой путем подсчета числа определенных событий, предметов или затрат, например, количества отказов изделия при испытаниях, числа частей сложного изделия (стандартных, унифицированных, оригинальных, защищенных авторскими свидетельствами или патентами и т.п.). Этим методом определяются показатели надежности, стандартизации и унификации, патентно-правовые и др.

5) Расчетный метод, при котором значения качественных или количественных показателей вычисляются по значениям параметров исследуемого образца, найденным другими методами. Для этого необходимо иметь теоретические или эмпирические зависимости показателей «качества» от параметров исследуемого образца.

6) Органолептический метод основан на анализе восприятия органов чувств (зрения, обоняния, осязания, слуха, вкуса) без применения технических измерительных или регистрационных средств. Органы чувств человека выдают информацию о соответствующих ощущениях. На основе имеющегося опыта проводится анализ этих ощущений и находится значение показателя качества. Поэтому точность метода зависит от квалификации, опыта и способностей лиц, проводящих оценку. При органолептическом методе могут использоваться технические средства, повышающие разрешающие способности органов чувств (лупа, микроскоп, слуховая трубка и т.п.). Метод широко применяется для определения качественных показателей исследуемого образца или объекта. Обычно органолептический метод применяется совместно с экспертным.

7) Документальный метод — это исследование учетных документов, различные исследования этих документов, проверка нормативной правовой базы их составления и т.д.




8) Экспертный метод - метод основанный на учете мнений специалистов-экспертов. Метод применяют в тех случаях, когда показатели качества не могут быть определены другими методами из-за недостаточного количества информации, необходимости разработки специальных технических средств и т.п. Экспертный метод является совокупностью нескольких различных методов, которые представляют собой его модификации. Известные разновидности экспертного метода применяются там, где основой решения является коллективное решение компетентных людей (экспертов). Квалификация эксперта определяется не только знанием предмета обсуждения. Учитываются специфические возможности эксперта. Например, в пищевой промышленности при оценке качества продуктов питания учитывают возможности эксперта воспринимать вкус, запах, а также его состояние здоровья. Эксперты, оценивающие эстетические и эргономические показатели качества, должны быть хорошо осведомлены в области художественного конструирования. При использовании экспертного метода для оценки качества формируют рабочую и экспертную группы. Рабочая группа организует процедуру опроса экспертов, собирает анкеты, обрабатывает и анализирует экспертные оценки.

При проведении исследования для подготовки ответа на вопросы был использован комбинированный метод, т.е. органолептический метод в совокупности с измерительным методом. Специалист, основываясь на своих знаниях, навыках и опыте, используя имеющуюся в его распоряжении информацию об объекте исследования, проанализировал количественные и качественные характеристики объекта исследования, провёл их идентификацию по основным признакам.

### ***2.1 Сведения об объекте исследования***

Жилое помещение (квартира), расположенное в многоквартирном жилом доме по адресу: г. Москва, Электролитный проезд, д. 7, общей площадью 40,80 кв. м.

Объект исследования представляет собой двухкомнатное помещение с коридором, кухней, спальней, ванной комнатой и лоджией. Квартира расположена в многоквартирном жилом доме. В квартире застройщиком выполнен ремонт (по отделке). В коридоре, кухне, спальне выполнена отделка стен под окраску, в ванной комнате стены облицованы керамической плиткой. Напольное покрытие в спальне выполнено из ламината, в ванной комнате, коридоре и на лоджии - из керамической плитки. Напольное покрытие в кухне частично выполнено из ламината, частично из керамической плитки.

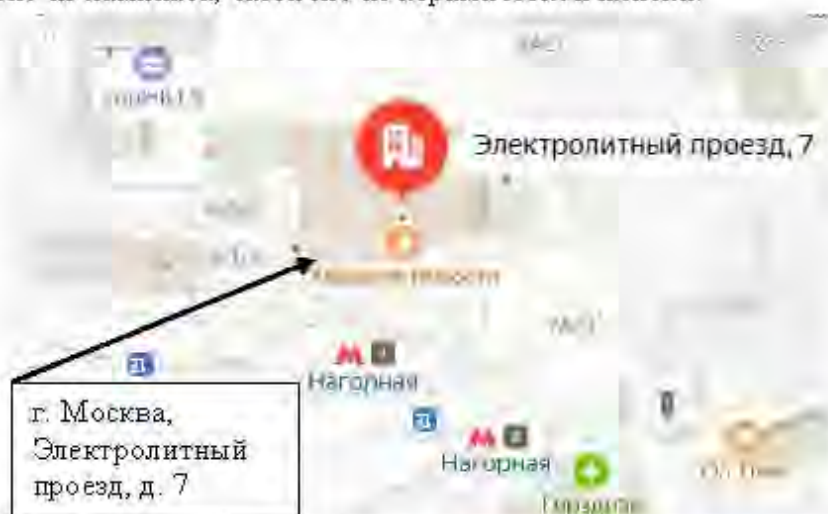

Объект исследования, согласно общему осмотру, готов к эксплуатации. Необходимо отметить, что на момент освидетельствования объекта экспертизы (квартира) не используется для проживания людей.



## Исследование по Вопросу №1

**Вопрос 1: Определить, соответствует ли качество объекта долевого строительства: жилого помещения (квартира), расположенного в многоквартирном жилом доме по адресу: г. Москва, Электролитный проезд, д. 7, общей площадью 40,80 кв.м., условиям Договора участия в долевом строительстве № ДДУ/НГР1-01-09- от 17.08.2020г., требованиям технических регламентов, СП, ГОСТ, проектной документации и градостроительных регламентов.**

Для ответа на данный вопрос специалист проанализировал документацию, предоставленную заказчиком, а также произвёл натурный осмотр объекта исследования. В связи с тем, что ООО «Специализированный застройщик Нагорный», согласно Договора участия в долевом строительстве № ДДУ/НГР1-01-09- от 17.08.2020г., является застройщиком и производит выпуск строительной продукции, то к квартире, которая является предметом Договора, применяются строительные нормативы (ГОСТ, СП, проектная документация и т.д.). Основными документами, которые регламентируют качество строительной продукции являются:

- *Технический регламент о безопасности зданий и сооружений от 30.12.2009 N 384-ФЗ (с изменениями на 2 июля 2013 года);*

- *Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 N 190-ФЗ (ред. от 04.08.2023) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2023);*

- *Постановление Правительства РФ от 28 мая 2021 г. N 815 «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», и о признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 4 июля 2020 г. N 985 (с изменениями на 20 мая 2022 года)».*

С учетом того, что объектом исследования является квартира с **отделкой**, то есть полностью пригодная к эксплуатации, для отделочных работ также применяется документ, который регламентирует качество отделочных работ и с помощью которого можно определить недостатки при отделочных работах, а именно:

- *СП 71.13330.2017 Изоляционные и отделочные покрытия. Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87.*

Кроме того, специалист проанализировал информацию, содержащуюся в Договоре участия в долевом строительстве № ДДУ/НГР1-01-09- от 17.08.2020г. В соответствии с Приложением №1 к указанному Договору, в Объекте долевого строительства выполняются следующие отделочные работы по помещениям:

### **1. Отделка жилых комнат:**

- Стены: оштукатуривание, шпатлевание, покраска (цвет-белый);
- Пол: дополнительная звукоизоляция рулонного типа и цементно-песчаная стяжка, армированная фиброволокном, ламинат, плинтус;
- Потолки: гипсокартон, шпатлевание, покраска (цвет-белый); карнизы.

### **2. Отделка кухни:**

- Стены: оштукатуривание, шпатлевание, покраска (цвет-белый);
- Пол: дополнительная звукоизоляция рулонного типа и цементно-песчаная стяжка, армированная фиброволокном, керамогранитная плитка, плинтус;
- Потолки: гипсокартон, шпатлевание, покраска (цвет-белый);
- Устройство подводки для подключения ХВС/ГВС, канализации с установкой запорной арматуры.

### 3. Отделка холлов и коридоров:

- Стены: оштукатуривание, шпатлевание, покраска (цвет-белый);
- Пол: дополнительная звукоизоляция рулонного типа и цементно-песчаная стяжка, армированная фиброволокном, керамогранитная плитка и/или ламинат, плинтус;
- Потолки: гипсокартон, шпатлевание, покраска (цвет-белый).

### 4. Отделка санузлов:

- Стены: облицовка керамогранитной плиткой;
- Пол: гидроизоляция, дополнительная звукоизоляция рулонного типа и цементно-песчаная стяжка, армированная фиброволокном, керамогранитная плитка;
- Потолки: гипсокартон, шпатлевание, покраска (цвет-белый);
- Сантехническое оборудование: унитаз(ы), ванна(ы), душевой поддон(ы) и душевая перегородка(и)/душевой уголок (уголки), умывальник(и), смеситель(и) (количество, вид сантехнического оборудования согласно приложению №1 к Договору);
- Установка полотенцесушителя (устанавливаются в санузлах, в которых предусмотрено размещение ванны или душевой кабины);
- Установка инсталляций под унитаз;
- Установка распределительного коллектора на ХВС/ГВС;
- Устройство скрытой подводки для подключения ХВС/ГВС, канализации с установкой запорной арматуры.

### 5. В состав отделки также включено:

- Электроразводка с установкой оконечных устройств (розетки, выключатели, встраиваемые светильники, патроны);
- Устройство системы отопления;
- Разводка слаботочного кабеля с установкой оконечных устройств в каждой жилой комнате и кухне;
- Монтаж комбинированного распределительного электрошита с установкой контроллера для возможности подключения системы «Умный дом»;
- Установка дверей в жилых и нежилых помещениях в случае отображения их на плане (Приложения №1 к Договору);
- Организация возможности подключения IP домофонии;
- Установка входной металлической двери с двухконтурным уплотнителем, двумя замками, отделкой панелью МДФ с внутренней стороны;
- Устройство подготовки для размещения блоков кондиционера (вывод для подключения к электроснабжению, устройство межблочных трасс и дренажа);
- Система электрического теплого пола в с/у.

### 6. Стиль отделки – «Классика».

Согласно раздела 5 СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений» (Этапы проведения обследований и состав работ):

*«5.1 Обследование строительных конструкций зданий и сооружений проводится, как правило, в три связанных между собой этапа:*

- *подготовка к проведению обследования;*
- *предварительное (визуальное) обследование;*
- *детальное (инструментальное) обследование.*

*5.2 Состав работ и последовательность действий по обследованию конструкций независимо от материала, из которого они изготовлены, на каждом этапе включают:*

*Подготовительные работы:*

- *ознакомление с объектом обследования, его объемно-планировочным и конструктивным решением, материалами инженерно-геологических изысканий;*
- *подбор и анализ проектно-технической документации;*



• составление программы работ (при необходимости) на основе полученного от заказчика технического задания. Техническое задание разрабатывается заказчиком или проектной организацией и, возможно, с участием исполнителя обследования. Техническое задание утверждается заказчиком, согласовывается исполнителем и, при необходимости, проектной организацией - разработчиком проекта задания.

*Предварительное (визуальное) обследование:*

• сплошное визуальное обследование конструкций зданий и выявление дефектов и повреждений по внешним признакам с необходимыми замерами и их фиксация.

*Детальное (инструментальное) обследование:*

• работы по обмеру необходимых геометрических параметров зданий, конструкций, их элементов и узлов, в том числе с применением геодезических приборов;

• инструментальное определение параметров дефектов и повреждений;

• определение фактических прочностных характеристик материалов основных несущих конструкций и их элементов;

• измерение параметров эксплуатационной среды, присущей технологическому процессу в здании и сооружении;

• определение реальных эксплуатационных нагрузок и воздействий, воспринимаемых обследуемыми конструкциями с учетом влияния деформаций грунтового основания;

• определение реальной расчетной схемы здания и его отдельных конструкций;

• определение расчетных усилий в несущих конструкциях, воспринимающих эксплуатационные нагрузки;

• расчет несущей способности конструкций по результатам обследования;

• камеральная обработка и анализ результатов обследования и поверочных расчетов;

• анализ причин появления дефектов и повреждений в конструкциях;

• составление итогового документа (акта, заключения, технического расчета) с выводами по результатам обследования;

• разработка рекомендаций по обеспечению требуемых величин прочности и деформативности конструкций с рекомендуемой, при необходимости, последовательностью выполнения работ.

Некоторые из перечисленных работ могут не включаться в программу обследования в зависимости от специфики объекта исследования, его состояния и задач, определенных техническим заданием. Исходя из вышеизложенных этапов, специалист произвел детальное (инструментальное) обследование с применением специальной приборной базы. Согласно детального (инструментального) обследования объекта исследования специалист выявил ряд дефектов.

*Дефект - отдельное несоответствие конструкций какому-либо параметру, установленному проектом или нормативным документом (СНиП, ГОСТ, ТУ, СН и т.д.). Указанный термин дан в соответствии с СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений зданий» / Госстрой России. – М.: ГУП ЦПП, 2005.*

Ниже в Таблице №1 специалист описал выявленные им дефекты, несоответствия действующей нормативной документации (СП, ГОСТ) в области строительства на момент осмотра Квартиры.

Таблица №1. Несоответствие дефектов действующим нормативным документам.

№ п/п	Описание дефекта	Нарушение требований Нормативных документов (СП, ГОСТ, и тд)
-------	------------------	--



1	<p>Окрашенные стены, имеют отклонения по уровню вертикальности в спальне, кухне, коридоре. Отклонения составляют 5 мм. Фото № 8-10.</p>	<p><b>Нарушение требований СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия. Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87 (с Изменением N 1,2)»:</b> 7.3.7 После проведения штукатурных и (или) шпатлевочных отделочных работ качество полученной поверхности должно соответствовать требованиям заказчика. Рекомендуемые параметры приведены в таблице 7.5.» (таблица 7.5 представлена ниже)</p> <p>«7.2.13 Качество производства штукатурных работ должно соответствовать требованиям заказчика. В случае если критерии оценки качества штукатурных работ заказчиком не установлены, допускается руководствоваться требованиями, установленными в таблице 7.4, а для СФТК - требованиями, установленным СП 293.1325800. Категорию качества поверхности устанавливает проектом и оценивают согласно таблице 7.5. Категории качества поверхности К3 и К4 устанавливаются только для высококачественной штукатурки.» (таблица 7.4 представлена ниже)</p>
2	<p>Стены, облицованные керамической плиткой, имеют отклонения по уровню вертикальности в ванной комнате. Отклонения составляют 5 мм. Фото № 11.</p>	<p><b>Нарушение требований СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия. Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87 (с Изменением N 1,2)»:</b> «7.4.17 При производстве облицовочных работ должны быть соблюдены требования заказчика. Рекомендуемые параметры приведены в таблице 7.6. - Из керамических, стеклокерамических и других изделий: отклонения по вертикали – внутренняя облицовка <b>не более 1,5 мм на 1 м длины (4 на этаж)</b>» (таблица 7.6 представлена ниже)</p>
3	<p>На настенной керамической плитке в ванной комнате имеются дефекты (загрязнения). Фото № 12.</p>	<p><b>Нарушение требований СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия. Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87 (с Изменением N 1,2)»:</b> «8.9.2 Основные требования, которые необходимо выполнять при устройстве покрытий из плит (плиток) и унифицированных блоков, устанавливаются заказчиком. Рекомендуемые параметры приведены в таблице 8.7.</p> <p>Раствор или бетон, выступивший из швов, должен быть <b>удален с покрытия заподлицо</b> с его поверхностью до его затвердевания (при использовании горячей мастики - сразу после остывания, холодной мастики - сразу после выступания из швов) - из Таблицы 8.7 - Требования к покрытиям из плит и блоков</p> <p><b>Нарушение требований ГОСТ 13996-2019 «Плитки керамические. Общие технические условия»:</b> «6.1 Требования к внешнему виду (качество лицевой поверхности):</p> <p>6.1.3 Не менее 95% керамических плиток должны быть без видимых дефектов, влияющих на внешний вид лицевой поверхности. Перечень дефектов приведен в <a href="#">приложении В</a>.</p> <p>6.1.4 На лицевой поверхности плиток не допускаются <b>трещины</b> и <b>цек</b>.</p> <p>В.6 Цек — тонкие волосообразные трещины глазури, образующиеся вследствие различия коэффициента термического расширения черепка и глазури.</p> <p>В.7 Отбитость — механическое повреждение изделия (углов,</p>

		<i>граней, ребер), не покрытое глазурью.»</i>
4	Затирка настенной плитки в ванной комнате выполнена с нарушениями. Фото № 13.	<p><b>Нарушение требований СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия. Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87 (с Изменением N 1,2)»: «7.4.13 Швы облицовки должны быть <b>ровными</b>, одинаковой ширины...».</b></p> <p><b>Нарушение требований ТР 98-99 «Технические рекомендации по технологии устройства облицовок стен и покрытий полов из крупноразмерных керамических плиток»:</b> «6.3. Швы между плитками должны быть заполненными, прямолинейными, взаимно перпендикулярными и одинаковой ширины.</p> <p>6.4. Отклонения ширины шва от заданной проектом +/- 0,5 мм.»</p>
5	Устройство напольного покрытия из ламината имеет превышение отклонения поверхности от плоскости в спальне, кухне. При измерении уровнем превышение составило 5-6 мм. Фото № 14-15.	<p><b>Нарушение требований ТР 114-01 «Технические рекомендации по технологии устройства покрытия пола из ламинат-паркета»:</b> «7.3 Горизонтальность и ровность поверхности покрытия пола проверяют уровнем и контрольной 2-х метровой рейкой. Величина просвета между рейкой и покрытием при проверке в любом направлении не должна превышать <b>2 мм.</b>»</p> <p><b>Нарушение требований «Полы. Технические требования и правила проектирования, устройства, приемки, эксплуатации и ремонта»:</b> «11.17. Поверхность покрытия пола должна быть ровной. Отклонение поверхности покрытия пола от горизонтальной плоскости на длине 2 м не должна превышать для покрытий:</p> <p>- полимерных мастичных, дощатых, паркетных, из ламината, из линолеума, из рулонных материалов на основе синтетических волокон - <b>2 мм</b>»</p>
6	Устройство напольного покрытия из керамической плитки в коридоре, ванной комнате, кухне, на лоджии имеет превышение отклонения поверхности от плоскости. При измерении уровнем превышение составило 5-6 мм. Фото № 16-19.	<p><b>Нарушение требований СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия. Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87 (с Изменением N 1,2)»: «8.14.1 Готовые покрытия пола должны соответствовать требованиям заказчика. Рекомендуемые параметры приведены в таблице 8.15.» (таблица 8.15 представлена ниже)</b></p>
7	Дефекты на напольной керамической плитке в ванной комнате, кухне, коридоре, на лоджии. Фото № 20-23.	<p><b>Нарушение требований СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия. Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87 (с Изменением N 1,2)»: «Раствор или бетон, выступивший из швов, должен быть удален с покрытия затоплицо с его поверхностью до его затвердевания (при использовании горячей мастики - сразу после остывания, холодной мастики - сразу после выступления из швов)» - из Таблицы 8.7 - Требования к покрытиям из плит и блоков</b></p> <p><b>Нарушение требований ГОСТ 13996-2019 «Плитки керамические. Общие технические условия»:</b> «6.1</p>



		<p>Требования к внешнему виду (качество лицевой поверхности):</p> <p>6.1.3 Не менее 95% керамических плиток должны быть без видимых дефектов, влияющих на внешний вид лицевой поверхности. Перечень дефектов приведен в приложении В.</p> <p>6.1.4 На лицевой поверхности плиток не допускаются <b>трещины</b> и <b>цек</b>.</p> <p>В.6 Цек — тонкие волосообразные трещины глазури, образующиеся вследствие различия коэффициента термического расширения черепка и глазури.</p> <p>В.7 Отбитость — механическое повреждение изделия (углов, граней, ребер), не покрытое глазурью.»</p>
8	<p><b>Затирка</b> напольной плитки выполнена с нарушениями в ванной комнате, коридоре, кухне, на лоджии: неполное заполнение шовного пространства затирочным составом, каверны. Фото № 24-27.</p>	<p><b>Нарушение требований СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия. Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87 (с Изменением N 1,2)»: «7.4.13 Швы облицовки должны быть <b>ровными</b>, одинаковой ширины...».</b></p> <p><b>Нарушение требований ТР 98-99 «Технические рекомендации по технологии устройства облицовок стен и покрытий полов из крупноразмерных керамических плиток»: «6.3. Швы между плитками должны быть заполненными, прямолинейными, взаимно перпендикулярными и одинаковой ширины.</b></p> <p>6.4. Отклонения ширины шва от заданной проектом +/- 0,5 мм.»</p>
9	<p><b>Деревянные</b> напольные плинтуса имеют дефекты (сколы, подтеки, выбоины) в коридоре, спальне, кухне. Фото № 28-30.</p>	<p><b>Нарушение требований ГОСТ Р 59654-2021 «Детали профильные из древесины и древесных материалов для строительства. Технические условия»: «4.1 Профильные детали из древесины и древесных материалов для строительства включают следующие основные типы: отделочная доска (обшивки); доска и брусок покрытия пола; плинтусы; наличники; подоконные доски; поручни.</b></p> <p>4.9.1 В древесине деталей не допускаются пороки, превышающие нормы, указанные в таблице 1*.»</p> <p>(таблица 1 представлена ниже)</p>
10	<p><b>Дефекты</b> на поверхности ламината в спальне, кухне. Фото № 31-32.</p>	<p><b>Нарушение требований СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия. Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87 (с Изменением N 1,2)»: «8.14.1 Готовые покрытия пола должны соответствовать требованиям заказчика. Рекомендуемые параметры приведены в таблице 8.15* «Требования к готовому покрытию пола» (таблица 8.15 представлена ниже)</b></p> <p><b>Нарушение требований СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия. Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87 (с Изменением N 1,2)»: «8.14.1 Готовые покрытия пола должны соответствовать требованиям заказчика. Рекомендуемые параметры приведены в таблице 8.15* «Требования к готовому покрытию пола» Поверхности покрытия <b>не должны иметь</b> выбоин, трещин, волн, вздутий, <b>приподнятых кромок...</b>»</b></p>
11	<p><b>Механические</b> повреждения на поверхности напольного покрытия из керамической</p>	<p><b>Нарушение требований СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия. Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87 (с Изменением N 1,2)»: «8.14.1 Готовые покрытия пола должны соответствовать требованиям заказчика. Рекомендуемые параметры приведены в таблице</b></p>



	плитки на лоджии. Фото № 33.	8.15* «Требования к готовому покрытию пола» Поверхности покрытия не должны иметь выбоин, трещин, волн, вздутий, приподнятых кромок...»																	
12	Ламинат прогибается при ходьбе в кухне, спальне.	Нарушение требований СП 29.13330.2011 «Полы. Актуализированная редакция СНиП 2.03.13-88 (с Изменением N 1,2,3)»: «4.11 Полы в зданиях должны обладать необходимой несущей способностью и не быть "зыбкими". Прогибы при сосредоточенной нагрузке, равной 2 кН в жилых зданиях, 5 кН в общественных, административных, производственных и складских зданиях не должны превышать 2мм.»																	
13	Напольная керамическая плитка имеет изменение звучания (пустоты) при простукивании в ванной комнате, коридоре, кухне, на лоджии.	Нарушение требований СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия. Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87 (с Изменением N 1,2)»: «8.9.1 Плиты (плитки) цементно-бетонные, цементно-песчаные, мозаично-бетонные, асфальтобетонные, керамические (керамогранитные), каменно-литые, чугунные, стальные, из природного камня и унифицированных блоков следует укладывать сразу после устройства соединительной прослойки из раствора, бетона, горячих мастик, готовых к применению материалов на водорастворимых полимерах и реактивных смолах... В случае использования в качестве прослойки тиксотропных материалов допускается дополнительно наносить данный материал на обратную сторону укладываемого элемента для обеспечения беспустотной укладки». «8.14.1 Готовые покрытия пола должны соответствовать требованиям заказчика. Рекомендуемые параметры приведены в таблице 8.15.» (таблица 8.15 представлена ниже)																	
14	На лицевой поверхности подоконной доски в кухне, спальне имеются дефекты (царапины, загрязнения). Фото № 34-35.	Нарушение требований ГОСТ 30673-2013 «Профили поливинилхлоридные для оконных и дверных блоков. Технические условия»: «4.2.8 Показатели внешнего вида профилей: цвет, блеск, качество поверхностей - должны соответствовать цвету, блеску и качеству поверхностей образцов-эталонов... Дефекты на лицевых поверхностях: риски, раковины, вздутия, царапины, трещины, пузырьки и т. д., видимые невооруженным глазом, не допускаются...». Нарушение требований СТО НОСТРОЙ 2.23.62-2012 «Конструкции ограждающие светопрозрачные. Окна. Часть 2. Правила производства монтажных работ, контроль и требования к результатам работ»: <table border="1" data-bbox="574 1624 1412 1904"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Наименование показателя</th> <th rowspan="2">Требования</th> <th colspan="2">Вид контроля</th> <th rowspan="2">Метод контроля</th> </tr> <tr> <th>приемосдаточный</th> <th>периодический</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="5" style="text-align: center;"><b>Подоконники</b></td> </tr> <tr> <td>Качество лицевой поверхности</td> <td>Отсутствие повреждений, сколов, вмятин, вздутий, отслоений</td> <td style="text-align: center;">+</td> <td style="text-align: center;">+</td> <td>Визуальный осмотр</td> </tr> </tbody> </table>	Наименование показателя	Требования	Вид контроля		Метод контроля	приемосдаточный	периодический	<b>Подоконники</b>					Качество лицевой поверхности	Отсутствие повреждений, сколов, вмятин, вздутий, отслоений	+	+	Визуальный осмотр
Наименование показателя	Требования	Вид контроля			Метод контроля														
		приемосдаточный	периодический																
<b>Подоконники</b>																			
Качество лицевой поверхности	Отсутствие повреждений, сколов, вмятин, вздутий, отслоений	+	+	Визуальный осмотр															
15	Профиль ПВХ оконного блока в кухне, спальне имеет	Нарушение требований ГОСТ 30673-2013 «Профили поливинилхлоридные для оконных и дверных блоков. Технические условия»: «4.2.8 Показатели внешнего вида																	

	дефекты (царапины, загрязнения). Фото № 36-37.	<p>профилей: цвет, блеск, качество поверхностей - должны соответствовать цвету, блеску и качеству поверхностей образцов-эталонов... <b>Дефекты</b> на лицевых поверхностях: риски, раковины, вздутия, царапины, трещины, пузырьки и т. д., <b>видимые невооруженным глазом, не допускаются...</b>»</p> <p>«4.2.15 Лицевые поверхности главных профилей должны быть покрыты защитной пленкой, предохраняющей их от повреждений при транспортировании, а также при производстве и монтаже оконных и дверных блоков. Ширина защитной пленки устанавливается в рабочей документации изготовителя.»</p> <p>«7.1 Условия упаковки, транспортирования и хранения должны обеспечивать предохранение профилей от загрязнения, деформаций и механических повреждений.»</p>
16	На стеклопакете оконного блока в кухне, спальне имеется дефект (царапины). Фото № 38-40.	<p><b>Нарушение требований ГОСТ 24866-2014 «Стеклопакеты клееные. Технические условия (с Изменением N 1, с Поправкой)»:</b> «5.1.1 По нормам ограничения пороков внешнего вида каждое стекло в стеклопакете должно соответствовать требованиям, указанным в нормативных документах на применяемые виды стекла.»</p> <p>«9.7 Перед установкой в конструкции необходимо провести тщательный осмотр каждого стеклопакета. Не допускается применять стеклопакеты, имеющие <b>загрязнения внутренних поверхностей стекол</b>, дистанционных рамок межстекольного пространства, трещины, посечки, незашлифованные сколы в торцах, отбитые углы, выступы стекла, отслоения герметика по периметру стеклопакета.</p> <p>9.19 При выполнении отделочных и других видов работ необходимо соблюдать меры по защите стеклопакетов от <b>механических повреждений</b> (ударов, вибрации и т.д.) и загрязнений (попадание на стекло строительных материалов: цементной пыли, строительных растворов, штукатурных смесей и т.д.) и других агрессивных веществ.»</p>
17	Оконный блок в кухне, спальне имеет щели, через которые происходит инфильтрация воздуха и влаги внутрь помещения.	<p><b>Нарушение требований ГОСТ 30971-2012 «Швы монтажные узлов примыкания оконных блоков к стеновым проемам. Общие технические условия (с Поправкой)»:</b> «5.1.9 Общее конструктивное решение узла примыкания (включая монтажный шов, элементы дополнительной атмосферозащиты, отделку откосов, а также все другие элементы, обеспечивающие сопряжение оконного блока с проемом в законченном виде) должно исключать возможность инфильтрации холодного воздуха через монтажные швы в зимнее время (сквозное продувание).»</p>
18	Окрашенные откосы оконного блока ПВХ выполнены с дефектами в спальне, кухне. Фото № 41-42.	<p><b>Нарушение требований СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия. Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87 (с Изменением N 1,2)»:</b> «7.5.1 Малярные работы проводят по основаниям, соответствующим требованиям таблицы 7.4. Требования к категории поверхности - согласно таблице 7.5.» - (таблицы 7.4 и 7.5 представлены ниже)</p> <p>«7.5.5 Приемка малярных работ осуществляется в соответствии с требованиями, установленными заказчиком. Рекомендуемые параметры приведены в таблице 7.7. (таблица</p>



		7.7 представлена ниже)
19	Отклонение ПВХ оконного блока в спальне, кухне по уровню вертикальности Отклонение составляет 5 мм. Фото № 43-44.	<p><b>Нарушение противоречит СТО НОСТРОЙ 2.23.62-2012 «Конструкции ограждающие светопрозрачные. ОКНА. Часть 2. Правила производства монтажных работ, контроль и требования к результатам работ (с Поправкой)»:</b> «Контроль соблюдения требований к установке оконных блоков и операционный контроль производятся в процессе монтажа последовательно по каждой операции технологического процесса и документируется в журналах работ (РД-11-05-2007). При этом проверяются отклонения оконного блока от вертикали и горизонтали, мм:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- на 1 погонный метр, не более 1,5 мм;</li> <li>- на всю длину изделия, не более 3 мм.»</li> </ul> <p><b>Нарушение требований ГОСТ 30971-2012 «Швы монтажные узлов примыкания оконных блоков к стеновым проемам. Общие технические условия (с Поправкой)»:</b> 5.2.4 При определении монтажных зазоров необходимо учесть предельное отклонение от размеров коробок оконного блока. Отклонения от вертикали и горизонтали смонтированных оконных блоков не должны превышать 1,5 мм на 1 м длины, но не более 3 мм на высоту изделия. Установка оконных блоков в проемы, имеющие отклонения геометрических размеров, превышающие указанные в 5.2.3, не допускается.»</p>
20	Дефект на металлическом профиле оконного блока на лоджии. Фото № 46-47.	<p><b>Нарушение требований ГОСТ 21519-2022 «Блоки оконные из алюминиевых профилей. Технические условия»:</b> «5.2.25 Внешний вид изделий (цвет, глянец, текстура) должен соответствовать образцам-эталонам в соответствии с ГОСТ 15.309, утвержденным руководителем предприятия-изготовителя.</p> <p>5.5.1.1 Для изготовления изделий применяют профили из алюминиевых сплавов по <u>ГОСТ 22233</u> или иным нормативным документам, утвержденным в установленном порядке.</p> <p>5.2.23 Изделия должны быть защищены от коррозии согласно требованиям нормативных документов, действующих на территории государства - участника Соглашения, принявшего настоящий стандарт. Алюминиевые элементы изделий должны иметь защитно-декоративное покрытие в соответствии с требованиями <u>ГОСТ 22233.</u>»</p>
21	Дефекты металлического профиля ограждения лоджии. Фото № 45.	<p><b>Нарушение требований ГОСТ 25772-2021 «Ограждения металлические лестниц, балконов, крыш, лестничных маршей и площадок. Общие технические условия (с Поправкой)»:</b> «5.2.11 Для обеспечения коррозионной стойкости стальные изделия должны иметь защитное металлическое покрытие по ГОСТ 9.301. лакокрасочное покрытие по ГОСТ 9.032 или порошковое полимерное покрытие по ГОСТ 9.410. алюминиевые изделия - анодно-окисное покрытие по ГОСТ 9.301. полимерное порошковое по ГОСТ 9.410.</p> <p>5.2.15 Внешний вид изделий (цвет, текстура) должен соответствовать образцам-эталонам, утвержденным руководителем предприятия-изготовителя, согласно ГОСТ 15.309.»</p>

22	<p><b>Коробка входного дверного блока</b> имеет дефекты (царапины, замятие, загрязнение) в коридоре. Фото № 48-49.</p>	<p><b>Нарушение требований ГОСТ 31173-2016 «Блоки дверные стальные. Технические условия (с Поправкой)»:</b> «5.3.11 Внешний вид изделий: цвет, допустимые дефекты поверхности облицовочных материалов и окрашенных элементов (риски, царапины и др.) должен соответствовать образцам-эталонам, утвержденным руководителем предприятия-изготовителя.</p> <p>Различия в цвете, глянце и дефекты поверхности, видимые невооруженным глазом с расстояния 0,6-0,8 м при естественном освещении не менее 300 лк, не допускаются.»</p>
23	<p><b>Полотно</b> комбинированного и деревянного дверного блока имеет дефекты (загрязнения, сколы, царапины) в коридоре, ванной комнате, спальне, кухне. Фото № 50-53.</p>	<p><b>Нарушение требований ГОСТ 475-2016 «Блоки дверные деревянные и комбинированные. Общие технические условия (с Поправкой)»:</b> «7.3.3 Внешний вид дверных блоков оценивают визуально путем сравнения с образцами-эталонами, утвержденными руководителем предприятия-изготовителя, при естественном или искусственном рассеянном освещении не менее 300 лк. Визуальную оценку проводят с расстояния 1,5 м от вертикально установленного дверного блока»</p> <p><b>«Приложение В (обязательное). Нормы ограничения пороков и дефектов обработки древесины. Таблица В.1</b></p> <p>Механические повреждения: заруб, запил, отщеп, <b>скол</b>, вырыв, <b>задир</b>, вмятины, выхват, выщербины - не допускаются на лицевых поверхностях»</p> <p>5.6.4 Лицевые поверхности дверных блоков не должны иметь трещин, заусенцев, механических повреждений. Требования к лицевым поверхностям устанавливают в технической документации изготовителя и/или в договорах на поставку.»</p>
24	<p><b>Наличники</b> комбинированного и деревянного дверного блока имеет дефекты (загрязнения, сколы, царапины) в коридоре, спальне, ванной комнате, кухне. Фото № 54-56.</p>	<p><b>Нарушение требований ГОСТ 475-2016 «Блоки дверные деревянные и комбинированные. Общие технические условия (с Поправкой)»:</b> «7.3.3 Внешний вид дверных блоков оценивают визуально путем сравнения с образцами-эталонами, утвержденными руководителем предприятия-изготовителя, при естественном или искусственном рассеянном освещении не менее 300 лк. Визуальную оценку проводят с расстояния 1,5 м от вертикально установленного дверного блока»</p> <p><b>«Приложение В (обязательное). Нормы ограничения пороков и дефектов обработки древесины. Таблица В.1</b></p> <p>Механические повреждения: заруб, запил, отщеп, <b>скол</b>, вырыв, <b>задир</b>, вмятины, выхват, выщербины - не допускаются на лицевых поверхностях»</p> <p>5.6.4 Лицевые поверхности дверных блоков не должны иметь трещин, заусенцев, механических повреждений. Требования к лицевым поверхностям устанавливают в технической документации изготовителя и/или в договорах на поставку.»</p>
25	<p><b>Коробка</b> деревянного дверного блока имеет дефекты (загрязнения, сколы, царапины) в ванной комнате, спальне, кухне. Фото № 57-59.</p>	<p><b>Нарушение требований ГОСТ 475-2016 «Блоки дверные деревянные и комбинированные. Общие технические условия (с Поправкой)»:</b> «7.3.3 Внешний вид дверных блоков оценивают визуально путем сравнения с образцами-эталонами, утвержденными руководителем предприятия-изготовителя, при естественном или искусственном рассеянном освещении не менее 300 лк. Визуальную оценку</p>



		<p>проводят с расстояния 1,5 м от вертикально установленного дверного блока»</p> <p><b>«Приложение В (обязательное). Нормы ограничения пороков и дефектов обработки древесины. Таблица В.1</b></p> <p>Механические повреждения: заруб, затил, отщеп, скол, вырыв, задир, вмятины, выхват, выщербины – не допускаются на лицевых поверхностях»</p> <p>5.6.4 Лицевые поверхности дверных блоков не должны иметь трещин, заусенцев, механических повреждений. Требования к лицевым поверхностям устанавливаются в технической документации изготовителя и/или в договорах на поставку.»</p>
26	<p><b>Дефекты на противопожарной уплотняющей ленте на блоке входной двери.</b></p> <p>Фото № 60-61.</p>	<p><b>Нарушение требований ГОСТ Р 57327-2016 «Двери металлические противопожарные. Общие технические требования и методы испытаний»:</b> «5.15.1 В качестве уплотняющих прокладок следует применять прокладки из эластичных полимерных материалов. Прокладки должны размещаться по всему периметру притвора, за исключением случаев конструкционного исполнения дверей без порога. Зазоры в стыках прокладок не допускаются. При закрытом положении полотна прокладки должны быть прижаты к нему без зазора.</p> <p>5.15.2 Для предотвращения распространения продуктов горения и открытого пламени следует использовать терморасширяющиеся прокладки. Установку прокладок следует проводить в соответствии с инструкцией изготовителя. Места размещения прокладок устанавливаются согласно конструкторской документации. Зазоры в стыках прокладок не допускаются, за исключением мест размещения ответных и лицевых замковых планок, пассивных ригелей, штиггалетов и петель.»</p>
27	<p><b>Окрашенные откосы входного дверного блока</b> выполнены с дефектами в коридоре.</p> <p>Фото № 62.</p>	<p><b>Нарушение требований СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия. Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87 (с Изменением N 1,2)»:</b> «7.5.1 Малярные работы проводят по основаниям, соответствующим требованиям таблицы 7.4. Требования к категории поверхности – согласно таблице 7.5.» - (таблицы 7.4 и 7.5 представлены ниже)</p> <p>«7.5.5 Приемка малярных работ осуществляется в соответствии с требованиями, установленными заказчиком. Рекомендуемые параметры приведены в таблице 7.7. (таблица 7.7 представлена ниже)</p>
28	<p><b>Конструкция дверного блока</b> не обеспечивает безотказное открывание и закрывание двери в ванной комнате. Фото № 63.</p>	<p><b>Нарушение требований ГОСТ 475-2016 «Блоки дверные деревянные и комбинированные. Общие технические условия (с Поправкой)»:</b> «5.1.5 Конструкция дверных блоков должна обеспечивать их безотказное открывание и закрывание в течение всего срока эксплуатации.</p> <p>5.4.2 Смонтированные дверные блоки независимо от числа полотен и способа открывания должны открываться и закрываться легко, без заеданий, а также фиксироваться в закрытом положении.»</p>
29	<p><b>Дефекты на поверхности подвесного потолка</b></p>	<p><b>Нарушение требований СП 163.1325800.2014 «Конструкции с применением гипсокартонных и гипсоволокнистых листов. Правила проектирования и монтажа (с Изменением</b></p>

	(гипсокартон) в ванной комнате, коридоре, спальне, кухне, на лоджии. Фото № 64-68.	<p><b>Н 1)»: «К.2 При приемке работ по монтажу перегородок, облицовок и потолков следует проверять отсутствие трещин, отбитых углов, вздутий, надрывов картона (для конструкций с обшивкой из гипсокартонных листов или гипсоволокнистых листов, или гипсовых плит), устойчивость конструкций, а также надежность крепления гипсокартонных или гипсоволокнистых листов к каркасу самонарезающими винтами (головки винтов должны быть утоплены в листы на глубину около 1 мм). Перепады между смежными листами не должны превышать 0,5 мм.</b></p> <p><b>К.3 Поверхность смонтированной перегородки из гипсокартонных или гипсоволокнистых листов или гипсовых плит должна быть <u>ровной, гладкой, без загрязнений и масляных пятен.</u></b></p> <p><b>К.5 В местах сопряжений шпатлевка должна быть выполнена без разрывов по всему контуру сопряжения на всю глубину стыка.»</b></p>
30	<b>Кожух отопительного прибора</b> в кухне, спальне имеет дефект поверхности (загибы, загрязнения, царапины). Фото № 69-70.	<p><b>Нарушение требований ГОСТ 31311-2022 «Приборы отопительные. Общие технические условия»: «5.5 Отопительные приборы, в том числе места сварных или паяных соединений нагревательных элементов, должны иметь термостойкое защитное или защитно-декоративное покрытие всей поверхности, контактирующей с воздухом, обеспечивающее их защиту от коррозии, за исключением поверхностей резьбовых соединений. На поверхностях резьбовых соединений не допускается наличие декоративных покрытий (порошковая краска, декоративные покрытия на жидкой основе).</b></p> <p><i>Качество покрытия поверхностей, видимых при эксплуатации отопительных приборов, должно быть не ниже класса IV по ГОСТ 9.032. Качество покрытия поверхностей для чугунных радиаторов и нагревательных элементов конвекторов, эксплуатируемых с защитно-декоративным кожухом, - не ниже класса VI по ГОСТ 9.032.»</i></p>
31	<b>Ванная</b> имеет дефекты (загрязнения) в ванной комнате. Фото № 71.	<p><b>Нарушение требований ГОСТ 23695-2016 Приборы санитарно-технические стальные эмалированные. Технические условия (Переиздание):</b></p> <p><b>«8.1 Внешний вид и качество поверхностей приборов проверяют визуально, сравнивая с образцом-эталоном, без применения увеличительных приборов при естественном или искусственном освещении с расстояния 0,7 м и при освещенности не менее 200 лк.»</b></p>
32	<b>Унитаз</b> имеет дефекты (протечка) в ванной комнате. Фото № 72.	<p><b>Нарушение требований ГОСТ 23695-2016 Приборы санитарно-технические стальные эмалированные. Технические условия (Переиздание):</b></p> <p><b>«8.1 Внешний вид и качество поверхностей приборов проверяют визуально, сравнивая с образцом-эталоном, без применения увеличительных приборов при естественном или искусственном освещении с расстояния 0,7 м и при освещенности не менее 200 лк.»</b></p>

Таблица 7.5\* - Требования к качеству поверхности в зависимости от типа финишного покрытия

Категория	Назначение	Требования (методы контроля)
-----------	------------	------------------------------



качества поверхности		
K2	Поверхности, к декоративным свойствам которых предъявляются обычные требования (поверхности предназначены под выполнение облицовочных работ элементами площадью не менее 900 кв.см, нанесение декоративных штукатурок с размером зерна более 1 мм, для нанесения структурных красок и покрытий, для приклейки тяжелых обоев	Допускается наличие царапин, раковин, задиров глубиной не более 1 мм (сплошной визуальный осмотр). Тени от бокового света допускаются (контроль проводят при необходимости доведения качества поверхности до категории K3)
K3	Поверхности, к декоративным свойствам которых предъявляются повышенные требования (поверхности предназначены под выполнение облицовочных работ мелкоштучными и прозрачными элементами, нанесение декоративных штукатурок с размером зерна менее 1 мм, для нанесения неструктурных матовых красок и покрытий, приклейки обоев на бумажной и флизелиновой основе)	Допускается наличие следов от абразива, применяемого при шлифовке поверхности, но не глубже <b>0,3 мм</b> (сплошной визуальный осмотр). Тени от бокового света допускаются, но они должны быть значительно меньше, чем при качестве поверхности категории K2 (контроль проводят при необходимости)
K4	Поверхности, к декоративным свойствам которых предъявляются максимальные требования (поверхности предназначены под выполнение глянцевых облицовок, например под металлические или виниловые обои, нанесение глянцевых красок, глазури или покрытий, нанесение полимерной, тонкослойной, венецианской штукатурки или для иных видов высококачественного глянца, для окраски поверхности тонкослойными полуматовыми или глянцевыми покрытиями с применением аппаратов безвоздушного распыления, для приклейки тончайших металлизированных обоев и глянцевых фотообоев). Рекомендуется при установке бокового освещения	Не допускается наличие <b>царапин, раковин, задиров, следов от инструмента</b> (сплошной визуальный осмотр). <b>Тени</b> от бокового света не допускаются (сплошная визуальная оценка с помощью ручного бокового светильника)

Таблица 7.4\* - Требования к оштукатуренным основаниям

Контролируемый параметр	Предельное отклонение	Контроль (метод, объем, вид регистрации)
<b>Простая штукатурка</b>		
Отклонение от вертикали	Не более 3 мм на 1 м, но не более 10 мм на всю высоту помещения	Измерительный, контроль двухметровой рейкой или правилом, не менее пяти измерений на каждые 70 кв. м, журнал работ
Отклонение по горизонтали	Не более 3 мм на 1 м	
Неровности поверхности плавного очертания	На площади 4 кв.м. не более 4 мм на 1 м, но не более 10 мм на весь элемент	Измерительный, лекалом, не менее трех измерений на элемент, журнал работ
Отклонение оконных и дверных откосов, пилястр, столбов и т.п. от вертикали и горизонтали	Не более 4 мм на 1 м, но не более 10 мм на весь элемент	Измерительный, контроль двухметровой рейкой или правилом, не менее пяти измерений на каждые 70 кв.м., журнал работ
Отклонение радиуса криволинейных поверхностей от проектного значения	Не более 10 мм на весь элемент	
Отклонение ширины откоса от проектной	Не более 5 мм	
<b>Улучшенная штукатурка</b>		
Отклонение от вертикали	<b>Не более 2 мм на 1 м, но не более 10 мм на всю высоту помещения</b>	Измерительный, контроль двухметровой рейкой или правилом, не менее пяти измерений на каждые 50 кв.м., журнал работ

Отклонение по горизонтали	<b>Не более 3 мм на 1 м</b>	Измерительный, контроль двухметровой рейкой или правилом, не менее пяти измерений на каждые 50 кв.м., журнал работ
Неровности поверхности плавного очертания	Не более 2 шт., глубиной (высотой) до 3 мм	Измерительный, лекалом, не менее трех измерений на элемент, журнал работ
Отклонение оконных и дверных откосов, пилястр, столбов и т.п. от вертикали и горизонтали	На площади 4 кв.м. не более 4 мм на 1 м, но не более 10 мм на весь элемент	Измерительный, контроль двухметровой рейкой или правилом, не менее пяти измерений на каждые 50 кв.м., журнал работ
Отклонение радиуса криволинейных поверхностей от проектного значения	Не более 7 мм на весь элемент	
Отклонение ширины откоса от проектной	Не более 3 мм	
<b>Высококачественная штукатурка</b>		
Отклонение от вертикали	Не более 0,5 мм на 1 м, но не более 5 мм на всю высоту помещения	Измерительный, контроль двухметровой рейкой или правилом, не менее пяти измерений на каждые 50 кв.м., журнал работ
Отклонение по горизонтали	Не более 1 мм на 1 м	
Неровности поверхности плавного очертания	Не более 2 шт., глубиной (высотой) до 1 мм	Измерительный, лекалом, не менее трех измерений на элемент, журнал работ
Отклонение оконных и дверных откосов, пилястр, столбов и т.п. от вертикали и горизонтали	На площади 4 кв.м. не более 2 мм на 1 м, но не более 5 мм на весь элемент	Измерительный, контроль двухметровой рейкой или правилом, не менее пяти измерений на каждые 50 кв.м., журнал работ
Отклонение радиуса криволинейных поверхностей от проектной величины	Не более 4 мм на весь элемент	
Отклонение ширины откоса от проектной	Не более 2 мм	

*Таблица 7.6\* – Требования к облицовочным покрытиям.*

Облицованная поверхность	Параметры и требуемые значения				
	Отклонение от вертикали, мм на 1 м длины, не более	Отклонения расположения швов от вертикали и горизонтали, мм на 1 м длины, не более	Несовпадения профиля на стыках архитектурно-строительных деталей и швов, мм на 1 м, не более	Неровности плоскости облицовки (при контроле двухметровой рейкой), мм, не более	Отклонения ширины шва, мм, не более
Из керамических, стеклокерамических и других изделий:					
- наружная облицовка	2	2	4	3	±0,5
- внутренняя облицовка	1,5 (4 на этаж)	1,5	3	2	±0,5
Контроль (метод, объем, вид регистрации)	Измерительный, не менее пяти измерений на 50 - 70 м2 поверхности или на отдельном участке меньшей площади в местах, выявленных сплошным визуальным осмотром, журнал работ		Измерительный, не менее пяти измерений на отдельном 70 - 100 м2 поверхности или на отдельном участке меньшей площади в местах, выявленных сплошным визуальным осмотром, журнал работ		

*Таблица 8.15\* - Требования к готовому покрытию пола*

Наименование параметра	Допустимое значение	Контроль (метод, объем, вид регистрации)
Отклонения поверхности покрытия от плоскости при		Измерительный, контроль



проверке двухметровой контрольной рейкой: - песчаных, мозаично-бетонных, асфальтобетонных, керамических, каменных, шлакоситалловых	<b>Не более 4 мм</b>	двухметровой рейкой, не менее девяти измерений на каждые 50-70
- поливинилацетатных, дощатых, паркетных покрытий и покрытий из линолеума, рулонных на основе синтетических волокон из поливинилхлоридных и сверхтвердых древесноволокнистых плит	<b>Не более 2 мм</b>	кв.м. поверхности покрытия или в одном помещении меньшей площади, акт приемки
Зазоры между досками дощатого покрытия	<b>Не более 1 мм</b>	Измерительный, не менее пяти измерений на каждые 50-70 м2 поверхности покрытия или в одном помещении меньшей площади, акт приемки
Зазоры между паркетными досками и паркетными щитами	<b>Не более 0,5 мм</b>	
Зазоры между смежными планами штучного паркета	<b>Не более 0,2 мм</b>	
Зазоры и щели между плинтусами и покрытием пола или стенами (перегородками), между смежными кромками полотнищ линолеума, ковров, рулонных материалов и плиток	<b>Не допускаются</b>	Измерительный, не менее пяти измерений на каждые 50-70 м2 поверхности покрытия или в одном помещении меньшей площади, акт приемки
Поверхности покрытия не должны иметь выбоин, трещин, волн, вздутий, приподнятых кромок. Цвет покрытия должен соответствовать проектному		

Таблица 2\* – Критерии соответствия для лакокрасочных покрытий

Класс покрытия	Наименование дефекта	Норма для покрытий								
		гладких						рельефных		
		однотонных						рисунчатых (молотковых)	"Муаровых"	"Шагреньевых"
		высокоглянцевых	глянцевых, в том числе с лессирующим эффектом	полуглянцевых	полуматовых	матовых	глубокоматовых			
I	Включения: количество, шт/м <sup>2</sup> , не более	Не допускаются	-	-	4	-	-	-	-	-
	размер, мм, не более		-	-	0,2	-	-	-	-	-
	расстояние между включениями, мм, не менее		-	-	100	-	-	-	-	-
	Шагрень		Не допускается	-	-	Не допускается	-	-	-	-
	Потеки		Не допускаются	-	-	Не допускаются	-	-	-	-
	Штрихи, риски		Не допускаются	-	-	Не допускаются	-	-	-	-
	Волнистость, мм, не более		Не допускается	-	-	Не допускается	-	-	-	-
Разнооттеночность	Не допускается	-	-	Не допускается	-	-	-	-		
II	Включения: количество, шт/м <sup>2</sup> , не более	4	4	4	4	8	8	8	8	8
	размер, мм, не более	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
	расстояние между включениями, мм, не более	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	Шагрень	Допускается незначительная						Не нормируется		
	Штрихи, риски	Допускаются отдельные								
	Потеки	Не допускаются								
	Волнистость, мм, не более	Не допускается								

	Разнооттеночность		Не допускается							
	Неоднородность рисунка		Не нормируется					Не допускается		
III	Включения:									
	количество, шт./м <sup>2</sup> , не более	-	10	15	15	25	25	25	25	25
	размер, мм, не более	-	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
	расстояние между включениями, мм, не менее	-	50	50	50	30	30	30	30	30
	Шагрень	-	Допускается незначительная					Не нормируется		
	Потечи	-	Не допускаются							
	Штрихи, риски	-	Допускаются отдельные							
	Волнистость, мм, не более	-	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
	Разнооттеночность	-	Не допускается							
	Неоднородность рисунка	-	Не нормируется					Не допускается		

**ВЫВОД:** Исходя из исследования по данному вопросу, специалист сделал вывод о том, что качество объекта долевого строительства: жилого помещения (квартира), расположенного в многоквартирном жилом доме по адресу: г. Москва, Электролитный проезд, д. 7, общей площадью 40,80 кв.м., **не соответствует** условиям Договора участия в долевом строительстве № ДДУ/НГР1-01-09- от 17.08.2020г., требованиям технических регламентов, СП, ГОСТ проектной документации и градостроительных регламентов, а также иным обязательным требованиям.

## Исследование по Вопросу №2

**Вопрос 2:** В случае выявления такого несоответствия, определить объем обнаруженных дефектов и стоимость их устранения с учетом работ, материалов и иных необходимых затрат.

Для ответа на данный вопрос специалист проанализировал исследовательскую часть ответа на первый вопрос, а также произвёл натурный осмотр объекта исследования: жилое помещение (квартира), расположенное в многоквартирном жилом доме по адресу: г. Москва, Электролитный проезд, д. 7, общей площадью 40,80 кв.м. Также, специалистом проводились измерения всех геометрических характеристик в квартире по итогам данных фиксации дефектов.

Согласно полному и всестороннему исследованию, специалист обнаружил на объекте исследования жилое помещение (квартира), расположенное в многоквартирном жилом доме по адресу: г. Москва, Электролитный проезд, д. 7, общей площадью 40,80 кв.м., недостатки (дефекты), которые позволяют сделать вывод о несоответствии объекта условиям Договора участия в долевом строительстве № ДДУ/НГР1-01-09- от 17.08.2020г., требованиям технических регламентов, проектной документации и градостроительных регламентов, а также иным обязательным требованиям.

Выявленные дефекты указаны в исследовательской части ответа на первый вопрос данного Заключение специалиста.

На элементах отделочных слоёв имеется некоторый физический износ. В соответствии с Постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 № 25 «О применении судами некоторых положений раздела 1 части первой Гражданского кодекса РФ» п.13. износ материалов не учитывается: «...Если для устранения поврежденных имущества истца использовались или будут использоваться новые материалы, то за исключением случаев, установленных законом или договором, расходы на такое устранение включаются в состав



реального ущерба истца полностью несмотря на то, что стоимость имущества увеличилась или может увеличиться, по сравнению с его стоимостью до повреждения.»

Также, необходимо указать, что при расчёте стоимости специалист вводил дополнительные поправочные коэффициенты в виду того, что при демонтаже/монтаже отделочных конструкций в квартире имеется мебель, имеется электропроводка, живут люди и т.д. и данные условия усложняют выполнение работ по восстановительному ремонту, согласно принятой методике. Указанная методика «заложена» в программный комплекс «Smeta.ru».

Указанные поправочные коэффициенты принимаются в соответствии с *Приказом Минстроя России от 4 августа 2020 года N 421/пр «Об утверждении Методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации».*

При ремонте и реконструкции работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (в том числе, возведение новых конструктивных элементов в ремонтируемых зданиях и сооружениях) и не учтенные в ТЕРр, принимаются по соответствующим Территориальным единичным расценкам ТЕР (кроме расценок сборника №46 "Работы при реконструкции зданий и сооружений") на строительные работы с применением коэффициентов:

- к затратам труда и оплате труда рабочих-строителей - 1,15,
- к стоимости эксплуатации машин (в том числе к оплате труда машинистов)-1,25.

Уточнения сметных показателей, связанные с порядком применения ТЕРр и учетом коэффициентов на условия работ осуществляется при составлении смет, при этом приводятся ссылки (в сметном расчёте) на соответствующие пункты технических частей соответствующих Сборников ТЕРр и Общих Указаний.

При производстве ремонтно-строительных работ в эксплуатируемых зданиях и сооружениях, вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, на территории действующих предприятий, имеющих разветвленную сеть транспортных и инженерных коммуникаций и стесненные условия для складирования материалов, и в других усложняющих условиях проведения ремонтно-строительных работ к нормам затрат труда, оплате труда рабочих, затратам на эксплуатацию машин, в том числе оплате труда рабочих, обслуживающих машины, следует применять коэффициенты, учитывающие эти условия.

Таблица на применение поправочных коэффициентов

№ п/п	Условия производства работ	Коэффициенты к расценкам сборников ТЕР (кроме сборника ТЕР № 1)	Коэффициенты к расценкам сборника ТЕР № 1 и сборников ТЕРр
1	2	3	4
3	Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях в <u>стесненных условиях</u> : с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, <u>мебель</u> и т.п.) или движения транспорта по внутрицеховым путям.	1,35	1,15

Далее, специалист составил смету на устранение выявленных им дефектов и несоответствий по результатам полного и всестороннего исследования.

При составлении сметы использовался Программный комплекс "Smeta.ru" версия 11.X, Ключ № FSTS-0067 508. Сметный расчёт был выполнен в расценках ТСН-2001 — территориальная сметно-нормативная база для города Москвы. Эти сборники территориальных

сметных нормативов для города Москвы введены в действие с 1 декабря 2006 года в соответствии с Постановлением Правительства Москвы от 14.11.06 № 7880-ПП «О порядке перехода на определение сметной стоимости строительства объектов в городе Москве с применением территориальных сметных нормативов в уровне цен по состоянию на 1 января 2000 года».

Расценки ФЭР (Федеральные единичные расценки) специалистом не брались во внимание так как они применяются на территории РФ, если заказ Государственного федерального значения, и оплачивается с Федерального Казначейства.

Специалист рассчитал сметную стоимость восстановительного ремонта квартиры по устранению дефектов, которые были выявлены специалистом по результатам натурного осмотра квартиры. Для этого он измерял при натурном осмотре объёмы объекта исследования. Таким образом, в смете указаны те объёмы и те работы, которые необходимы для устранения выявленных специалистом дефектов (см. локальный сметный расчет Приложение №5).

Согласно нормативов, установленных в Градостроительном кодексе Российской Федерации от 29.12.2004 N 190-ФЗ (ред. от 04.08.2023) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2023):

*«Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящем Кодексе*

*32) сметные цены строительных ресурсов - сводная агрегированная в территориальном разрезе документированная информация о стоимости строительных ресурсов, установленная расчетным путем на принятую единицу измерения и размещаемая в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве;*

*33) сметные нормативы - сметные нормы и методики, необходимые для определения сметной стоимости строительства, стоимости работ по инженерным изысканиям и по подготовке проектной документации, а также методики разработки и применения сметных норм;*

Далее, специалист, согласно Постановлению Правительства РФ от 28 мая 2021 г. N 815 «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», и о признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 4 июля 2020 г. N 985 (с изменениями на 20 мая 2022 года)» разъясняет, что все применяемы нормативы при производстве исследования по вопросам в данном Заключении специалиста применены им на основании обязательных требований строительных норм и правил в связи с тем, что они напрямую связаны с *Техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений (с изменениями на 2 июля 2013 года) (Федеральный закон "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" от 30.12.2009 N 384-ФЗ).*

В исследовательской части ответов на вопросы Заключения специалист ссылался только на данные, указанные в обязательных требованиях строительных и градостроительных норм, и правил.

**ВЫВОД:** На основе подготовленного локального сметного расчета специалистом установлено, что стоимость устранения выявленных строительных недостатков в жилом помещении (квартире), расположенном в многоквартирном жилом доме по адресу: г.

Москва, Электролитный проезд, д. 7, общей площадью 40,80 кв.м., составляет: **815 466, 10 (Восемьсот пятнадцать тысяч четыреста шестьдесят шесть) рублей 10 копеек.** Локальный сметный расчет представлен в Приложении №5.



### 3. ВЫВОДЫ

**ВОПРОС №1:** Определить, соответствует ли качество объекта долевого строительства: жилого помещения (квартира) , расположенного в многоквартирном жилом доме по адресу: г. Москва, Электролитный проезд, д. 7, общей площадью 40,80 кв.м., условиям Договора участия в долевом строительстве № ДДУ/НГР1-01-09 от 17.08.2020г., требованиям технических регламентов, СП, ГОСТ, проектной документации и градостроительных регламентов.

Качество объекта долевого строительства: жилого помещения (квартира) , расположенного в многоквартирном жилом доме по адресу: г. Москва, Электролитный проезд, д. 7, общей площадью 40,80 кв.м., **не соответствует** условиям Договора участия в долевом строительстве № ДДУ/НГР1-01-09 от 17.08.2020г., требованиям технических регламентов, СП, ГОСТ проектной документации и градостроительных регламентов, а также иным обязательным требованиям. Перечень выявленных дефектов и несоответствий нормативным требованиям указан в Таблице №1 исследовательской части по вопросу №1.

**ВОПРОС №2:** В случае выявления такого несоответствия, определить объем обнаруженных дефектов и стоимость их устранения с учетом работ, материалов и иных необходимых затрат.

При проведении натурного осмотра в Квартире выявлены дефекты строительно-отделочных работ, перечень которых указан в Таблице №1 исследовательской части по вопросу №1. Специалистом подготовлен локальный сметный расчет с указанием наименований работ и их объемов, необходимых для устранения выявленных специалистом дефектов. На основе подготовленного локального сметного расчета специалистом установлено, что стоимость устранения выявленных строительных недостатков в жилом помещении (квартире) , расположенного в многоквартирном жилом доме по адресу: г. Москва, Электролитный проезд, д. 7, общей площадью 40,80 кв.м., составляет: **815 466, 10 (Восемьсот пятнадцать тысяч четыреста шестьдесят шесть) рублей 10 копеек.**

Специалист:

Титова М.Ю.

Специалист:

Кречетов А.Э.



**Приложение №1. Фотографии, сделанные специалистом во время осмотра.**

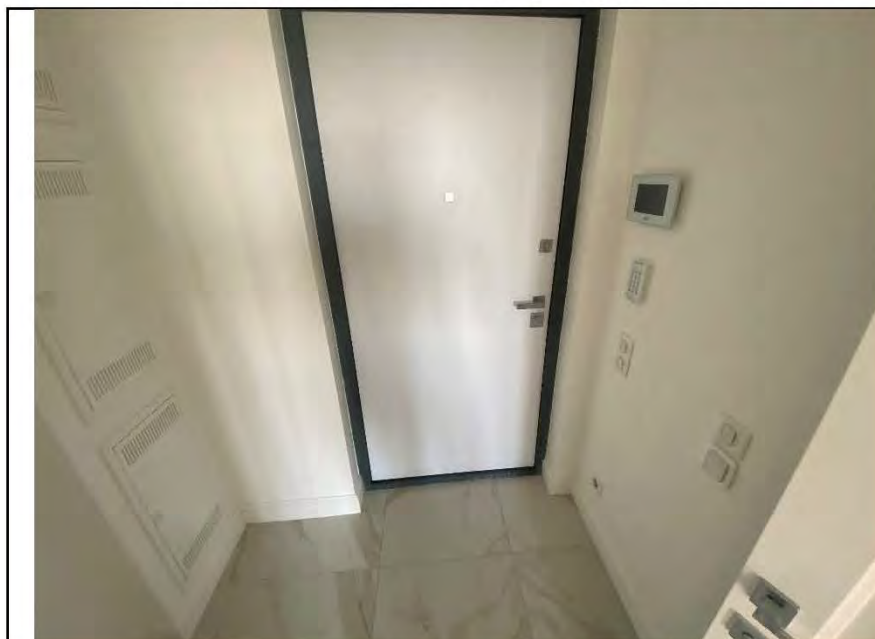


Фото №1.  
Общий вид коридора.

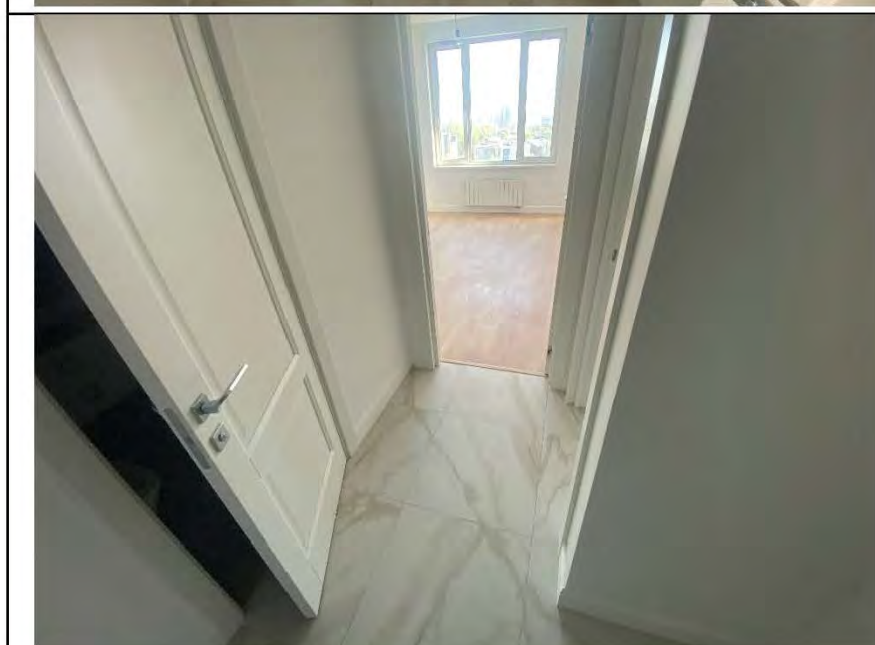


Фото №2.  
Общий вид коридора.



Фото №3.  
Общий вид кухни.





Фото №4.  
Общий вид кухни.



Фото №5.  
Общий вид спальни.



Фото №6.  
Общий вид ванной  
комнаты.



Фото №7.  
Общий вид лоджии.

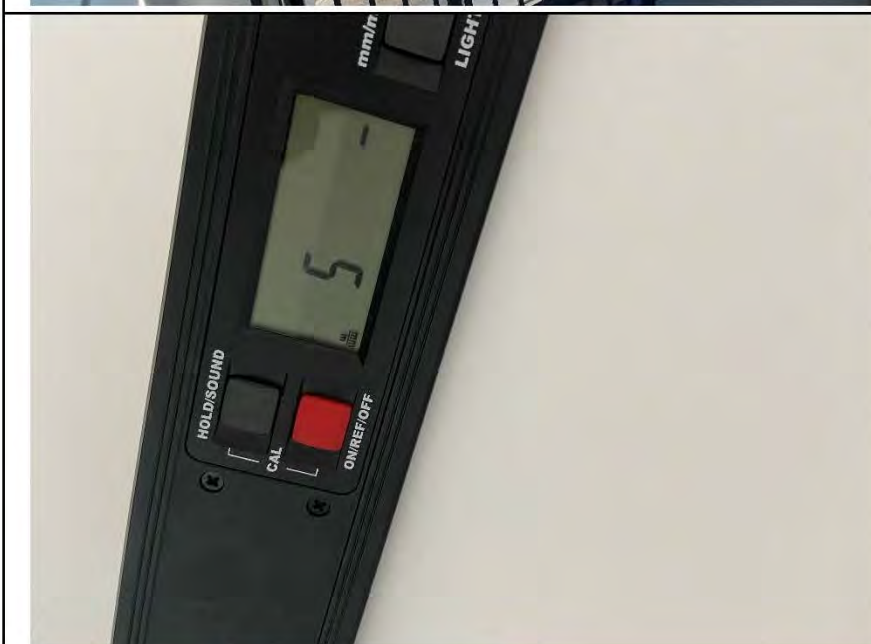


Фото №8.  
Отклонения поверхности  
стен от вертикали в  
коридоре.



Фото №9.  
Отклонения поверхности  
стен от вертикали в  
спальне.





Фото №10.  
Отклонения поверхности  
стен от вертикали в кухне.

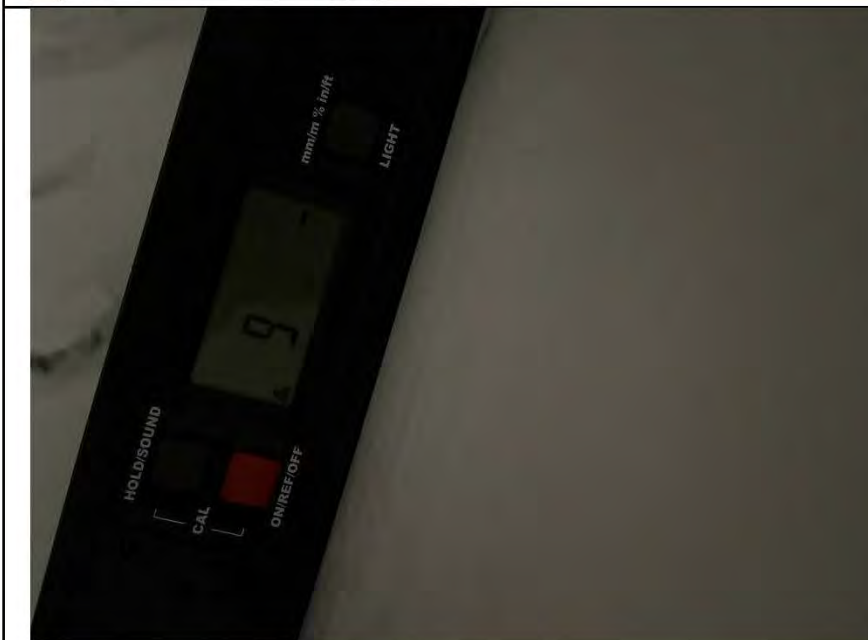


Фото №11.  
Отклонения поверхности  
стен от вертикали в ванной  
комнате.



Фото №12.  
Загрязнения на настенной  
керамической плитке в  
ванной комнате.

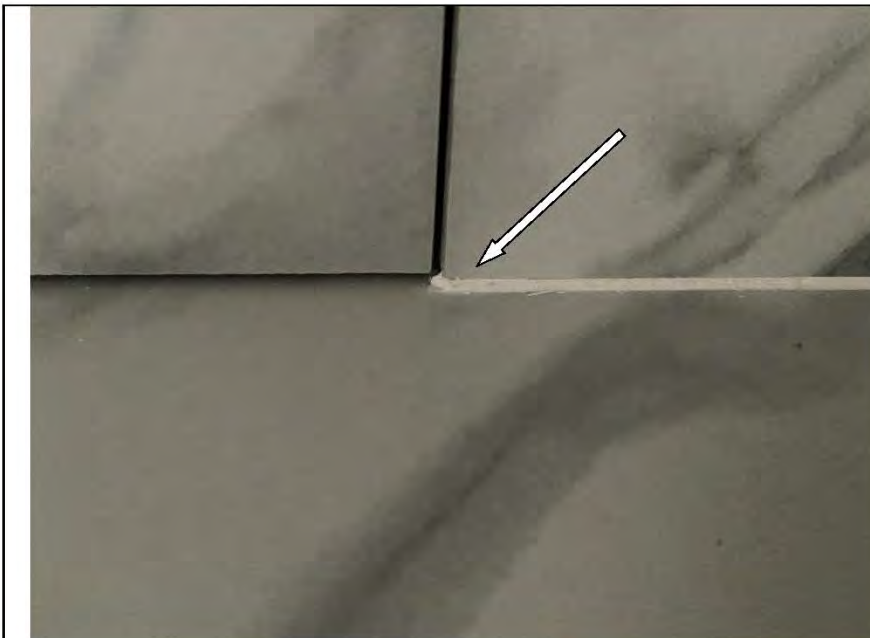


Фото №13.  
Неровные швы настенной  
керамической плитки в  
ванной комнате.



Фото №14.  
Отклонения поверхности  
напольного покрытия из  
ламината в спальне.



Фото №15.  
Отклонения поверхности  
напольного покрытия из  
ламината в кухне.





Фото №16.  
Отклонения поверхности  
напольного покрытия из  
керамической плитки в  
коридоре.



Фото №17.  
Отклонения поверхности  
напольного покрытия из  
керамической плитки в  
ванной комнате.



Фото №18.  
Отклонения поверхности  
напольного покрытия из  
керамической плитки на  
лоджии.



Фото №19.  
Отклонения поверхности  
напольного покрытия из  
керамической плитки в  
кухне.



Фото №20.  
Загрязнения на напольной  
керамической плитке в  
коридоре.

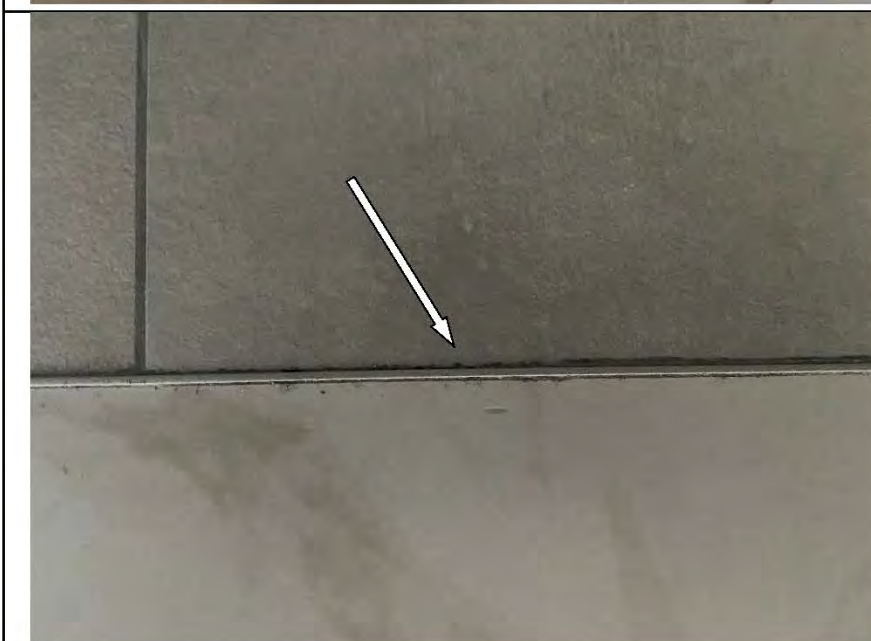


Фото №21.  
Загрязнения на напольной  
керамической плитке в  
ванной комнате.





Фото №22.  
Загрязнения на напольной  
керамической плитке в  
кухне.



Фото №23.  
Загрязнения на напольной  
керамической плитке на  
лоджии.



Фото №24.  
Неровные швы напольной  
керамической плитки в  
коридоре.

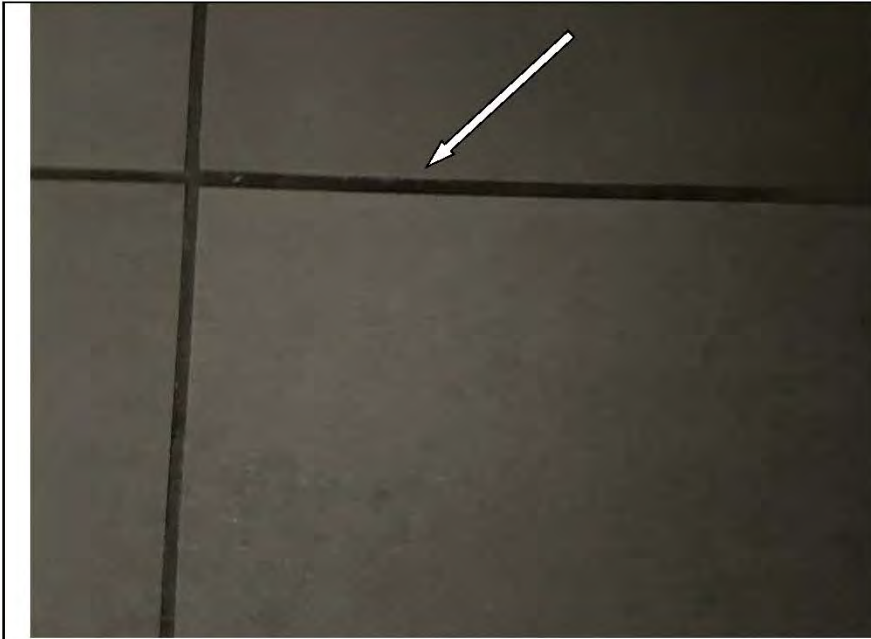


Фото №25.  
Неровные швы напольной  
керамической плитки в  
ванной комнате.



Фото №26.  
Неровные швы напольной  
керамической плитки на  
лоджии.



Фото №27.  
Неровные швы напольной  
керамической плитки в  
кухне.





Фото №28.  
Дефект на напольном  
деревянном плинтусе в  
коридоре.



Фото №29.  
Дефект на напольном  
деревянном плинтусе в  
спальне.

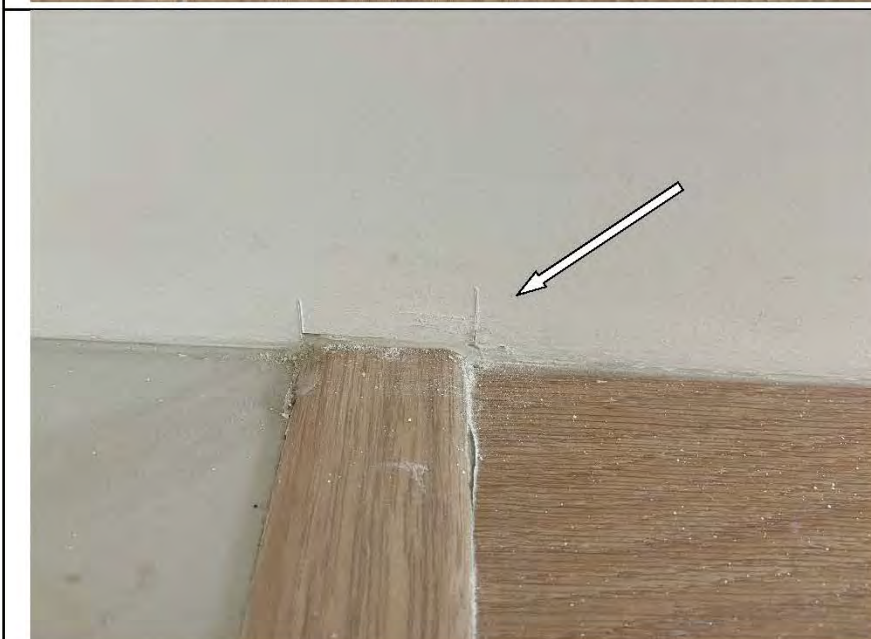


Фото №30.  
Дефект на напольном  
деревянном плинтусе в  
кухне.



Фото №31.  
Дефект на поверхности  
напольного покрытия из  
ламината в спальне.



Фото №32.  
Дефект на поверхности  
напольного покрытия из  
ламината в кухне.



Фото №33.  
Дефект на поверхности  
напольного покрытия из  
керамической плитки на  
лоджии.





Фото №34.  
Дефект на лицевой  
стороне подоконной доски  
в спальне.

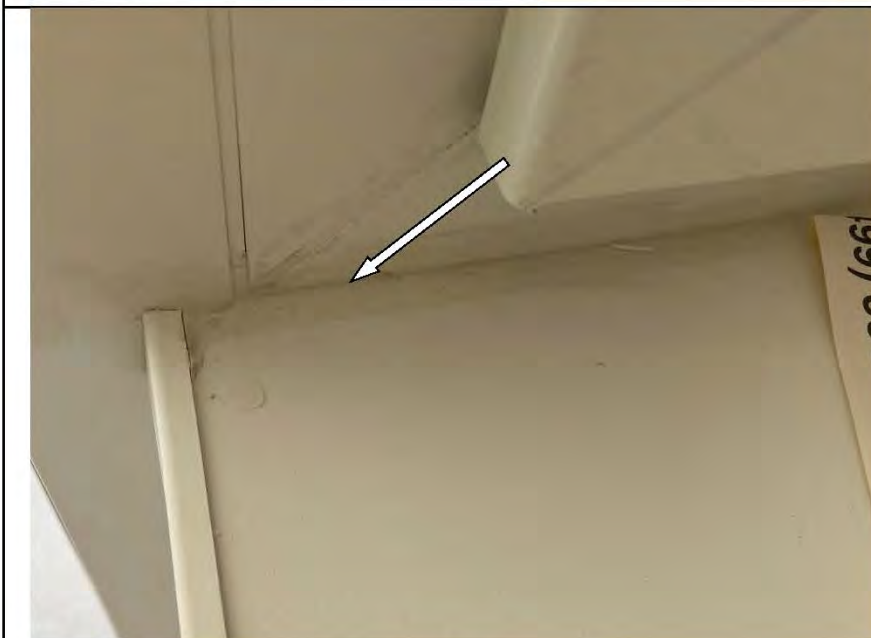


Фото №35.  
Дефект на лицевой  
стороне подоконной доски  
в кухне.



Фото №36.  
Дефект на профиле  
оконного блока ПВХ в  
спальне.



Фото №37.  
Дефект на профиле  
оконного блока ПВХ в  
кухне.

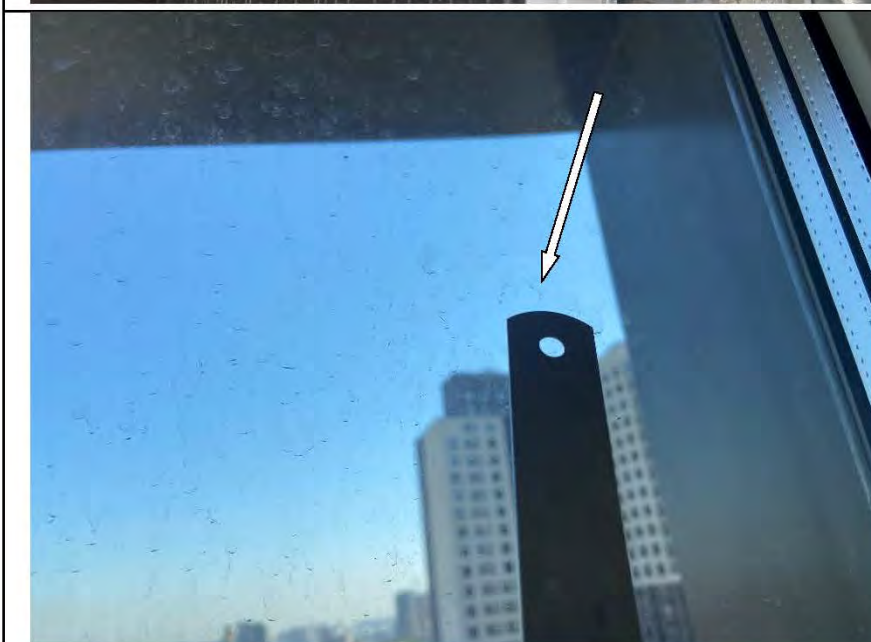


Фото №38.  
Царапина на стеклопакете  
конного блока ПВХ в  
спальне.



Фото №39.  
Царапина на стеклопакете  
конного блока ПВХ в  
кухне.



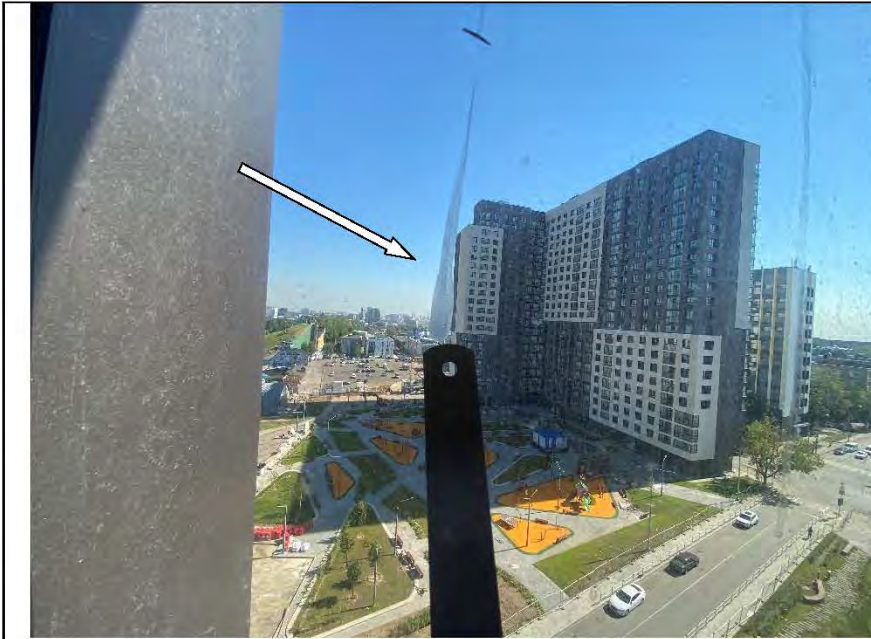


Фото №40.  
Царапина на стеклопакете  
конного блока ПВХ на  
лоджии.



Фото №41.  
Неровности, выбоины,  
раковины на окрашенных  
откосах оконного блока  
ПВХ в спальне.



Фото №42.  
Неровности, выбоины,  
раковины на окрашенных  
откосах оконного блока  
ПВХ в кухне.



Фото №43.  
Отклонения от вертикали  
оконного блока ПВХ в  
спальне.



Фото №44.  
Отклонения от вертикали  
оконного блока ПВХ в  
кухне.



Фото №45.  
Дефект на металлическом  
ограждении на лоджии.





Фото №46.  
Дефект на металлическом  
профиле оконного блока  
на лоджии.



Фото №47.  
Дефект на металлическом  
профиле оконного блока  
на лоджии.



Фото №48.  
Дефект на коробке  
входного дверного блока в  
коридоре.



Фото №49.  
Дефект на коробке  
входного дверного блока в  
коридоре.



Фото №50.  
Дефект на полотне  
входного дверного блока в  
коридоре.

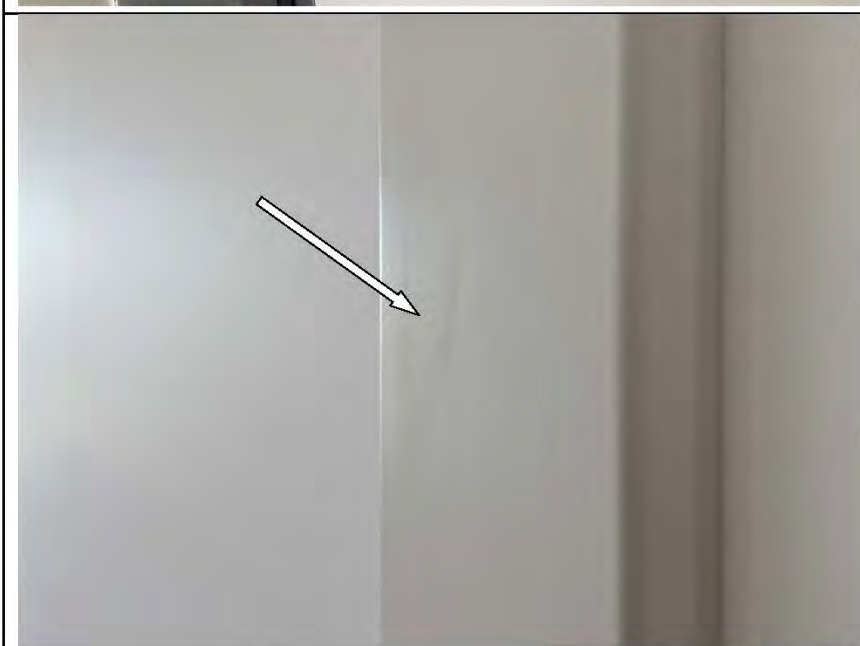


Фото №51.  
Дефект на полотне  
деревянного дверного  
блока в спальне.



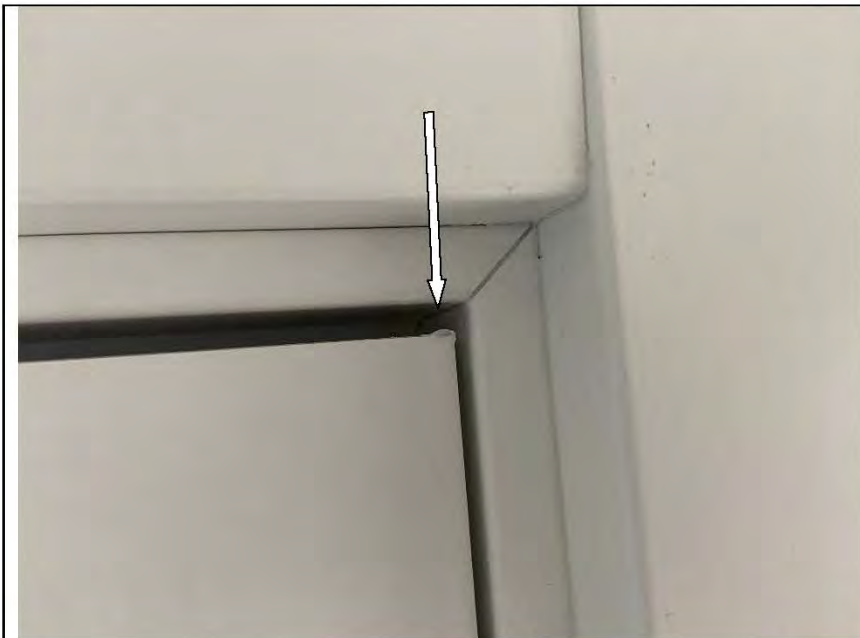


Фото №52.  
Дефект на полотне  
деревянного дверного  
блока в ванной комнате.

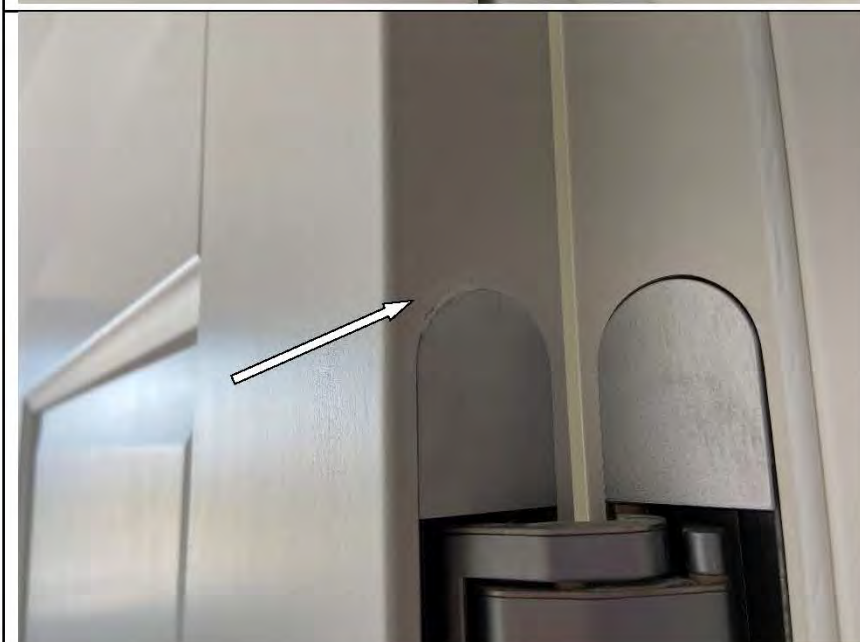


Фото №53.  
Дефект на полотне  
деревянного дверного  
блока в кухне.

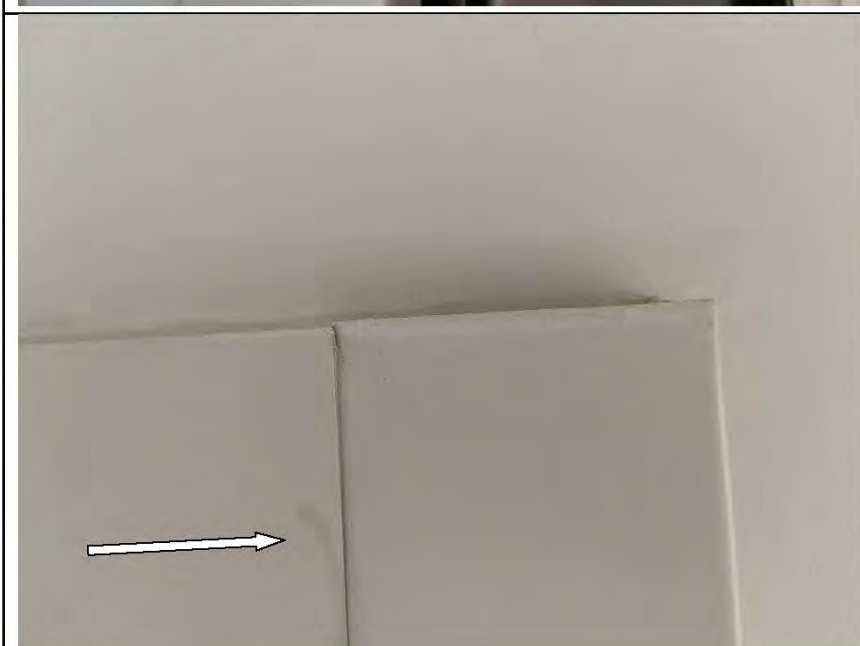


Фото №54.  
Дефект на наличниках  
деревянного дверного  
блока в ванной комнате.



Фото №55.  
Дефект на наличниках  
деревянного дверного  
блока в спальне.



Фото №56.  
Дефект на наличниках  
деревянного дверного  
блока в кухне.



Фото №57.  
Дефект на коробке  
деревянного дверного  
блока в спальне.



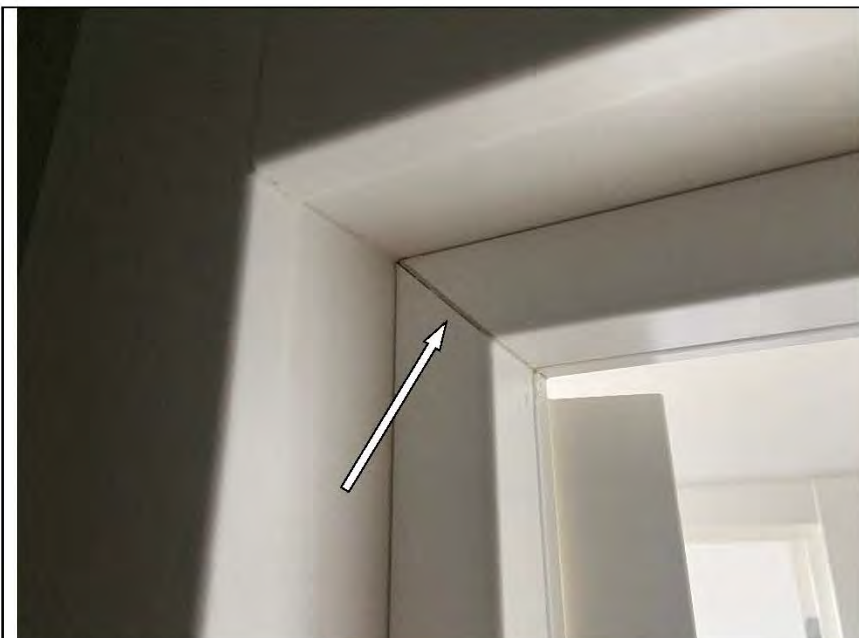


Фото №58.  
Дефект на коробке  
деревянного дверного  
блока в ванной комнате.



Фото №59.  
Дефект на коробке  
деревянного дверного  
блока в кухне.



Фото №60.  
Дефект на уплотнительной  
противопожарной ленте  
входного дверного блока в  
коридоре.



Фото №61.  
Дефект на уплотнительной  
противопожарной ленте  
входного дверного блока в  
коридоре.

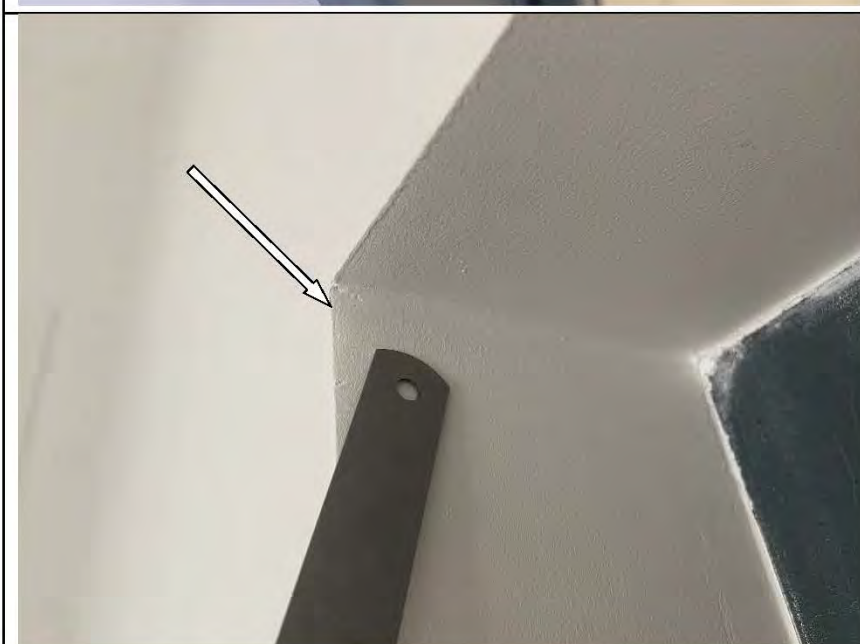


Фото №62.  
Неровности, выбоины,  
раковины на окрашенных  
откосах входного дверного  
блока в коридоре.

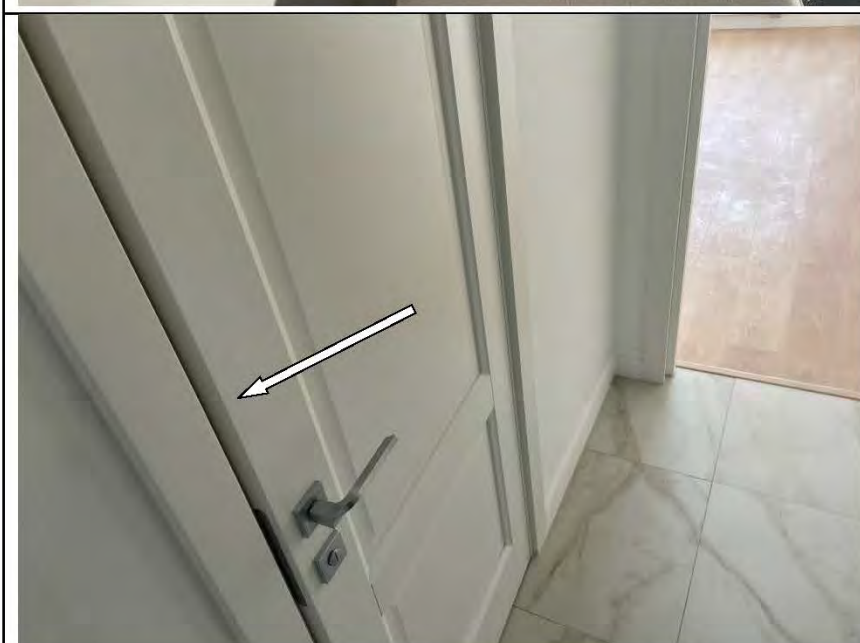


Фото №63.  
Не закрывается/  
открывается дверь в  
ванной комнате





Фото №64.  
Дефект на поверхности  
подвесного потолка в  
коридоре.



Фото №65.  
Дефект на поверхности  
подвесного потолка в  
спальне.

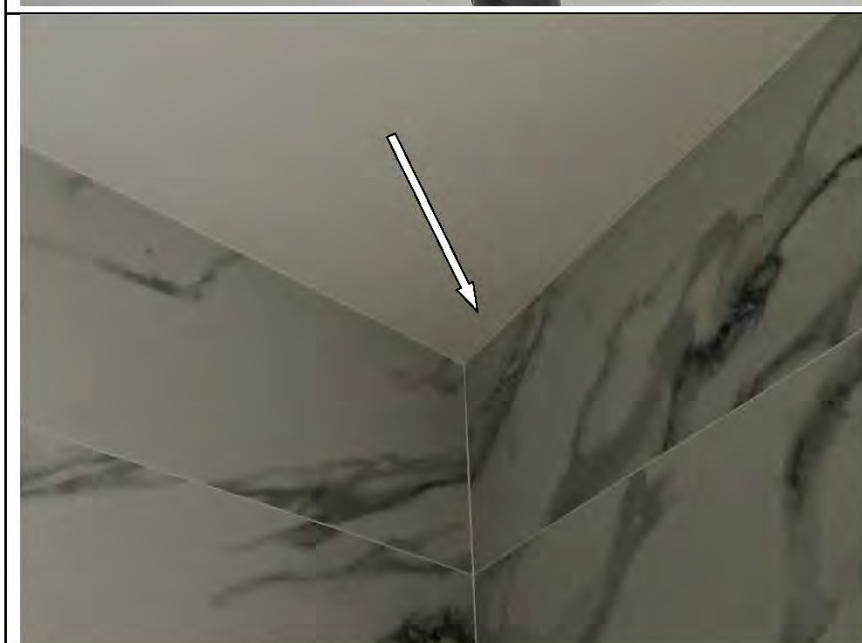


Фото №66.  
Дефект на поверхности  
подвесного потолка в  
ванной комнате.



Фото №67.  
Дефект на поверхности  
подвесного потолка на  
лоджии.

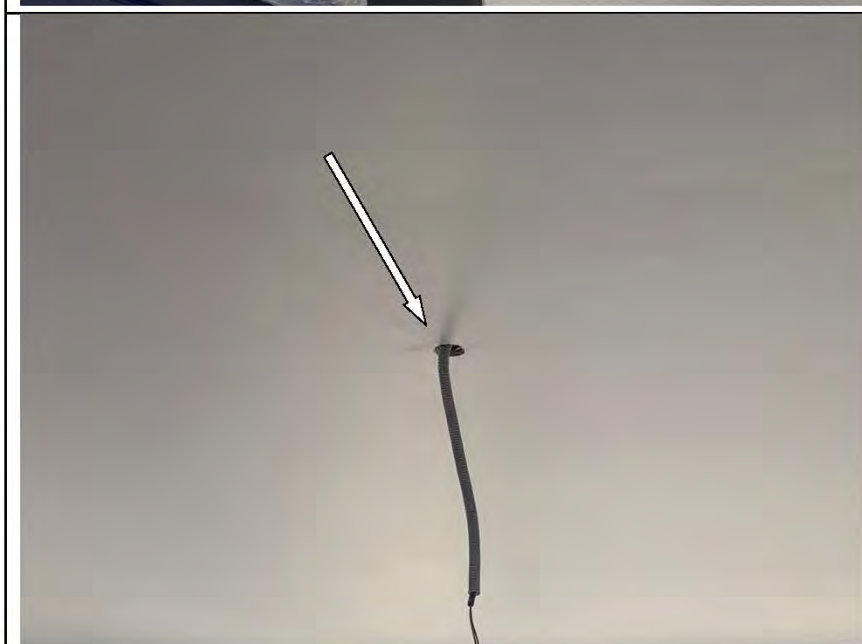


Фото №68.  
Дефект на поверхности  
подвесного потолка кухни.

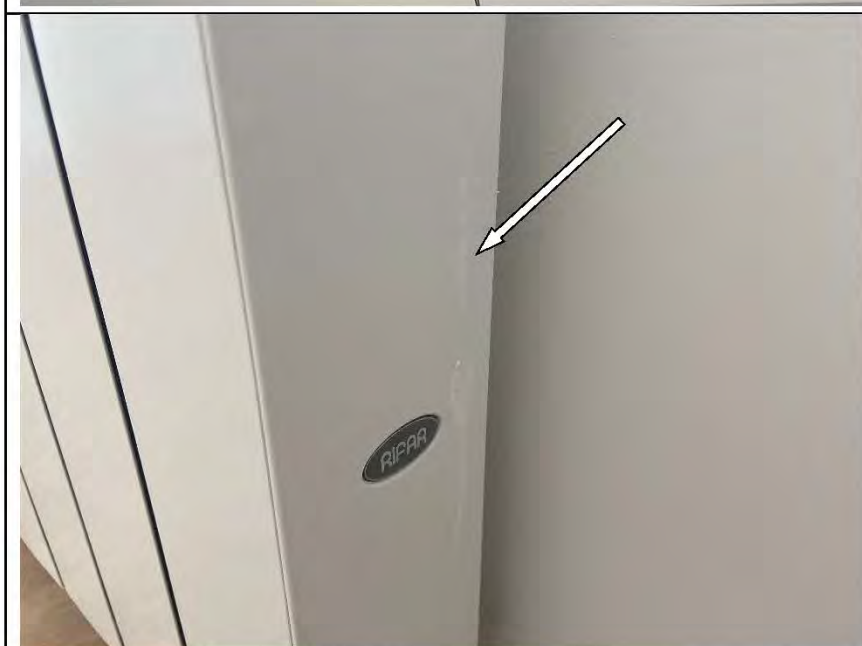


Фото №69.  
Загрязнения на  
металлическом кожухе  
отопительного прибора в  
спальне.





Фото №70.  
Загрязнения на  
металлическом кожухе  
отопительного прибора в  
кухне.



Фото №71.  
Дефект на ванне в ванной  
комнате.



Фото №72.  
Постоянная протечка на  
унитазе в ванной комнате.

Приложение №2. Копии документов, подтверждающих квалификацию специалиста.







РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ МОСКОВСКИЙ  
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»  
Москва

# ДИПЛОМ МАГИСТРА СОТЛИЧИЕМ

107704 0224323

ДОКУМЕНТ ОБ ОБРАЗОВАНИИ И О КВАЛИФИКАЦИИ

Регистрационный номер

2540 М

Дата выдачи

16 июля 2020 года

Настоящий диплом свидетельствует о том, что

**ТИТОВА  
Мария Юрьевна**

освоил(а) программу магистратуры по направлению подготовки

**08.04.01 СТРОИТЕЛЬСТВО**

и успешно прошел(ла) государственную итоговую аттестацию

Решением Государственной экзаменационной комиссии  
присвоена квалификация

**магистр**

Протокол № 74/84 от « 19 » июня 2020 г.

Председатель  
Государственной  
экзаменационной комиссии

Руководитель организации  
осуществляющей образовательную  
деятельность



Д.Ф. Жихарев

П.А. Акимов





НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ  
МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  
**СТРОИТЕЛЬНЫЙ  
УНИВЕРСИТЕТ**

Федеральное  
государственное бюджетное  
образовательное учреждение высшего образования  
«Национальный исследовательский  
Московский государственный строительный университет»

## УДОСТОВЕРЕНИЕ О ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ

Титова

Мария Юрьевна  
(фамилия, имя, отчество)

**прошел(а) обучение по программе:**

«Ценообразование и сметное дело в строительстве»

с использованием программных комплексов

Smeta.RU, ГранД-Смета»

(наименование программы повышения квалификации)

3 октября 2015 г. по 26 декабря 2015 г.

в период с

Объем программы, в академических часах 72

*Удостоверение является документом  
о повышении квалификации*

Регистрационный номер  
У – 2029/18



Руководитель  
образовательной организации

А.В. Федосина /

Секретарь

А.В. Горюнова /

Дата выдачи

13 декабря 2018 г.





# УДОСТОВЕРЕНИЕ О ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ

Настоящее удостоверение выдано Титовой  
(фамилия, имя, отчество)  
Мари  
Юрьевне

в том, что он(а) с «19» апреля 2021 г. по «29» апреля 2021 г.  
прошел(а) обучение в (на) Обществе с ограниченной  
(наименование)

ответственностью «Центр образовательной деятельности и  
образовательного учреждения (подразделение дополнительного профессионального образования)  
лицензирования «MiniMax»

по программе «Современная практика обследования зданий и сооружений  
(наименование курса, программы)

Государственный строительный надзор, строительный контроль и  
дополнительного профессионального образования  
экспертиза строительства»

в объеме 72 часов  
(количество часов)



Председатель комиссии Антоненкова А.В.  
Генеральный директор Антоненкова А.В.

Регистрационный номер ПК 2104/04-01

Москва 2021 г.

180001 509457

Настоящий диплом свидетельствует о том, что

**Тимова  
Мария Юрьевна**

с 11 ноября 2022 г. по 24 марта 2023 г.

прошел(а) профессиональную переподготовку в (на)  
Институте непрерывного образования  
по дополнительной профессиональной программе

«Судебная строительно-техническая  
и стоимостная экспертиза  
объектов недвижимости»

Частное образовательное  
учреждение дополнительного профессионального образования  
«Институт непрерывного образования»

# ДИПЛОМ

О ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКЕ

373100485623

Документ о квалификации

Решением аттестационной комиссии  
от 24 марта 2023 г.

диплом предоставляет право  
на ведение профессиональной деятельности в сфере

строительно-технической и стоимостной  
экспертизы объектов недвижимости

Регистрационный номер  
**194-2023**

Города  
**Иваново**

Дата выдачи  
**24.03.2023**



Руководитель

Секретарь

*С.С.С.*  
*И.И.И.*





СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ  
НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ЭКСПЕРТНЫХ  
ОРГАНИЗАЦИЙ И ЭКСПЕРТОВ  
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ  
РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ  
«ПАЛАТА СУДЕБНЫХ ЭКСПЕРТОВ»

Регистрационный № РОСС RU. 31792.04ПСЭ0 от 22.11.2017

№ PS 003506

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ  
СУДЕБНОГО ЭКСПЕРТА

Действителен с « 24 » марта 2023 г. по « 24 » марта 2026 г.

НАСТОЯЩИЙ СЕРТИФИКАТ УДОСТОВЕРЯЕТ, ЧТО.

**Гитова Мария Юрьевна**

Физ.лицо / Юр.лицо

СЕРТИФИЦИРОВАН(А) В СООТВЕТСТВИИ С ПРАВИЛАМИ СИСТЕМЫ  
ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭКСПЕРТОВ  
В ОБЛАСТИ СУДЕБНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ И ИМЕЕТ ПРАВО  
САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА СУДЕБНЫХ ЭКСПЕРТИЗ.

- 16.1 «Исследования строительных объектов и территории, функционально связанной с ними, в том числе с целью определения их стоимости»
- 16.2 «Исследования обстоятельств несчастного случая в строительстве с целью установления его причин, условий и механизма, а также круга лиц, в чьи обязанности входило обеспечение безопасных условий труда»
- 16.3 «Исследование домовладений с целью установления возможности их реального раздела между собственниками в соответствии с условиями, заданными судом; разработка вариантов указанного раздела»
- 16.4 «Исследование проектной документации, строительных объектов в целях установления их соответствия требованиям специальных правил. Определение технического состояния, причин, условий, обстоятельств и механизма разрушения строительных объектов, частичной или полной утраты ими своих функциональных, эксплуатационных, эстетических и других свойств»
- 16.5 «Исследование строительных объектов, их отдельных фрагментов, инженерных систем, оборудования и коммуникаций с целью установления объема, качества и стоимости выполненных работ, использованных материалов и изделий»
- 16.6 «Исследования помещений жилых, административных, промышленных и иных зданий, поврежденных в результате стихийного бедствия (пожаром) с целью определения стоимости их восстановительного ремонта»

Руководитель органа  
по сертификации

подпись

**Симунина А.И.**  
инициаль, фамилия







**СУДЕБНЫЙ ЭКСПЕРТ  
УДОСТОВЕРЕНИЕ**

Регистрационный номер 272/2023

**Титова Мария  
Юрьевна**

Дата выдачи 24 марта 2023 г.

Действительно до 24 марта 2026 г.



(личная подпись эксперта)

Специализация

**Судебная строительно-техническая экспертиза**

Сертификат эксперта № PS 003506 от 24.03.2023г.

Система добровольной сертификации негосударственных экспертных организаций и экспертов

«ПАЛАТА СУДЕБНЫХ ЭКСПЕРТОВ»

Per.№ РОСС RU. 31792.04ПСЭ0 от 22.11.2017

Руководитель органа по сертификации



А.И. Симунни

подпись





РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  
СТРОИТЕЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Москва

# ДИПЛОМ БАКАЛАВРА

107704 0410310

ДОКУМЕНТ ОБ ОБРАЗОВАНИИ И О КВАЛИФИКАЦИИ

Регистрационный номер  
14104 Б

Дата выдачи  
07 октября 2022 года

Настоящий диплом свидетельствует о том, что

**КРЕЧЕТОВ  
Андрей Эдуардович**

освоил(а) программу бакалавриата по направлению подготовки

**08.03.01 СТРОИТЕЛЬСТВО**

и успешно прошел(ла) государственную итоговую аттестацию

Решением Государственной экзаменационной комиссии  
присвоена(ы) квалификация(и)

**БАКАЛАВР  
08.03.01 СТРОИТЕЛЬСТВО**  
(протокол № 128/36 от «19» сентября 2022 г.)



/ Руководитель организации  
осуществляющей образовательную  
деятельность

**Т. Б. Кайтуков**  
М.П.

Приложение №3. Сертификаты, свидетельства о поверке.

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ**  
**«ИСКАТЕЛЬ-2»**



Метрологическая служба ООО «Искатель-2» в области обеспечения единства измерений

**СЕРТИФИКАТ КАЛИБРОВКИ**  
Calibration certificate

**Номер сертификата** 0372/R **Дата калибровки** 30.01.2024 г.  
Certificate number Date when calibration

**Объект калибровки** Уровень цифровой ADA ProLevel 60  
Item calibrated

**Серийный номер** BN/14869

**Заказчик** ООО "ЭКСПЕРТНОЕ БЮРО "ВОТУМ", ИНН 9706015686  
Customer Информация о заказчике, адрес/name of the customer, address

**Наименование эталона / description of measurement standard**  
3.2.АКЗ.0129.2019, 3.2.АКЗ.0123.2019, 3.2.АКЗ.0138.2019

**Методика калибровки** 002.2016.274.КС21  
Calibration procedure

Все измерения имеют прослеживаемость к единицам Международной системы СИ, которые воспроизводятся национальными эталонами НМИ. Данный сертификат может быть воспроизведен только полностью. Любая публикация или частично воспроизведение содержания сертификата возможны с письменного разрешения организации, выдавшей сертификат.  
All measurements are traceable to the SI units which are realized by national measurement standards of NMI. This certificate shall not be reproduced, except in full. Any publication extracts from the calibration certificate requires written approval of the issuing NMI

**Условия калибровки / Calibration conditions**  
Температура окружающего воздуха 22°C, Относительная влажность воздуха 56%

**Результаты калибровки**  
Calibration results

Наименование	Результат калибровки*	Примечание
Уровень цифровой ADA ProLevel 60	соответствует	-

\* Указывается соответствие или несоответствие СИ требованиям технической документации производителя и методики калибровки: 002.2016.274.КС21

**Рекомендуемый межкалибровочный интервал:** 12 месяцев.

Подпись лица, выполнившего калибровку  
Signature of the person who has performed calibration



Соколов Ю.С., Техник МС 30.01.2024 г.  
ФИО и должность / name and function Дата выдачи / date of issue

**И2 №140265**



## Сведения о результатах поверки СИ

Регистрационный номер типа СИ	87359-2Z
Тип СИ	РГК
Наименование типа СИ	Дальномеры лазерные
Заводской номер СИ	230062466
Модификация СИ	РГК D60
<b>Сведения о поверке</b>	
Наименование организации-поверителя	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУСГЕОКОМ" (ООО "РУСГЕОКОМ")
Условный шифр знака поверки	ЕВЕ
Владелец СИ	Юр. лицо
Тип поверки	Первичная
Дата поверки СИ	10.11.2023
Поверка действительна до	09.11.2024
Наименование документа, на основании которого выполнена поверка СИ присадки	651-22-024 МП Да
Номер свидетельства	С-ЕВЕ/Ю-П-2023/294,578310
Знак поверки в паспорте	Нет
Знак поверки на СИ	Нет
<b>Средства поверки</b>	
Средства измерений, применяемые в качестве эталона	

80995.21.П.00361581, 80995.21, Тахеометр электронный, Цена ТС60 J, Нет модификации; 885057, 2018, IP, Эталон 1-го разряда, Государственная поверочная схема для координатно-временных средств измерений. Приказ 2831 от 29.12.2018 г.







Центр  
Стандартизации и  
Метрологии  
(ЦСМ)



RA.RU.312199



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АЗ ИНЖИНИРИНГ» (ООО «АЗ-И»)  
УНИКАЛЬНЫЙ НОМЕР В РЕЕСТРЕ АККРЕДИТОВАННЫХ ЛИЦ RA.RU.312199

**СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОВЕРКЕ № 243-П24/24**

**Действительно до: 15.01.2025**

**Средство измерений** Линейки измерительные металлические 300 мм с двумя шкалами ФИФ ОЕИ № 66266-16

*наименование, тип, модификация СИ, регистрационный номер в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений, присвоенный при утверждении типа*

**заводской (серийный) номер или буквенно-цифровое обозначение**

230506447

**в составе** -

**поверено в полном объеме**

*наименование единиц величин, диапазонов измерений, на которых поверено средство измерений*

**в соответствии с МИ 2024-89**

*наименование или обозначение документа, на основании которого выполнена поверка*

**с применением эталонов** 317.05.РЭ.00606582, 64144.16.РЭ.00606581,

1514.61.4Р.00888661, 369-73:№ 2, 369-73:№ 23-20

*Регистрационный номер и (или) наименование, тип, заводской номер, разряд, класс или погрешность эталонов, применяемых при поверке*

**при следующих значениях влияющих факторов:** Темп. окружающей среды 21 °С, отн.

влажность 48%, атм. давление 733 мм рт. ст.

*Перечень влияющих факторов, нормированных в документе на методику поверки, с указанием их значений*

и на основании результатов первичной (периодической) поверки признано пригодным к применению.

Номер записи сведений о результатах поверки в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений С:ДДЗ/16-01:2024/309154930

Знак поверки:



Исполнительный директор

*Должность руководителя*

*Подпись*

**Зубарев Антон Сергеевич**

*Фамилия, имя и отчество (при наличии)*

Поверитель

*Подпись*

**Ильин Владимир Григорьевич**

*Фамилия, имя и отчество (при наличии)*

Дата поверки 16.01.2024

**AZ 709717**







атомной энергии)	энергии)	
12 мая 2021 г.	---	---

3.2. Сведения об уровне ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам по договору подряда на **выполнение инженерных изысканий**, подготовку проектной документации, по договору строительного подряда, по договору подряда на осуществление сноса, и стоимости работ по одному договору, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд возмещения вреда:

а) первый	<b>Есть</b>	стоимость работ по договору не превышает 25 000 000 рублей
б) второй	---	стоимость работ по договору не превышает 50 000 000 рублей
в) третий	---	стоимость работ по договору не превышает 300 000 000 рублей
г) четвертый	---	стоимость работ по договору составляет 300 000 000 рублей и более
д) пятый	---	---
е) простой	---	---

3.3. Сведения об уровне ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам по договору подряда на **выполнение инженерных изысканий**, подготовку проектной документации, по договору строительного подряда, по договору подряда на осуществление сноса, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, и предельному размеру обязательств по таким договорам, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств:

а) первый	---	предельный размер обязательств по договорам не превышает 25 000 000 рублей
б) второй	---	предельный размер обязательств по договорам не превышает 50 000 000 рублей
в) третий	---	предельный размер обязательств по договорам не превышает 300 000 000 рублей
г) четвертый	---	предельный размер обязательств по договорам составляет 300 000 000 рублей и более
д) пятый	---	---

**4. Сведения о приостановлении права выполнять инженерные изыскания, осуществлять подготовку проектной документации, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства:**

4.1. Дата, с которой приостановлено право выполнения работ	---
4.2. Срок, на который приостановлено право выполнения работ	---

Исполнительный директор  
М.П.



А.Ю. Базаров



## ВЫПИСКА

**из единого реестра членов саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих инженерные изыскания, подготовку проектной документации**

**18.05.2021**

(дата)

**9706015686-18052021-1606**

(регистрационный номер выписки)

Ассоциация саморегулируемых организаций Общероссийская негосударственная некоммерческая организация - общероссийское межотраслевое объединение работодателей «Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации»

119019, г.Москва, ул. Новый Арбат, д.21, ИНН 7704311291

№ п/п	Наименование	Сведения
с 12.05.2021 является членом СРО Ассоциация Саморегулируемая организация "МежРегионИзыскания" (СРО-И-035-26102012)		
1	Сведения о члене саморегулируемой организации: идентификационный номер налогоплательщика, полное и сокращенное наименование юридического лица, адрес места нахождения, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, дата рождения, место фактического осуществления деятельности, регистрационный номер члена саморегулируемой организации в реестре членов и дата его регистрации в реестре членов	9706015686, Общество с ограниченной ответственностью "Экспертное бюро "ВОТУМ", ООО "Экспертное бюро "ВОТУМ", 119180, РОССИЯ, г. Москва, г. Москва, Муниципальный Округ Якиманка ВН.ТЕР.Г., пер 1-Й Голутвинский, ., д. 3-5, стр. 1, этаж 1, пом/ком I, 12.05.2021
2	Дата и номер решения о приеме в члены саморегулируемой организации, дата вступления в силу решения о приеме в члены саморегулируемой организации	12.05.2021 19-02-ПП/21 12.05.2021
3	Дата и номер решения об исключении из	



	членов саморегулируемой организации, основания исключения	
4	Сведения о наличии у члена саморегулируемой организации права соответственно выполнять инженерные изыскания, осуществлять подготовку проектной документации, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства по договору подряда на выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации, по договору строительного подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров:	
	а) в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии);	Да
	б) в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии);	Нет
	в) в отношении объектов использования атомной энергии	Нет
5	Сведения об уровне ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам по договору подряда на выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации, по договору строительного подряда, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд возмещения вреда	Первый уровень ответственности (не превышает двадцать пять миллионов рублей)
6	Сведения об уровне ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам по договорам подряда на выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации, по договорам строительного подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств	Нет
7	Сведения о приостановлении права выполнять инженерные изыскания, осуществлять подготовку проектной документации, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства	Нет



**СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ  
«РосПромСертификация»  
№ РОСС RU.32047.04РОПО**

**Орган по сертификации:**

Общество с ограниченной ответственностью  
«ПрофСтройСтандарт»  
115191, г. Москва, Гамсоновский переулок, д. 2, стр. 1, этаж 2, пом. 209,  
8 (495) 221-78-07, prof.ISO@mail.ru

**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ**

**№ RPS.RU.10305.24**

**Выдан**

Обществу с ограниченной ответственностью  
«Экспертное бюро «ВОТУМ»

**ИНН 9706015686**

**119180, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЯКИМАНКА, ПЕР  
1-Й ГОЛУТВИНСКИЙ, Д. 3-5, СТР. 1, ЭТАЖ 1, ПОМ/КОМ I/12**

Настоящий сертификат удостоверяет:

**СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА**

Применительно к работам по инженерным изысканиям

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ  
ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015)**

Настоящий сертификат обязывает организацию поддерживать систему менеджмента в соответствии с вышеуказанным стандартом, что будет находиться под контролем Органа по сертификации систем менеджмента ООО «ПрофСтройСтандарт» и подтверждаться при прохождении ежегодного инспекционного контроля

**Дата выдачи:** 18 апреля 2024 г.

**Действителен до:** 18 апреля 2027 г.

**Руководитель органа по сертификации  
систем менеджмента**

М.П.



Володина А.А.



Настоящий Договор является договором-офертой по которому Страховщик предлагает заключить договор страхования гражданской ответственности в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства на основании Правил страхования гражданской ответственности в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, утвержденных приказом № 105 от 15.04.2019г. (далее – Правила страхования).

Актом настоящего Договора в соответствии со ст. 438 ГК РФ является факт уплаты страховой премии в полном размере Страхователем. Датой актом является дата оплаты страховой премии в полном размере. Уплата страховой премии в полном размере является согласием Страхователя на заключение настоящего Договора страхования на предложенных Страховщиком условиях и подтверждает факт принятия Страхователем Договора страхования.

Правила страхования размещены в сети Интернет на официальном сайте Страховщика по адресу: [https://energogaran.ru/upload/iblock/802/Pravila\\_105-ot-15.04.2019\\_SRO-otv-za-vred.pdf](https://energogaran.ru/upload/iblock/802/Pravila_105-ot-15.04.2019_SRO-otv-za-vred.pdf)

**СТРАХОВЩИК**

Наименование	ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» (Столичный филиал) Лицензия СЛ № 1834 от 01.02.2016 г., выдана ЦБ РФ				
Юридический адрес:	129110, г. Москва, Суворовская пл., д. 2, стр. 39				
ИНН	7705041231	КПП	770543001	ОГРН	1027739068060
Телефон	+7 (495) 737-03-30	e-mail	<a href="mailto:energy@msk-garant.ru">energy@msk-garant.ru</a>	Сайт	<a href="http://www.energogaran.ru">www.energogaran.ru</a>

**СТРАХОВАТЕЛЬ (Застрахованное лицо)**

Наименование	ООО «ЭКСПЕРТНОЕ БЮРО "ВОТУМ"»				
Юридический адрес:	119180, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный Округ Якиманка, пер 1-й Голутвинский, д. 3-5, стр. 1, этаж 1, пом/ком 1/12				
ИНН	9706015686	КПП	770601001	ОГРН	1217700211750
Телефон	-	e-mail	-	Сайт	-

**САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ**

Наименование	Ассоциация Саморегулируемая организация «МежРегионИзыскания»
--------------	--

**ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ**

Объектом страхования являются имущественные интересы Страхователя (Застрахованного лица), связанные с риском наступления его ответственности за причинение вреда жизни, здоровью или имуществу граждан, имуществу юридических лиц, муниципальных образований, субъектов Российской Федерации или Российской Федерации вследствие недостатков работ которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства по выполнению инженерных изысканий для строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства.

**СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ**

Факт причинения в период действия Договора вреда жизни или здоровью физических лиц, имуществу физических или юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, окружающей среде, жизни или здоровью животных, растениям, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, вследствие непреднамеренно допущенных недостатков застрахованных работ в указанный в Договоре страхования период, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства по выполнению инженерных изысканий для строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства и выполненных на территории страхования, повлекший возмещение гражданской ответственности Страхователя (Застрахованного лица);

либо факт причинения в период действия Договора вреда, повлекший возмещение гражданской ответственности Страхователя (Застрахованного лица) на основании предъявленных к нему требований в порядке регресса собственником или комиссионером, либо страховщиками, застрахованными их ответственность по соответствующим требованиям вследствие разрушения, повреждения здания, сооружения либо части здания или сооружения, и осуществившим в связи с этим компенсационные выплаты в размере, предусмотренном законом; либо факт причинения в период действия Договора вреда, повлекший возмещение гражданской ответственности Страхователя (Застрахованного лица) на основании предъявленных к нему требований в порядке регресса застройщиком или техническим заказчиком (если соответствующим Договором предусмотрена обязанность технического заказчика возместить причинный вред), либо страховщиками, застрахованными их ответственность по соответствующим требованиям вследствие разрушения, повреждения здания, сооружения либо части здания или сооружения, и осуществившим в связи с этим компенсационные выплаты в размере, предусмотренном законом.

Срок действия Договора страхования с 00 часов 00 минут	7 мая 2024 г.	по 24 часа 00 минут	6 мая 2025 г.
но не ранее нуля часов дня, следующего после уплаты полной суммы страховой премии			

Территория страхования: Российская Федерация

Ретроактивный период по настоящему Договору устанавливается сроком в 1 (один) год, до даты начала действия настоящего Договора.

Страховая сумма (руб.)	Франшиза, лимит ответственности	Страховая премия (руб.)
2 500 000,00	Не установлены	5 000,00

Работы, ответственность по которым застрахована соответствуют уровню ответственности: " 1 "

Договор страхования распространяется исключительно на работы, по выполнению инженерных изысканий для строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, при наличии у Страхователя соответствующего права, подтвержденного решением СРО, кроме выполнения их на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах, объектов использования атомной энергии, в том числе работы, выполнявшиеся в течение ретроактивного периода, установленного настоящим Договором страхования.

**ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ**

Договор заключен в пользу третьих лиц (потерпевших - Выгодоприобретателей), которым может быть причинен вред вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, по договорам на выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации, договорам о строительстве, реконструкции, капитальном ремонте (за исключением объектов жилищного фонда), сносе объектов капитального строительства.

К отношениям Сторон, не урегулированным настоящим Договором, применяются условия Правил страхования гражданской ответственности в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № 105 от 15.04.2019 г.

Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

За нарушение принятых на себя обязательств, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

Актом настоящего Договора Страхователь подтверждает, что:

- согласен на Условия настоящего Договора и Правила страхования № 105 от 15.04.2019 г.;
- с действующими Правилами страхования ознакомлен и согласен, а также проинформирован о возможности дополнительно с ними ознакомиться и самостоятельно получить на интернет-сайте Страховщика по адресу <http://www.energogaran.ru/> или получить их по месту нахождения Страховщика, а также проинформирован о возможности получить Правила страхования на бумажном носителе по его запросу;
- согласен на обработку своих персональных данных, указанных в настоящем Договоре, Страховщиком и уполномоченными третьими лицами, в соответствии с Федеральным законом «О персональных данных» № 152-ФЗ от 27.07.2006 г.

**Страховщик (Представитель Страховщика)**

Директор департамента комплексных продаж Щербинин А.И.  
Доверенность № 11/23/019 от 26 ноября 2023 г.



## Приложение №5. Локальный сметный расчет.

Наименование стройки: **Ремонтные работы: г. Москва, Электролитный проезд, д. 7**

Составлена в ценах Коэффициенты к ТСН-2001 МГЭ, ремонт №214 июль 2024 года

№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Кол-во	Стоимость ед, руб.		Общая стоимость, руб.		
				Всего	Экспл. машин	Всего	Зар. платы	Экспл. машин
				Основной зар.платы	в т.ч. зар.платы			в т.ч. зар.платы
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Локальная смета:</b>								
<b>Раздел: Стены</b>								
1	6.62-31-1	Расчистка поверхностей от старых покрасок (шпателем, щетками и т.д.)	99,43	6,13	0,00	18135,00	18135,00	0,00
		<i>1 м2 поверхности</i>		6,13	0,00			0,00
		Коэфф. пересчёта: пункт	6.62-31-1	29,03				
		Коэфф. к ОЗП		29,03				
		Коэфф. к ЗПМ		100	6,13	15052,10	83	
		% НР		64	3,92	7435,40	41	
		% СП			16,18	40622,50		
		Итого с НР и СП						
2	3.15-165-1	Обработка поверхностей стен грунтовкой глубокого проникновения внутри помещения	0,9943	52,82	0,84	1548,80	1538,60	10,20
		<i>100 м2</i>		51,98	0,13			2,90
		Объем: 0,9943=99,43/100						
		Коэфф. пересчёта: пункт	3.15-165-1	29,03				
		Коэфф. к ОЗП		11,29				
		Коэфф. к эксплуатации машин		29,03				
		Коэфф. к ЗПМ		100	52,11	1277,00	83	
		% НР		64	33,35	630,80	41	
		% СП			138,28	3456,60		
		Итого с НР и СП						
2,1	1.1-1-3108	Грунтовка акрилатная, водно-дисперсионная, с высокой проникающей способностью, паропроницаемая, для всех видов впитывающих оснований, светло-желтая	10,24129	17,66	0,00	721,80	0,00	0,00
		<i>кв</i>		0,00	0,00			0,00
		Коэфф. пересчёта: пункт	1.1-1-3108	3,99				
3	3.15-55-3	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм стен	0,9943	378,30	11,45	11058,20	10746,90	289,70
		<i>100 м2</i>		363,24	8,08			238,00
		Объем: 0,9943=99,43/100						
		Коэфф. пересчёта: пункт	3.15-55-3	29,03				
		Коэфф. к ОЗП		24,76				
		Коэфф. к эксплуатации машин		5,99				
		Коэфф. к материалам		29,03				
		Коэфф. к ЗПМ		100	371,32	8919,90	83	
		% НР		64	237,64	4406,20	41	
		% СП			987,26	24384,30		
		Итого с НР и СП						



3,1	1.1-1-2854	Грунтовка акриловая типа «Бетоконтакт», адгезионная для обработки бетонных оснований перед оштукатуриванием	кг	1.1-1-2854	10,24129	28,98	0,00	1062,50	0,00	0,00
		Козфф. пересчёта: пункт				0,00	0,00			0,00
		Козфф. к материалам			3,58					
3,2	1.3-2-29	Смесь сухая, цементно-известково-песчаная, штукатурная, для наружных и внутренних работ, ручного нанесения, В7,5 (М100), F50, крупность заполнителя не более 0,5 мм	т	1.3-2-29	0,845155	1517,68	0,00	9261,10	0,00	0,00
		Козфф. пересчёта: пункт				0,00	0,00			0,00
		Козфф. к материалам			7,22					
4	3.15-41-1	Улучшенная шпатлевка цементно-известковым раствором по камню стен		3.15-41-1	0,9943	822,26	51,18	24497,40	23302,40	1195,00
		<i>100 м2 оштукатуриваемой поверхности</i>				771,08	30,70			929,00
		Объем: 0,9943=99,43/100								
		Козфф. пересчёта: пункт								
		Козфф. к ОЗП			29,03					
		Козфф. к эксплуатации машин			22,42					
		Козфф. к ЗПМ			29,03					
		% НР			100	801,78		19341,00	83	
		% СП			64	513,14		9554,00	41	
		Итого с НР и СП				2137,18		53392,40		
4,1	1.1-1-118	Вода	м3	1.1-1-118	0,105237	7,07	0,00	4,20	0,00	0,00
		Козфф. пересчёта: пункт				0,00	0,00			0,00
		Козфф. к материалам			6					
4,2	1.3-2-221	Смесь сухая штукатурная гипсовая с минеральными модифицирующими добавками, ручного нанесения, для внутренних работ, толщина наносимого слоя от 5 до 50 мм, водоудерживающей способностью свыше 99%, без содержания SiO2, содержание гипсового вяжущего марки не ниже Г5 более 80%, белизна не менее 80%	кг	1.3-2-221	601,3526	3,17	0,00	7437,70	0,00	0,00
		Козфф. пересчёта: пункт				0,00	0,00			0,00
		Козфф. к материалам			3,89					
4,3	1.3-2-12	Раствор цементно-известковый, марка М50	м3	1.3-2-12	1,503382	475,68	0,00	6584,80	0,00	0,00
		Козфф. пересчёта: пункт				0,00	0,00			0,00
		Козфф. к материалам			9,18					
5	3.15-61-1	Отделка поверхностей из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями стен и перегородок панельных		3.15-61-1	0,9943	111,59	5,96	3208,20	3126,50	81,70
		<i>100 м2 отделяваемой поверхности</i>				105,63	1,41			40,60
		Объем: 0,9943=99,43/100								
		Козфф. пересчёта: пункт								
		Козфф. к ОЗП			29,03					
		Козфф. к эксплуатации машин			13,39					
		Козфф. к ЗПМ			29,03					
		% НР			100	107,04		2595,00	83	
		% СП			64	68,51		1281,90	41	
		Итого с НР и СП				287,14		7085,10		
5,1	1.1-1-118	Вода	м3	1.1-1-118	0,011136	7,07	0,00	0,60	0,00	0,00
		Козфф. пересчёта: пункт				0,00	0,00			0,00

5,2	1.3-2-165	Козфф. к материалам Смесь сухая штукатурная, цементно-известковая, для наружных и внутренних работ, ручного и механизированного нанесения, прочность на сжатие 8 Мпа, морозостойкость F75, толщина слоя от 5 до 30 мм, для оштукатуривания бетонных, кирпичных и пенобетонных оснований	6	0,063635	1774,21	0,00	732,70	0,00	0,00	
					0,00	0,00			0,00	
5,3	1.3-2-13	Козфф. пересчёта: пункт Козфф. к материалам Раствор цементно-известковый, марка М75	1.3-2-165	6,49	0,039772	481,69	0,00	180,90	0,00	0,00
						0,00			0,00	
6	3.15-96-2	Козфф. пересчёта: пункт Козфф. к материалам Простая окраска поливинилацетатными водоземлюльсионными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску <i>100 м2 окрашиваемой поверхности</i>	1.3-2-13	9,42	0,9943	200,16	22,33	5541,30	5225,40	305,30
		Объем: 0,9943=99,43/100				176,64	5,28			156,80
		Козфф. пересчёта: пункт	3.15-96-2							
		Козфф. к ОЗП		29,03						
		Козфф. к эксплуатации машин		13,39						
		Козфф. к материалам		8,82						
		Козфф. к ЗПМ		29,03						
		% НР		100	181,92			4337,10	83	
		% СП		64	116,43			2142,40	41	
		Итого с НР и СП			498,51			12020,80		
6,1	1.1-1-1478	Шпатлевка водно-дисперсионная акриловая		0,005469	13953,60	0,00	241,90	0,00	0,00	
					0,00	0,00			0,00	
		Козфф. пересчёта: пункт	1.1-1-1478							
		Козфф. к материалам		3,17						
6,2	1.1-1-438	Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная, белая, типа ВД-ВА-17		0,051704	22652,13	0,00	2412,70	0,00	0,00	
					0,00	0,00			0,00	
		Козфф. пересчёта: пункт	1.1-1-438							
		Козфф. к материалам		2,06						
7	6.63-7-5	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток <i>100 м2 облицовки</i>		0,2037	781,64	0,00	4839,30	4839,30	0,00	
					781,64	0,00			0,00	
		Объем: 0,2037=20,37/100	6.63-7-5							
		Козфф. пересчёта: пункт		29,03						
		Козфф. к ОЗП		29,03						
		Козфф. к ЗПМ		80	625,31			3387,50	70	
		% НР		55	429,90			1984,10	41	
		% СП			1836,85			10210,90		
		Итого с НР и СП								
8	3.15-165-1	Обработка поверхностей стен грунтовкой глубокого проникновения внутри помещения <i>100 м2</i>		0,2037	52,82	0,84	318,70	316,40	2,30	
					51,98	0,13			0,00	
		Объем: 0,2037=20,37/100	3.15-165-1							
		Козфф. пересчёта: пункт		29,03						
		Козфф. к ОЗП		11,29						
		Козфф. к эксплуатации машин								



		Козфф. к ЗПМ		29,03					
		% НР		100	52,11		262,60	83	
		% СП		64	33,35		129,70	41	
		Итого с НР и СП			138,28		711,00		
8,1	1.1-1-3108	Грунтовка акрилатная, водно-дисперсионная, с высокой проникающей способностью, паропроницаемая, для всех видов впитывающих оснований, светло-желтая	кз	2,09811	17,66	0,00	148,00	0,00	0,00
					0,00	0,00			0,00
9	3.15-55-3	Козфф. пересчёта: пункт Козфф. к материалам Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм стен	1.1-1-3108	3,99					
		Объем: 0,2037=20,37/100	100 м2	0,2037	378,30	11,45	2264,10	2200,50	59,40
					363,24	8,08			49,40
		Козфф. пересчёта: пункт	3.15-55-3						
		Козфф. к ОЗП		29,03					
		Козфф. к эксплуатации машин		24,76					
		Козфф. к материалам		5,99					
		Козфф. к ЗПМ		29,03					
		% НР		100	371,32		1826,40	83	
		% СП		64	237,64		902,20	41	
		Итого с НР и СП			987,26		4992,70		
9,1	1.1-1-2854	Грунтовка акриловая типа «Бетоконтакт», адгезионная для обработки бетонных оснований перед оштукатуриванием	кз	2,09811	28,98	0,00	217,70	0,00	0,00
					0,00	0,00			0,00
		Козфф. пересчёта: пункт	1.1-1-2854						
		Козфф. к материалам		3,58					
9,2	1.3-2-29	Смесь сухая, цементно-известково-песчаная, штукатурная, для наружных и внутренних работ, ручного нанесения, В7,5 (М100), F50, крупность заполнителя не более 0,5 мм	т	0,173145	1517,68	0,00	1897,40	0,00	0,00
					0,00	0,00			0,00
		Козфф. пересчёта: пункт	1.3-2-29						
		Козфф. к материалам		7,22					
10	3.15-61-1	Отделка поверхностей из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями стен и перегородок панельных		0,2037	111,59	5,96	657,70	641,60	16,10
		100 м2 отделяваемой поверхности			105,63	1,41			8,70
		Объем: 0,2037=20,37/100							
		Козфф. пересчёта: пункт	3.15-61-1						
		Козфф. к ОЗП		29,03					
		Козфф. к эксплуатации машин		13,39					
		Козфф. к ЗПМ		29,03					
		% НР		100	107,04		532,50	83	
		% СП		64	68,51		263,10	41	
		Итого с НР и СП			287,14		1453,30		
10,1	1.1-1-118	Вода	м3	0,002281	7,07	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00			0,00
		Козфф. пересчёта: пункт	1.1-1-118						
		Козфф. к материалам		6					
10,2	1.3-2-165	Смесь сухая штукатурная, цементно-известковая, для наружных и внутренних работ, ручного и механизированного нанесения, прочность на сжатие 8 Мпа, морозостойкость F75, толщина слоя от 5 до 30 мм,		0,013037	1774,21	0,00	149,90	0,00	0,00

		для оштукатуривания бетонных, кирпичных и пенобетонных оснований								
			<i>m</i>			0,00	0,00			0,00
10,3	1.3-2-13	Козфф. пересчёта: пункт Козфф. к материалам Раствор цементно-известковый, марка М75		1.3-2-165	6,49					
					0,008148	481,69	0,00	36,70	0,00	0,00
			<i>m3</i>			0,00	0,00			0,00
11	3.15-149-1	Козфф. пересчёта: пункт Козфф. к материалам Гладкая облицовка стен (без карнизных, плитусных и угловых плиток) на клею из сухих смесей по камню и бетону		1.3-2-13	9,42					
					0,2037	1465,21	19,61	8347,60	8256,10	50,70
			<i>100 м2</i>			1362,19	3,71			23,20
		Объем: 0,2037=20,37/100 Козфф. пересчёта: пункт Козфф. к ОЗП Козфф. к эксплуатации машин Козфф. к материалам Козфф. к ЗПМ % НР % СП Итого с НР и СП		3.15-149-1	29,03 12,37 2,4 29,03 100 64	1365,90 874,18 3705,29		6852,60 3385,00 18585,20	83 41	
11,2	1.1-1-840	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки, гладкая, прямоугольная, декорированная методом сериографии, сорт I			20,37	52,32	0,00	6618,60	0,00	0,00
			<i>m2</i>			0,00	0,00			0,00
		Козфф. пересчёта: пункт Козфф. к материалам		1.1-1-840	6,21					
<b>Итого по разделу: Стены</b>								<b>214624,00</b>	<b>78328,70</b>	<b>2010,40</b>
<b>1448,60</b>										
<b>Раздел: Полы</b>										
12	3.11-37-1	Разборка покрытия из ламинат- паркета на основе износостойкого пластика бесклеевым (замковым) способом			0,198	590,63	42,76	1945,10	1686,60	112,20
			<i>100 м2</i>			280,12	8,49			52,30
		Объем: 0,198=(24,75/100)*0,8 Козфф. пересчёта: пункт Козфф. к ОЗП Козфф. к эксплуатации машин Козфф. к материалам Козфф. к ЗПМ % НР % СП Итого с НР и СП		3.11-37-1	29,03 12,61 2,76 29,03 104 70	300,15 202,03 1092,81		1467,30 691,50 4103,90	87 41	
13	3.11-10-11	Устройство самовыравнивающихся стяжек из специализированных сухих смесей толщиной 5 мм			0,2475	471,84	55,13	3116,70	2943,60	150,70
			<i>100 м2 стяжки</i>			391,47	6,18			46,40
		Объем: 0,2475=24,75/100 Козфф. пересчёта: пункт Козфф. к ОЗП Козфф. к эксплуатации машин Козфф. к материалам Козфф. к ЗПМ		3.11-10-11	29,03 10,54 3,61 29,03					



		% НР	104	413,56		2560,90	87	
		% СП	70	278,36		1206,90	41	
		Итого с НР и СП		1163,75		6884,50		
13,1	1.1-1-3257	Грунтовка водно-дисперсионная высококонцентрированная глубокопроникающая универсальная	4,95	17,31	0,00	399,40	0,00	0,00
				0,00	0,00			0,00
		Козфф. пересчёта: пункт						
		Козфф. к материалам	4,66					
13,2	1.3-2-175	Смесь сухая, цементная, напольная, выравнивающая, для внутренних работ, механизированного и ручного нанесения, прочность на сжатие не менее 15 МПа, прочность на изгиб не менее 3.5 МПа, прочность сцепления с бетоном не менее 0,5 МПа, толщина слоя от 1 до 8 см, для устройства стяжки пола	0,208395	2401,10	0,00	2026,60	0,00	0,00
				0,00	0,00			0,00
		Козфф. пересчёта: пункт						
		Козфф. к материалам	4,05					
14	3.11-10-12	Добавляется или исключается на каждый 1 мм изменения толщины стяжки к позиции 3.11-10-11	0,146	53,34	8,98	210,00	194,50	15,50
		100 м2 стяжки		44,07	1,26			5,80
		Объем: 0,146=14,6/100						
		Козфф. пересчёта: пункт						
		Козфф. к ОЗП	29,03					
		Козфф. к эксплуатации машин	11,08					
		Козфф. к материалам	5,9					
		Козфф. к ЗПМ	29,03					
		% НР	104	47,14		169,20	87	
		% СП	70	31,73		79,70	41	
		Итого с НР и СП		132,21		458,90		
14,1	1.3-2-175	Смесь сухая, цементная, напольная, выравнивающая, для внутренних работ, механизированного и ручного нанесения, прочность на сжатие не менее 15 МПа, прочность на изгиб не менее 3.5 МПа, прочность сцепления с бетоном не менее 0,5 МПа, толщина слоя от 1 до 8 см, для устройства стяжки пола	0,024528	2401,10	0,00	238,50	0,00	0,00
				0,00	0,00			0,00
		Козфф. пересчёта: пункт						
		Козфф. к материалам	4,05					
15	3.11-37-1	Устройство покрытия из ламинат- паркета на основе износостойкого пластика бесклевым (замковым) способом	0,2475	590,63	42,76	2430,60	2107,60	140,00
		100 м2		280,12	8,49			63,90
		Объем: 0,2475=24,75/100						
		Козфф. пересчёта: пункт						
		Козфф. к ОЗП	29,03					
		Козфф. к эксплуатации машин	12,61					
		Козфф. к материалам	2,76					
		Козфф. к ЗПМ	29,03					
		% НР	104	300,15		1833,60	87	
		% СП	70	202,03		864,10	41	
		Итого с НР и СП		1092,81		5128,30		
15,1	1.1-1-6492	Покрытие напольное ламинированное (ламинат) на основе	25,36875	458,38	0,00	28141,00	0,00	0,00

		древесноволокнистых плит высокой плотности, класс воздействия нагрузки 34, соединение элементов бесклеевое, толщина 12 мм								
			<i>m2</i>			0,00	0,00			0,00
16	6.57-2-7	Козфф. пересчёта: пункт Козфф. к материалам Разборка покрытий из керамических плиток	1.1-1-6492	2,42						
		<i>100 м2 покрытия</i>		0,1744	831,52	50,37	4290,40	4139,70	150,70	
					781,15	18,17			95,80	
		Объем: 0,1744=17,44/100								
		Козфф. пересчёта: пункт	6.57-2-7	29,03						
		Козфф. к ОЗП		16,38						
		Козфф. к эксплуатации машин		29,03						
		Козфф. к ЗПМ		80	639,46		2897,80	70		
		% НР		55	439,63		1697,30	41		
		% СП								
		Итого с НР и СП			1910,60		8885,50			
17	3.11-10-11	Устройство самовыравнивающихся стяжек из специализированных сухих смесей толщиной 5 мм		0,1744	471,84	55,13	2198,00	2075,60	106,50	
		<i>100 м2 стяжки</i>			391,47	6,18			31,90	
		Объем: 0,1744=17,44/100								
		Козфф. пересчёта: пункт	3.11-10-11	29,03						
		Козфф. к ОЗП		10,54						
		Козфф. к эксплуатации машин		3,61						
		Козфф. к материалам		29,03						
		Козфф. к ЗПМ		104	413,56		1805,80	87		
		% НР		70	278,36		851,00	41		
		% СП								
		Итого с НР и СП			1163,75		4854,80			
17,1	1.1-1-3257	Грунтовка водно-дисперсионная высококонцентрированная глубокопроникающая универсальная		3,488	17,31	0,00	281,50	0,00	0,00	
			<i>ка</i>		0,00	0,00			0,00	
		Козфф. пересчёта: пункт	1.1-1-3257	4,66						
17,2	1.3-2-175	Смесь сухая, цементная, напольная, выравнивающая, для внутренних работ, механизированного и ручного нанесения, прочность на сжатие не менее 15 МПа, прочность на изгиб не менее 3.5 МПа, прочность сцепления с бетоном не менее 0,5 МПа, толщина слоя от 1 до 8 см, для устройства стяжки пола		0,146845	2401,10	0,00	1428,00	0,00	0,00	
			<i>т</i>		0,00	0,00			0,00	
		Козфф. пересчёта: пункт	1.3-2-175	4,05						
		Козфф. к материалам		0,066	53,34	8,98	93,70	87,10	6,60	
18	3.11-10-12	Добавляется или исключается на каждый 1 мм изменения толщины стяжки к позиции 3.11-10-11			44,07	1,26			2,90	
		<i>100 м2 стяжки</i>								
		Объем: 0,066=6,6/100								
		Козфф. пересчёта: пункт	3.11-10-12	29,03						
		Козфф. к ОЗП		11,08						
		Козфф. к эксплуатации машин		5,9						
		Козфф. к материалам		29,03						
		Козфф. к ЗПМ		104	47,14		75,80	87		
		% НР								



		% СП		70	31,73		35,70	41	
		Итого с НР и СП			132,21		205,20		
18,1	1.3-2-175	Смесь сухая, цементная, наполненная, выравнивающая, для внутренних работ, механизированного и ручного нанесения, прочность на сжатие не менее 15 МПа, прочность на изгиб не менее 3.5 МПа, прочность сцепления с бетоном не менее 0,5 МПа, толщина слоя от 1 до 8 см, для устройства стяжки пола	<i>m</i>	0,011088	2401,10	0,00	107,70	0,00	0,00
		Козфф. пересчёта: пункт	1.3-2-175		0,00	0,00			0,00
		Козфф. к материалам		4,05					
19	3.11-18-2	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов многоцветных	<i>100 м2 покрытия</i>	0,1744	2451,94	162,37	8438,50	6444,70	401,70
		Объем: 0,1744=17,44/100			1215,82	39,82			211,90
		Козфф. пересчёта: пункт	3.11-18-2						
		Козфф. к ОЗП		29,03					
		Козфф. к эксплуатации машин		13,57					
		Козфф. к материалам		8,5					
		Козфф. к ЗПМ		29,03					
		% НР		104	1305,87		5606,90	87	
		% СП		70	878,95		2642,30	41	
		Итого с НР и СП			4636,75		16687,70		
19,1	1.1-1-836	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки	<i>м2</i>	17,7888	52,32	0,00	5705,20	0,00	0,00
		Козфф. пересчёта: пункт	1.1-1-836		0,00	0,00			0,00
		Козфф. к материалам		6,13					
20	6.57-3-1	Разборка плинтусов	<i>100 м плинтусов</i>	0,3798	38,53	0,00	444,20	444,20	0,00
		Объем: 0,3798=37,98/100			38,53	0,00			0,00
		Козфф. пересчёта: пункт	6.57-3-1						
		Козфф. к ОЗП		29,03					
		Козфф. к ЗПМ		29,03					
		% НР		80	30,82		310,90	70	
		% СП		55	21,19		182,10	41	
		Итого с НР и СП			90,55		937,20		
21	3.11-28-1	Устройство плинтусов деревянных	<i>100 м плинтусов</i>	0,3798	96,33	5,96	1035,80	987,00	32,10
		Объем: 0,3798=37,98/100			85,53	1,41			17,40
		Козфф. пересчёта: пункт	3.11-28-1						
		Козфф. к ОЗП		29,03					
		Козфф. к эксплуатации машин		13,39					
		Козфф. к материалам		9,3					
		Козфф. к ЗПМ		29,03					
		% НР		104	90,42		858,70	87	
		% СП		70	60,86		404,70	41	
		Итого с НР и СП			247,61		2299,20		
21,1	1.9-12-64	Плинтуса хвойных пород, окрашенные, сечение 3х35 мм	<i>м</i>	39,879	2,39	0,00	1044,50	0,00	0,00
		Козфф. пересчёта: пункт	1.9-12-64		0,00	0,00			0,00
		Козфф. к материалам		10,96					
22	3.11-39-1	Демонтаж металлической накладной полосы (порожка)		0,02334	241,43	6,79	139,10	133,50	1,60

			100 м		189,38	0,10			0,00
		Объем: $0,02334=(3,89/100)*0,6$							
		Козфф. пересчёта: пункт	3.11-39-1						
		Козфф. к ОЗП		29,03					
		Козфф. к эксплуатации машин		8,14					
		Козфф. к материалам		3,65					
		Козфф. к ЗПМ		29,03					
		% НР		104	197,06		116,10	87	
		% СП		70	132,64		54,70	41	
		Итого с НР и СП			571,13		309,90		
23	3.11-39-1	Укладка металлической накладной полосы (порожка)		0,0389	241,43	6,79	232,50	223,50	2,40
			100 м		189,38	0,10			0,00
		Объем: $0,0389=3,89/100$							
		Козфф. пересчёта: пункт	3.11-39-1						
		Козфф. к ОЗП		29,03					
		Козфф. к эксплуатации машин		8,14					
		Козфф. к материалам		3,65					
		Козфф. к ЗПМ		29,03					
		% НР		104	197,06		194,40	87	
		% СП		70	132,64		91,60	41	
		Итого с НР и СП			571,13		518,50		
<b>Итого по разделу: Полы</b>							<b>90646,00</b>	<b>21467,60</b>	<b>1120,00</b>
									<b>528,30</b>
<b>Раздел: Потолки</b>									
24	3.10-98-2	Демонтаж подвесных потолков из гипсокартонных листов (ГКЛ) одноуровневых (П 113)		0,3264	9919,83	52,42	21903,20	12720,90	187,20
			100 м2		1282,32	5,63			55,20
		Объем: $0,3264=(40,8/100)*0,8$							
		Козфф. пересчёта: пункт	3.10-98-2						
		Козфф. к ОЗП		29,03					
		Козфф. к эксплуатации машин		10,46					
		Козфф. к материалам		3,21					
		Козфф. к ЗПМ		29,03					
		% НР		91	1172,03		9540,70	75	
		% СП		70	901,57		5215,60	41	
		Итого с НР и СП			11993,43		36659,50		
25	3.10-98-2	Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов (ГКЛ) одноуровневых (П 113)		0,408	9919,83	52,42	27380,60	15902,60	234,30
			100 м2		1282,32	5,63			69,70
		Объем: $0,408=40,8/100$							
		Козфф. пересчёта: пункт	3.10-98-2						
		Козфф. к ОЗП		29,03					
		Козфф. к эксплуатации машин		10,46					
		Козфф. к материалам		3,21					
		Козфф. к ЗПМ		29,03					
		% НР		91	1172,03		11927,00	75	
		% СП		70	901,57		6520,10	41	
		Итого с НР и СП			11993,43		45827,70		
25,1	1.1-1-3720	Лента уплотнительная, полимерная, микропористая, самоклеящаяся, ширина 70 мм, толщина 3 мм, для звукоизоляции и плотного сопряжения металлических профилей каркаса облицовок и перегородок с несущими строительными конструкциями в местах примыкания		55,08	1,00	0,00	436,40	0,00	0,00





		поворотно-откидные) двух- и трехстворчатые площадь проема более 2 м2								
			100 м2			1692,64	41,39			40,60
		Объем: 0,03136=(3,92/100)*0,8								
		Козфф. пересчёта: пункт	3.10-84-6			29,03				
		Козфф. к ОЗП				11,09				
		Козфф. к эксплуатации машин				2,73				
		Козфф. к материалам				29,03				
		Козфф. к ЗПМ				105	1820,73		1404,30	87
		% НР				70	1213,82		661,80	41
		% СП								
		Итого с НР и СП				11737,59			4361,60	
29	3.10-84-6	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ-профилей, поворотные (откидные, поворотно-откидные) двух- и трехстворчатые площадь проема более 2 м2			0,0392	8703,04	293,85		2870,60	2017,60
			100 м2			1692,64	41,39			134,20
		Объем: 0,0392=3,92/100								49,40
		Козфф. пересчёта: пункт	3.10-84-6			29,03				
		Козфф. к ОЗП				11,09				
		Козфф. к эксплуатации машин				2,73				
		Козфф. к материалам				29,03				
		Козфф. к ЗПМ				105	1820,73		1755,30	87
		% НР				70	1213,82		827,20	41
		% СП								
		Итого с НР и СП				11737,59			5453,10	
29,1	1.1-1-3078	Лента пароизоляционная, самоклеящаяся, уплотнительная, бутилкаучуковая, дублированная нетканым полотном с двух сторон, прочность сцепления не менее 0,03 МПа, диапазон температур эксплуатации от -60 до +90°, ширина 70 мм, для защиты монтажной пены от увлажнения внутри помещения, препятствует образованию конденсата на поверхности внутренних откосов при монтаже оконных и дверных блоков, светопрозрачных конструкций			2,254	13,06	0,00		29,10	0,00
			М			0,00	0,00			0,00
		Козфф. пересчёта: пункт	1.1-1-3078							
		Козфф. к материалам				0,99				
29,2	1.1-1-2980	Лента гидроизоляционная, паропроницаемая, герметизирующая, бутилкаучуковая, на основе пародиффузионной мембраны, с клеящими неотверждаемыми слоями герметика с двух краев, прочность сцепления не менее 0,1 МПа, диапазон температур эксплуатации от -60 до +80°С, теплостойкость до +180°С, пенетрация при 0,1 мм от 3 до 90, ширина 100 мм, толщина 1,5 мм, для вентиляции и защиты от проникновения влаги в стык различных конструкций, отделки под отлив, наружная герметизация примыканий оконных и дверных блоков к стеновому проему и защиты теплоизоляционного слоя			9,7412	14,75	0,00		194,00	0,00
			М			0,00	0,00			0,00
		Козфф. пересчёта: пункт	1.1-1-2980							
		Козфф. к материалам				1,35				
29,3	1.9-1-225	Блок оконный из ПВХ профиля, с двухкамерным			3,92	3411,13	0,00		20191,10	0,00



		стеклопакетом, трехстворчатый								
			m2			0,00	0,00			0,00
29,4	1.1-1-2984	Коэфф. пересчёта: пункт Коэфф. к материалам Лента предварительносжатая, саморасширяющаяся, уплотнительная, типа ПСУЛ 10/4	1.9-1-225	1,51						
				6,174	6,48	0,00		30,80	0,00	0,00
			m		0,00	0,00				0,00
30	3.10-84-3	Коэфф. пересчёта: пункт Коэфф. к материалам Демонтаж в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ-профилей, поворотные (откидные, поворотно-откидные) одностворчатые площадь проема до 2 м2	1.1-1-2984	0,77						
				0,01352	10371,64	310,50		1428,30	1027,70	48,00
			100 m2		2504,29	41,39				17,40
		Объем: 0,01352=(1,69/100)*0,8								
		Коэфф. пересчёта: пункт	3.10-84-3							
		Коэфф. к ОЗП		29,03						
		Коэфф. к эксплуатации машин		10,91						
		Коэфф. к материалам		3,45						
		Коэфф. к ЗПМ		29,03						
		% НР		105	2672,96			894,10	87	
		% СП		70	1781,98			421,40	41	
		Итого с НР и СП			14826,58			2743,80		
31	3.10-84-3	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ-профилей, поворотные (откидные, поворотно-откидные) одностворчатые площадь проема до 2 м2								
				0,0169	10371,64	310,50		1786,60	1286,00	60,00
			100 m2		2504,29	41,39				20,30
		Объем: 0,0169=1,69/100								
		Коэфф. пересчёта: пункт	3.10-84-3							
		Коэфф. к ОЗП		29,03						
		Коэфф. к эксплуатации машин		10,91						
		Коэфф. к материалам		3,45						
		Коэфф. к ЗПМ		29,03						
		% НР		105	2672,96			1118,80	87	
		% СП		70	1781,98			527,30	41	
		Итого с НР и СП			14826,58			3432,70		
31,1	1.1-1-3078	Лента пароизоляционная, самоклеящаяся, уплотнительная, бутилкаучуковая, дублированная нетканым полотном с двух сторон, прочность сцепления не менее 0,03 МПа, диапазон температур эксплуатации от -60 до +90°, ширина 70 мм, для защиты монтажной пены от увлажнения внутри помещения, препятствует образованию конденсата на поверхности внутренних откосов при монтаже оконных и дверных блоков, светопрозрачных конструкций		1,1323	13,06	0,00		14,70	0,00	0,00
			m		0,00	0,00				0,00
		Коэфф. пересчёта: пункт	1.1-1-3078							
		Коэфф. к материалам		0,99						
31,2	1.1-1-2980	Лента гидроизоляционная, паропроницаемая, герметизирующая, бутилкаучуковая, на основе пародиффузионной мембраны, с клеящими неотверждаемыми слоями герметика с двух краев,		7,2501	14,75	0,00		144,30	0,00	0,00

		прочность сцепления не менее 0,1 МПа, диапазон температур эксплуатации от -60 до +80°С, теплостойкость до +180°С, пенетрация при 0,1 мм от 3 до 90, ширина 100 мм, толщина 1,5 мм, для вентиляции и защиты от проникновения влаги в стык различных конструкций, отделки под отлив, наружная герметизация примыканий оконных и дверных блоков к стеновому проему и защиты теплоизоляционного слоя							
		Козфф. пересчёта: пункт	M	1.1-1-2980		0,00	0,00		0,00
		Козфф. к материалам			1,35				
31,3	1.9-1-283	Блок оконный из ПВХ профиля, с двухкамерным стеклопакетом, одностворчатый			1,69	699,87	0,00	9332,30	0,00
		Козфф. пересчёта: пункт	M2	1.9-1-283		0,00	0,00		0,00
		Козфф. к материалам			7,89				
31,4	1.1-1-2984	Лента предварительносжатая, саморасширяющаяся, уплотнительная, типа ПСУЛ 10/4			4,5799	6,48	0,00	22,90	0,00
		Козфф. пересчёта: пункт	M	1.1-1-2984		0,00	0,00		0,00
		Козфф. к материалам			0,77				
32	3.10-83-2	Демонтаж блоков из ПВХ-профилей в наружных и внутренних дверных проемах			0,0188	7586,11	289,10	1207,20	815,70
		Объем: 0,0188=(2,35/100)*0,8	100 M2			1427,08	41,39		63,60
		Козфф. пересчёта: пункт		3.10-83-2					23,20
		Козфф. к ОЗП			29,03				
		Козфф. к эксплуатации машин			11,15				
		Козфф. к материалам			2,97				
		Козфф. к ЗПМ			29,03				
		% НР			105	1541,89		709,70	87
		% СП			70	1027,93		334,40	41
		Итого с НР и СП				10155,93		2251,30	
33	3.10-83-2	Установка блоков из ПВХ-профилей в наружных и внутренних дверных проемах			0,0235	7586,11	289,10	1507,80	1019,00
		Объем: 0,0235=2,35/100	100 M2			1427,08	41,39		79,20
		Козфф. пересчёта: пункт		3.10-83-2					29,00
		Козфф. к ОЗП			29,03				
		Козфф. к эксплуатации машин			11,15				
		Козфф. к материалам			2,97				
		Козфф. к ЗПМ			29,03				
		% НР			105	1541,89		886,50	87
		% СП			70	1027,93		417,80	41
		Итого с НР и СП				10155,93		2812,10	
33,1	1.1-1-3078	Лента пароизоляционная, самоклеящаяся, уплотнительная, бутилкаучуковая, дублированная нетканым полотном с двух сторон, прочность сцепления не менее 0,03 МПа, диапазон температур эксплуатации от -60 до +90°, ширина 70 мм, для защиты монтажной пены от увлажнения внутри помещения, препятствует образованию конденсата на поверхности внутренних откосов при монтаже оконных и дверных блоков.			0,94	13,06	0,00	12,20	0,00





		Коэфф. пересчёта: пункт	3.9-83-7	29,03					
		Коэфф. к ОЗП		9,89					
		Коэфф. к эксплуатации машин		6,25					
		Коэфф. к материалам		29,03					
		Коэфф. к ЗПМ		85	1538,53		2345,10		70
		% НР		70	1267,02		1373,50		41
		% СП					8160,60		
		Итого с НР и СП							
35,1	1.1-1-3078	Лента пароизоляционная, самоклеящаяся, уплотнительная, бутилкаучуковая, дублированная нетканым полотном с двух сторон, прочность сцепления не менее 0,03 МПа, диапазон температур эксплуатации от -60 до +90°, ширина 70 мм, для защиты монтажной пены от увлажнения внутри помещения, препятствует образованию конденсата на поверхности внутренних откосов при монтаже оконных и дверных блоков, светопрозрачных конструкций		2,356	13,06	0,00	30,50	0,00	0,00
			<i>м</i>		0,00	0,00			0,00
35,2	1.1-1-2980	Коэфф. пересчёта: пункт Коэфф. к материалам Лента гидроизоляционная, паропроницаемая, герметизирующая, бутилкаучуковая, на основе пародиффузионной мембраны, с клеящими неотверждаемыми слоями герметика с двух краев, прочность сцепления не менее 0,1 МПа, диапазон температур эксплуатации от -60 до +80°С, теплостойкость до +180°С, пенетрация при 0,1 мм от 3 до 90, ширина 100 мм, толщина 1,5 мм, для вентиляции и защиты от проникновения влаги в стык различных конструкций, отделки под отлив, наружная герметизация примыканий оконных и дверных блоков к стеновому проему и защиты теплоизоляционного слоя	1.1-1-3078	0,99					
			<i>м</i>	12,86376	14,75	0,00	256,10	0,00	0,00
					0,00	0,00			0,00
35,3	1.7-3-24	Коэфф. пересчёта: пункт Коэфф. к материалам Сверло победитовое, диаметр 10 мм, длина 400 мм	1.1-1-2980	1,35					
			<i>шт.</i>	0,589	105,06	0,00	127,50	0,00	0,00
					0,00	0,00			0,00
35,4	1.6-2-148	Коэфф. пересчёта: пункт Коэфф. к материалам Блок оконный из алюминиевых комбинированных профилей типа ОАК СПД (4И-12-4М1-12-4И), трехстворчатый, с импостами, с распашным открыванием, с фурнитурой, площадь более 2 м2	1.7-3-24	2,06					
			<i>м2</i>	5,89	1228,05	0,00	74574,30	0,00	0,00
					0,00	0,00			0,00
35,5	1.1-1-2984	Коэфф. пересчёта: пункт Коэфф. к материалам Лента предварительносжатая, саморасширяющаяся, уплотнительная, типа ПСУЛ 10/4	1.6-2-148	10,31					
			<i>м</i>	12,86376	6,48	0,00	64,20	0,00	0,00
					0,00	0,00			0,00
36	3.10-85-1	Коэфф. пересчёта: пункт Коэфф. к материалам Разборка подоконных досок из ПВХ	1.1-1-2984	0,77					
			<i>100 м</i>	0,03224	2556,63	11,63	589,20	217,70	4,50
					222,98	1,77			2,90



		Объем: $0,03224=(4,03/100)*0,8$							
		Козфф. пересчёта: пункт	3.10-85-1						
		Козфф. к ОЗП		29,03					
		Козфф. к эксплуатации машин		11,35					
		Козфф. к материалам		4,9					
		Козфф. к ЗПМ		29,03					
		% НР		105	235,99		189,40	87	
		% СП		70	157,33		89,30	41	
		Итого с НР и СП			2949,94		867,90		
37	3.10-85-1	Установка подоконных досок из ПВХ		0,0403	2556,63	11,63	737,20	272,90	5,70
			100 м		222,98	1,77			2,90
		Объем: $0,0403=4,03/100$							
		Козфф. пересчёта: пункт	3.10-85-1						
		Козфф. к ОЗП		29,03					
		Козфф. к эксплуатации машин		11,35					
		Козфф. к материалам		4,9					
		Козфф. к ЗПМ		29,03					
		% НР		105	235,99		237,40	87	
		% СП		70	157,33		111,90	41	
		Итого с НР и СП			2949,94		1086,50		
37,1	1.9-12-115	Доска подоконная из ПВХ, ламинированная декоративными ПВХ пленками, цвет: белый, мрамор, размеры 20x400x6000 мм		4,1106	156,88	0,00	1966,90	0,00	0,00
			м		0,00	0,00			0,00
		Козфф. пересчёта: пункт	1.9-12-115						
		Козфф. к материалам		3,05					
37,2	1.9-12-112	Заглушка торцевая двусторонняя к подоконной доске из ПВХ, цвет: белый, мрамор, размеры 40x480 мм		1,2896	10,42	0,00	65,70	0,00	0,00
			шт.		0,00	0,00			0,00
		Козфф. пересчёта: пункт	1.9-12-112						
		Козфф. к материалам		4,9					
38	3.13-17-6	Очистка поверхности щетками		1,93	10,06	0,00	589,30	589,30	0,00
			1 м2		10,06	0,00			0,00
		Козфф. пересчёта: пункт	3.13-17-6						
		Козфф. к ОЗП		29,03					
		Козфф. к ЗПМ		29,03					
		% НР		100	10,06		489,10	83	
		% СП		64	6,44		241,60	41	
		Итого с НР и СП			26,56		1320,00		
39	3.15-55-5	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм оконных и дверных откосов плоских		0,0193	956,29	15,63	545,40	537,10	7,70
			100 м2		935,43	11,65			5,80
		Объем: $0,0193=1,93/100$							
		Козфф. пересчёта: пункт	3.15-55-5						
		Козфф. к ОЗП		29,03					
		Козфф. к эксплуатации машин		25,65					
		Козфф. к материалам		6,01					
		Козфф. к ЗПМ		29,03					
		% НР		100	947,08		445,80	83	
		% СП		64	606,13		220,20	41	
		Итого с НР и СП			2509,50		1211,40		

39,2	1.3-2-221	Смесь сухая штукатурная гипсовая с минеральными модифицирующими добавками, ручного нанесения, для внутренних работ, толщина наносимого слоя от 5 до 50 мм, водосдерживающей способностью свыше 99%, без содержания SiO <sub>2</sub> , содержание гипсового вяжущего марки не ниже Г5 более 80%, белизна не менее 80%	кг	1.3-2-221	23,739	3,17	0,00	292,90	0,00	0,00
						0,00	0,00			0,00
40	3.15-96-3	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоземлюльсионными составами по штукатурке стен <i>100 м2 окрашиваемой поверхности</i>		3.15-96-3	0,0193	493,76	29,03	273,10	264,20	8,00
		Объем: 0,0193=1,93/100				458,64	6,86			2,90
		Козфф. пересчёта: пункт			29,03					
		Козфф. к материалам			13,38					
		Козфф. к эксплуатации машин			8,82					
		Козфф. к материалам			29,03					
		Козфф. к ЗПМ			100	465,50		219,30	83	
		% НР			64	297,92		108,30	41	
		% СП				1257,18		600,70		
40,1	1.1-1-1478	Шпатлевка водно-дисперсионная акриловая	т	1.1-1-1478	0,000984	13953,60	0,00	43,40	0,00	0,00
						0,00	0,00			0,00
		Козфф. пересчёта: пункт			3,17					
		Козфф. к материалам								
40,2	1.1-1-438	Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная, белая, типа ВД-ВА-17	т	1.1-1-438	0,001216	22652,13	0,00	56,70	0,00	0,00
						0,00	0,00			0,00
		Козфф. пересчёта: пункт			2,06					
		Козфф. к материалам								
<b>Итого по разделу: Окна</b>								<b>177447,50</b>	<b>15020,30</b>	<b>604,40</b>
										<b>217,60</b>
<b>Раздел: Двери</b>										
41	3.10-21-1	Демонтаж блоков в наружных и внутренних дверных проемах <i>100 м2 проемов</i>		3.10-21-1	0,0111	4162,78	446,46	635,30	365,80	55,20
		Объем: 0,0111=(1,85/100)*0,6				1081,50	48,82			17,40
		Козфф. пересчёта: пункт			29,03					
		Козфф. к ОЗП			10,61					
		Козфф. к эксплуатации машин			7,34					
		Козфф. к материалам			29,03					
		Козфф. к ЗПМ			105	1186,84		318,20	87	
		% НР			70	791,22		150,00	41	
		% СП				6140,84		1103,50		
		Итого с НР и СП								
42	3.10-21-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах <i>100 м2 проемов</i>		3.10-21-1	0,0185	4162,78	446,46	1055,40	606,70	91,20
		Объем: 0,0185=1,85/100				1081,50	48,82			26,10
		Козфф. пересчёта: пункт			29,03					
		Козфф. к ОЗП			10,61					
		Козфф. к эксплуатации машин			7,34					
		Козфф. к материалам								



		Козфф. к ЗПМ	29,03						
		% НР	105	1186,84			527,80	87	
		% СП	70	791,22			248,70	41	
		Итого с НР и СП		6140,84			1831,90		
42,1	1.7-2-272	Блок дверной стальной внутренней, однополюсный, с утеплителем, стальной замкнутой коробкой, цилиндрическим замком, глазком, ручками, противосъемными штырями, двумя контурами резинового уплотнителя, петлями наружными с шарикоподшипником, с наружной отделкой полимерно-порошковым напылением, внутренней отделкой из влагостойкой ламинированной панели МДФ, толщина стали 1,5 мм, размеры 2060x960 мм	0,8325	1723,11	0,00		12064,10	0,00	0,00
		<i>шт.</i>		0,00	0,00				0,00
		Козфф. пересчёта: пункт							
		Козфф. к материалам	1.7-2-272	8,41					
43	6.56-38-3	Разборка деревянных заполнений проемов дверных	0,0452	966,19	0,00		1326,70	1326,70	0,00
		<i>100 м2</i>		966,19	0,00				0,00
		Объем: 0,0452=4,52/100							
		Козфф. пересчёта: пункт	6.56-38-3						
		Козфф. к ОЗП	29,03						
		Козфф. к ЗПМ	29,03						
		% НР	80	772,95			928,70	70	
		% СП	55	531,40			543,90	41	
		Итого с НР и СП		2270,55			2799,30		
44	3.10-21-3	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах	0,0452	2927,06	297,50		2552,80	1857,90	160,00
		<i>100 м2 проемов</i>		1352,40	45,18				61,00
		Объем: 0,0452=4,52/100							
		Козфф. пересчёта: пункт	3.10-21-3						
		Козфф. к ОЗП	29,03						
		Козфф. к эксплуатации машин	11,35						
		Козфф. к материалам	9,27						
		Козфф. к ЗПМ	29,03						
		% НР	105	1467,46			1616,40	87	
		% СП	70	978,31			761,70	41	
		Итого с НР и СП		5372,83			4930,90		
44,1	1.9-7-3	Блок дверной, деревянный, внутренний, однополюсный, глухой, со сплошным заполнением щита, грунтованный, с петлями, размер дверного проема 2070x710 мм, площадь 1,39 м2.	4,52	324,00	0,00		6282,70	0,00	0,00
		<i>м2</i>		0,00	0,00				0,00
		Козфф. пересчёта: пункт	1.9-7-3						
		Козфф. к материалам	4,29						
44,2	1.9-12-38	Наличники хвойных пород, окрашенные, сечение 44x13 мм	24,408	4,99	0,00		812,40	0,00	0,00
		<i>м</i>		0,00	0,00				0,00
		Козфф. пересчёта: пункт	1.9-12-38						
		Козфф. к материалам	6,67						
45	3.13-17-6	Очистка поверхности щетками	0,99	10,06	0,00		301,90	301,90	0,00
		<i>1 м2</i>		10,06	0,00				0,00
		Козфф. пересчёта: пункт	3.13-17-6						
		Козфф. к ОЗП	29,03						
		Козфф. к ЗПМ	29,03						
		% НР	100	10,06			250,60	83	

		% СП	64	6,44		123,80	41	
		Итого с НР и СП		26,56		676,30		
46	3.15-55-5	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм оконных и дверных откосов плоских						
		100 м2	0,0099	956,29	15,63	281,50	275,80	5,10
				935,43	11,65			2,90
		Объем: 0,0099=0,99/100						
		Козфф. пересчёта: пункт	3.15-55-5					
		Козфф. к ОЗП		29,03				
		Козфф. к эксплуатации машин		25,65				
		Козфф. к материалам		6,01				
		Козфф. к ЗПМ		29,03				
		% НР		100	947,08	228,90	83	
		% СП		64	606,13	113,10	41	
		Итого с НР и СП			2509,50	623,50		
46,1	1.1-1-3108	Грунтовка акрилатная, водно-дисперсионная, с высокой проникающей способностью, паропроницаемая, для всех видов впитывающих оснований, светло-желтая						
		ка	0,10197	17,66	0,00	7,20	0,00	0,00
				0,00	0,00			0,00
		Козфф. пересчёта: пункт	1.1-1-3108					
46,2	1.3-2-221	Козфф. к материалам		3,99				
		Смесь сухая штукатурная гипсовая с минеральными модифицирующими добавками, ручного нанесения, для внутренних работ, толщина наносимого слоя от 5 до 50 мм, водоудерживающей способностью свыше 99%, без содержания SiO2, содержание гипсового вяжущего марки не ниже Г5 более 80%, белизна не менее 80%						
		ка	12,177	3,17	0,00	150,20	0,00	0,00
				0,00	0,00			0,00
		Козфф. пересчёта: пункт	1.3-2-221					
47	3.15-96-3	Козфф. к материалам		3,89				
		Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по штукатурке стен						
		100 м2 окрашиваемой поверхности	0,0099	493,76	29,03	141,30	136,40	4,00
				458,64	6,86			2,90
		Объем: 0,0099=0,99/100						
		Козфф. пересчёта: пункт	3.15-96-3					
		Козфф. к ОЗП		29,03				
		Козфф. к эксплуатации машин		13,38				
		Козфф. к материалам		8,82				
		Козфф. к ЗПМ		29,03				
		% НР		100	465,50	113,20	83	
		% СП		64	297,92	55,90	41	
		Итого с НР и СП			1257,18	310,40		
47,1	1.1-1-1478	Шпатлевка водно-дисперсионная акриловая						
		т	0,000505	13953,60	0,00	22,20	0,00	0,00
				0,00	0,00			0,00
		Козфф. пересчёта: пункт	1.1-1-1478					
47,2	1.1-1-438	Козфф. к материалам		3,17				
		Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная, белая, типа ВД-ВА-17						
		т	0,000624	22652,13	0,00	29,00	0,00	0,00
				0,00	0,00			0,00
		Козфф. пересчёта: пункт	1.1-1-438					
		Козфф. к материалам		2,06				
<b>Итого по разделу: Двери</b>						<b>31643,60</b>	<b>4871,20</b>	<b>315,50</b>



		Раздел: Разное								
48	6.65-12-1	Демонтаж радиатора массой до 80 кг	100 шт.	0,02	1290,31	0,00	783,80	783,80	0,00	0,00
		Объем: 0,02=2/100			1290,31	0,00				0,00
		Козфф. пересчёта: пункт	6.65-12-1	29,03						
		Козфф. к ОЗП		29,03						
		Козфф. к ЗПМ		80	1032,25		548,70	70		
		% НР		55	709,67		321,40	41		
		% СП			3032,23		1653,90			
49	3.18-6-2	Итого с НР и СП			3032,23		1653,90			
		Установка радиаторов стальных		0,02194	1626,63	157,05	744,90	473,20	49,70	
		100 кВт радиаторов и конвекторов			695,02	37,58			26,10	
		Объем: 0,02194=(1,097/100)*2								
		Козфф. пересчёта: пункт	3.18-6-2	29,03						
		Козфф. к ОЗП		13,44						
		Козфф. к эксплуатации машин		13,06						
		Козфф. к материалам		29,03						
		Козфф. к ЗПМ		110	805,86		425,90	90		
		% НР		74	542,12		194,00	41		
		% СП			2974,61		1364,80			
49,1	1.18-4-561	Итого с НР и СП								
		Конвектор отопительный, стальной, окрашенный								
		порошковой эмалью, с кожухом, малой глубины, с								
		терморегулятором (стоимость термостатического								
		элемента не учтена), теплоотдача 0,787 кВт	шт.	2,194	664,74	0,00	9494,20	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00				0,00
		Козфф. пересчёта: пункт	1.18-4-561	6,51						
		Козфф. к материалам								
50	7.10-5-1	Расчистка металлических поверхностей от масляной		2,85	1,32	0,00	113,20	113,20	0,00	0,00
		окраски средней прочности на гладкой поверхности			1,32	0,00				0,00
		1 М2 РАЗВЕРНУТОЙ ПОВЕРХНОСТИ								
		Козфф. пересчёта: пункт	7.10-5-1	29,03						
		Козфф. к ОЗП		29,03						
		Козфф. к ЗПМ		110	1,45		101,90	90		
		% НР		85	1,12		46,40	41		
		% СП			3,89		261,50			
51	3.13-9-1	Итого с НР и СП								
		Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-		0,0285	138,85	13,88	73,60	49,40	3,80	
		068 за один раз	100 м2		56,21	0,53			0,00	
		Объем: 0,0285=2,85/100								
		Козфф. пересчёта: пункт	3.13-9-1	29,03						
		Козфф. к ОЗП		9,54						
		Козфф. к эксплуатации машин		10,21						
		Козфф. к материалам		29,03						
		Козфф. к ЗПМ		100	56,74		41,00	83		
		% НР		64	36,31		20,30	41		
		% СП			231,90		134,90			
51,1	1.1-1-169	Итого с НР и СП								
		Грунтовка, типа ХС-068	т	0,000453	25637,41	0,00	48,70	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00				0,00
		Козфф. пересчёта: пункт	1.1-1-169							

52	3.15-107-4	Козфф. к материалам Масляная окраска белилами с добавлением колера металлических решеток, переплетов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. за два раза <i>100 м2 окрашиваемой поверхности</i>	4,2	0,0285	762,12	0,74	644,50	644,50	0,00	
					759,70	0,18			0,00	
		Объем: $0,0285=2,85/100$ Козфф. пересчёта: пункт Козфф. к ОЗП Козфф. к эксплуатации машин Козфф. к материалам Козфф. к ЗПМ % НР % СП Итого с НР и СП	3.15-107-4	29,03 13,53 8,82 29,03 100 64			534,90 264,20 1443,60	83 41		
52,1	1.1-1-462	Краска масляная жидкотертая цветная (готовая к употреблению) для наружных и внутренних работ, типа МА-22		0,000701	15258,26	0,00	42,30	0,00	0,00	
			<i>т</i>		0,00	0,00			0,00	
52,2	1.1-1-732	Козфф. пересчёта: пункт Козфф. к материалам Олифа для окраски комбинированная, типа Оксоль	1.1-1-462	3,95 0,07695	20,19	0,00	5,80	0,00	0,00	
			<i>ка</i>		0,00	0,00			0,00	
53	3.17-12-2	Козфф. пересчёта: пункт Козфф. к материалам Демонтаж люков сантехнических (ревизионных), с креплением <i>100 шт.</i>	1.1-1-732	3,65	0,012	945,83	33,53	137,60	90,00	4,30
					241,16	4,16			2,90	
		Объем: $0,012=(3/100)*0,4$ Козфф. пересчёта: пункт Козфф. к ОЗП Козфф. к эксплуатации машин Козфф. к материалам Козфф. к ЗПМ % НР % СП Итого с НР и СП	3.17-12-2	29,03 10,72 5,35 29,03 110 74			81,00 36,90 255,50	90 41		
54	3.17-12-2	Установка люков сантехнических (ревизионных), с креплением <i>100 шт.</i>		0,03	945,83	33,53	342,80	223,50	11,80	
					241,16	4,16			2,90	
		Объем: $0,03=3/100$ Козфф. пересчёта: пункт Козфф. к ОЗП Козфф. к эксплуатации машин Козфф. к материалам Козфф. к ЗПМ % НР % СП Итого с НР и СП	3.17-12-2	29,03 10,72 5,35 29,03 110 74			201,20 91,60 635,60	90 41		
55	6.67-7-1	Демонтаж осветительных приборов, выключатели, розетки <i>100 шт.</i>		0,25	59,68	0,00	452,90	452,90	0,00	
					59,68	0,00			0,00	
		Объем: $0,25=25/100$ Козфф. пересчёта: пункт Козфф. к ОЗП	6.67-7-1	29,03						



		Коэфф. к ЗПМ	29,03						
		% НР	80	47,74		317,00		70	
		% СП	55	32,82		185,70		41	
		Итого с НР и СП		140,25		955,60			
56	4.8-243-9	Монтаж розетки штепсельной утопленного типа при скрытой проводке	0,15	527,82	2,49	2096,70		2072,70	4,50
		100 шт.		454,65	0,38				2,90
		Объем: 0,15=15/100							
		Коэфф. пересчёта: пункт		4.8-243-9					
		Коэфф. к ОЗП	29,03						
		Коэфф. к эксплуатации машин	11,37						
		Коэфф. к материалам	1,84						
		Коэфф. к ЗПМ	29,03						
		% НР	114	518,73		1637,40		79	
		% СП	67	304,87		849,80		41	
		Итого с НР и СП		1351,42		4583,90			
56,1	1.21-5-1279	Розетка штепсельная, скрытой установки, двухполюсная, одностепенная, с боковым заземляющим контактом, напряжение 250 В, номинальный ток 16 А, типа РС16-370	15,3	9,71	0,00	1071,40		0,00	0,00
		шт.		0,00	0,00				0,00
		Коэфф. пересчёта: пункт		1.21-5-1279					
		Коэфф. к материалам	7,21						
57	4.8-243-5	Монтаж выключателя двухклавишного утопленного типа при скрытой проводке	0,04	397,49	2,49	478,10		476,10	1,10
		100 шт.		391,13	0,38				0,00
		Объем: 0,04=4/100							
		Коэфф. пересчёта: пункт		4.8-243-5					
		Коэфф. к ОЗП	29,03						
		Коэфф. к эксплуатации машин	11,37						
		Коэфф. к материалам	4,35						
		Коэфф. к ЗПМ	29,03						
		% НР	114	446,32		376,10		79	
		% СП	67	262,31		195,20		41	
		Итого с НР и СП		1106,12		1049,40			
57,1	1.21-5-96	Выключатель, двухклавишный, скрытой проводки, цвет белый, номинальный ток 6 А, напряжение 250 В, типа С5 6-036	4,08	12,21	0,00	373,50		0,00	0,00
		шт.		0,00	0,00				0,00
		Коэфф. пересчёта: пункт		1.21-5-96					
		Коэфф. к материалам	7,5						
58	6.65-4-3	Демонтаж санитарно-технических приборов унитазов со смывным бачком	0,01	1681,68	0,00	510,90		510,90	0,00
		100 компл.		1681,68	0,00				0,00
		Объем: 0,01=1/100							
		Коэфф. пересчёта: пункт		6.65-4-3					
		Коэфф. к ОЗП	29,03						
		Коэфф. к ЗПМ	29,03						
		% НР	80	1345,34		357,60		70	
		% СП	55	924,92		209,50		41	
		Итого с НР и СП		3951,95		1078,00			
59	3.17-3-1	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	1	42,93	3,72	1014,30		859,30	53,60
		1 комплект		27,73	0,88				26,10

		Коэфф. пересчёта: пункт	3.17-3-1	29,03					
		Коэфф. к ОЗП		13,39					
		Коэфф. к эксплуатации машин		8,82					
		Коэфф. к материалам		29,03					
		Коэфф. к ЗПМ		110	31,47		773,40	90	
		% НР		74	21,17		352,30	41	
		% СП			95,57		2140,00		
59,1	1.17-1-80	Итого с НР и СП							
		Унитаз с косым выпуском, в комплекте с сиденьем, бачком с верхним пуском, двумя режимами слива, нижним подводом воды, цвет белый		1	912,81	0,00	5504,20	0,00	0,00
			КОМПЛЕКТ		0,00	0,00			0,00
60	3.17-5-4	Коэфф. пересчёта: пункт	1.17-1-80	6,03					
		Коэфф. к материалам		0,4	16,82	1,49	153,30	127,70	8,00
		Демонтаж раковин			10,22	0,35			2,90
			1 комплект						
		Объем: 0,4=1*0,4							
		Коэфф. пересчёта: пункт	3.17-5-4	29,03					
		Коэфф. к ОЗП		13,36					
		Коэфф. к эксплуатации машин		8,82					
		Коэфф. к материалам		29,03					
		Коэфф. к ЗПМ		110	11,63		114,90	90	
		% НР		74	7,82		52,40	41	
		% СП			36,27		320,60		
61	3.17-5-4	Итого с НР и СП		1	16,82	1,49	382,80	316,40	21,40
		Установка раковин			10,22	0,35			11,60
			1 комплект						
		Коэфф. пересчёта: пункт	3.17-5-4	29,03					
		Коэфф. к ОЗП		13,36					
		Коэфф. к эксплуатации машин		8,82					
		Коэфф. к материалам		29,03					
		Коэфф. к ЗПМ		110	11,63		284,80	90	
		% НР		74	7,82		129,70	41	
		% СП			36,27		797,30		
62	6.65-4-6	Итого с НР и СП		0,01	2281,05	0,00	693,80	693,80	0,00
		Демонтаж санитарно-технических приборов ванн			2281,05	0,00			0,00
			100 компл.						
		Объем: 0,01=1/100							
		Коэфф. пересчёта: пункт	6.65-4-6	29,03					
		Коэфф. к ОЗП		29,03					
		Коэфф. к ЗПМ		80	1824,84		485,70	70	
		% НР		55	1254,58		284,50	41	
		% СП			5360,47		1464,00		
63	3.17-1-2	Итого с НР и СП		1	38,41	7,61	857,30	725,80	89,80
		Установка ванн купальных			23,46	1,05			31,90
			1 комплект						
		Коэфф. пересчёта: пункт	3.17-1-2	29,03					
		Коэфф. к ОЗП		11,09					
		Коэфф. к эксплуатации машин		5,71					
		Коэфф. к материалам		29,03					
		Коэфф. к ЗПМ		114	27,94		573,40	79	
		% НР		67	16,42		297,60	41	
		% СП			82,77		1728,30		
		Итого с НР и СП							

63,1	1.17-1-5	Ванна эмалированная прямообортная, длина 1700 мм	шт.	1	1339,65	0,00	5707,10	0,00	0,00
		Козфф. пересчёта: пункт	1.17-1-5						
		Козфф. к материалам		4,26					
64	6.65-3-1	Демонтаж смесителя	100 шт.	0,02	2073,34	0,00	1259,90	1259,90	0,00
		Объем: 0,02=2/100			2073,34	0,00			0,00
		Козфф. пересчёта: пункт	6.65-3-1						
		Козфф. к ОЗП		29,03					
		Козфф. к ЗПМ		29,03					
		% НР		80	1658,67		881,90	70	
		% СП		55	1140,34		516,60	41	
		Итого с НР и СП			4872,35		2658,40		
65	3.17-2-3	Установка смесителей	1 ШТ.	2	9,80	0,00	569,50	554,50	0,00
		Козфф. пересчёта: пункт	3.17-2-3		8,96	0,00			0,00
		Козфф. к ОЗП		29,03					
		Козфф. к материалам		8,82					
		Козфф. к ЗПМ		29,03					
		% НР		110	9,86		499,10	90	
		% СП		74	6,63		227,30	41	
		Итого с НР и СП			26,29		1295,90		
66	3.17-2-6	Демонтаж полотенцесушителей из нержавеющей стали П-образных, М-образных, МП-образных	1 ШТ.	0,4	24,18	0,11	274,30	261,30	0,00
		Объем: 0,4=1*0,4			21,10	0,01			0,00
		Козфф. пересчёта: пункт	3.17-2-6						
		Козфф. к ОЗП		29,03					
		Козфф. к эксплуатации машин		10,27					
		Козфф. к материалам		10,86					
		Козфф. к ЗПМ		29,03					
		% НР		114	24,07		206,40	79	
		% СП		67	14,14		107,10	41	
		Итого с НР и СП			62,39		587,80		
67	3.17-2-6	Установка полотенцесушителей из нержавеющей стали П-образных, М-образных, МП-образных	1 ШТ.	1	24,18	0,11	686,80	653,20	1,00
		Козфф. пересчёта: пункт	3.17-2-6		21,10	0,01			0,00
		Козфф. к ОЗП		29,03					
		Козфф. к эксплуатации машин		10,27					
		Козфф. к материалам		10,86					
		Козфф. к ЗПМ		29,03					
		% НР		114	24,07		516,00	79	
		% СП		67	14,14		267,80	41	
		Итого с НР и СП			62,39		1470,60		
68	3.47-1-4	Очистка участка от мусора	100 м2	0,408	39,96	0,00	496,40	496,40	0,00
		Объем: 0,408=40,8/100			39,96	0,00			0,00
		Козфф. пересчёта: пункт	3.47-1-4						
		Козфф. к ОЗП		29,03					
		Козфф. к ЗПМ		29,03					
		% НР		156	62,34		456,70	92	
		% СП		84	33,57		203,50	41	



69	6.66-87-1	Итого с НР и СП Погрузка вручную мусора, приравненного к бытовому, в самосвал	135,86	1156,60	
			0,235	206,40	130,60
			18,09	22,41	75,80
				6,44	46,40
		1 Т			
		6.66-87-1			
		Коэфф. пересчёта: пункт			
		Коэфф. к ОЗП	29,03		
		Коэфф. к эксплуатации машин	13,78		
		Коэфф. к ЗПМ	29,03		
		% НР	91	98,00	75
		% СП	70	53,50	41
		Итого с НР и СП	79,99	357,90	
				49641,30	11969,10
					324,80
					153,70
		Итого по локальной смете:		675320,10	168998,10
		Итого по смете: Ремонтные работы: г. Москва, Электродлитный проезд, д. 7		675320,10	4921,10
					2647,30
				135911,00	4921,10
				815466,10	2647,30

Составил М.Ю.Тимова [должность, подпись(инициалы, фамилия)]

Проверил В.В.Иванова [должность, подпись(инициалы, фамилия)]



**Приложение № 6. Акт осмотра.**

ЭКСПЕРТНОЕ БЮРО

**АКТ ОСМОТРА**

Дата и время проведения осмотра: 12.07.2024г. 09:00

Объект осмотра: жилое помещение (квартира)

расположенный по адресу: г. Москва, Гусевский пр-д,

д.7

Во время проведения осмотра присутствовали:

Специалист

Кривош А.А.  
(ФИО)

[Подпись]  
(подпись)

Собственник/  
доверенное лицо

\_\_\_\_\_  
(ФИО)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

Собственник/  
доверенное лицо

\_\_\_\_\_  
(ФИО)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

Уполномоченное лицо

\_\_\_\_\_  
(ФИО)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

Уполномоченное лицо

\_\_\_\_\_  
(ФИО)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

## Приложение №7. Телеграмма.

ТЕЛЕГРАФ ОНЛАЙН

КОПИЯ ТЕЛЕГРАММЫ

МОСКВА 690100 96 08/07 1732=

УВЕДОМЛЕНИЕ ТЕЛЕГРАФОМ МОСКВА УЛ Б ЯКИМАНКА ДОМ 35 СТР 1 ПОМ II ЭТ 6 КОМ 7 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК НАГОРНЫЙ=

УВЕДОМЛЯЕМ ВАС О ПРОВЕДЕНИИ 12.07.2024Г. В 09:00 ОСМОТРА КВАРТИРЫ ПО АДРЕСУ: ГОРОД МОСКВА, ЭЛЕКТРОЛИТНЫЙ ПРОЕЗД, ДОМ 7, КВАРТИРА НЕЗАВИСИМЫМ СПЕЦИАЛИСТОМ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ СООТВЕТСТВИЯ КАЧЕСТВА ОБЪЕКТА СТРОИТЕЛЬСТВА УСЛОВИЯМ ДОГОВОРА УЧАСТИЯ В ДОЛЕВОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ ОБЪЕКТА НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА ИР ДДУ/ИГР1-01-09 ОТ 17.08.2020Г., ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ, ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ, ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫХ РЕГЛАМЕНТОВ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ТРЕБОВАНИЯМ. ПРОСИМ ВАС НАПРАВИТЬ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ НА ОСМОТР КВАРТИРЫ В УКАЗАННУЮ ДАТУ.

ООО ЭКСПЕРТНОЕ БЮРО ВОТУМ-

ТЕЛЕГРАММА ОТПРАВЛЕНА С ПОМОЩЬЮ СЕРВИСА ТЕЛЕГРАФ ОНЛАЙН TELEGRAF.RU

КОПИЯ ВЕРНА НАЧАЛЬНИК СМЕНЫ



*Сухарова Т.А.*

