




ЭКСПЕРТНОЕ БЮРО
ВОТУМ

УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор
ООО «Экспертное бюро «Вотум»
Иванова В.В.

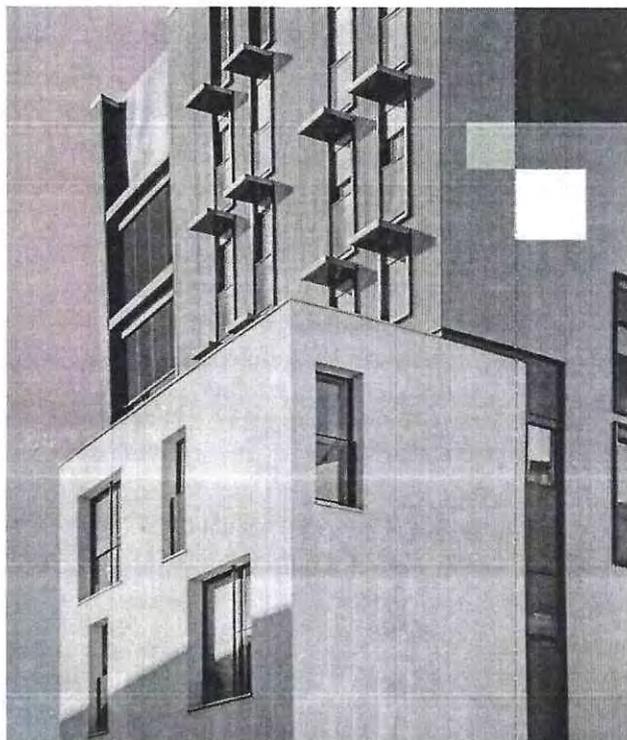

ЗАКЛЮЧЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА

№ ЭФ4987/12-23

в области строительного-технического исследования, проведенного на объекте, расположенном по адресу: г. Москва, вн. тер. г. м. о. Даниловский, ул. Автозаводская, д. 23, стр.120, кв. № [redacted]

Основание: Договор № ЭФ4987/12-23 от 25.12.2023г. между «Вотум»

и ООО «Экспертное бюро

г. Москва
2024 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ	2
1.1 Место и время проведения исследования:	2
1.2 Основания для производства исследования:	2
1.3 Объект исследования:	2
1.4 Сведения об экспертной организации:	2
1.5 Документы, представленные специалисту для производства исследования:.....	2
1.6 Сведения о лицах, присутствовавших при производстве исследования:.....	2
1.7 Сведения о специалисте:.....	2
1.8 Вопросы, поставленные перед специалистом:	3
1.9 Технические средства контроля и измерения, используемые при проведении исследования.	3
1.10 Законодательные и нормативные акты Российской Федерации, специальная литература, использованные при проведении исследования:.....	5
1.11 Этапы исследования:.....	7
2. ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ЧАСТЬ.....	8
2.1 Сведения об объекте исследования	9
Исследование по Вопросу №1.....	10
Исследование по Вопросу №2.....	24
3. ВЫВОДЫ.....	27
Приложение №1. Фотографии, сделанные специалистом во время осмотра.	28
Приложение №2. Копии документов, подтверждающих квалификацию специалиста.....	52
Приложение №3. Сертификаты, свидетельства о поверке.	59
Приложение №4 Документы экспертной организации.....	62
Приложение №5. Локальный сметный расчет.	69
Приложение № 6. Акт осмотра.	84
Приложение №7. Телеграмма.	85

1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ

1.1 Место и время проведения исследования:

Исследование проводилось по адресу г. Москва, вн. тер. г. м. о. Даниловский, ул. Автозаводская, д. 23, стр.120, кв. №

Время проведения исследования: с 12.01.2023 г. по 17.01.2024 г.

Время производства натурального осмотра на объекте исследования: 17.01.2023 г. с 09 часов 30 минут по 11 часов 00 минут.

Адрес осуществления камеральной обработки данных: 119180, Россия, г. Москва, муниципальный округ Якиманка вн. тер. г., 1-й Голутвинский пер., д. 3-5, стр. 1, этаж 1, пом/ком I/12.

1.2 Основания для производства исследования:

Договор № ЭФ4987/12-23 от 25.12.2023г. между _____ и ООО «Экспертное бюро «Вотум».

1.3 Объект исследования:

Жилое помещение (квартира) № _____ расположенное в многоквартирном жилом доме по адресу: г. Москва, вн. тер. г. м. о. Даниловский, ул. Автозаводская, д. 23, стр.120, общей площадью 36,40 кв.м.

1.4 Сведения об экспертной организации:

ООО «Экспертное бюро «Вотум», адрес местонахождения: 119180, Россия, г. Москва, муниципальный округ Якиманка вн. тер. г., 1-й Голутвинский пер., д. 3-5, стр. 1, этаж 1, пом/ком I/12; ИНН/КПП 9706015686/ 770601001, ОГРН 1217700211750, e-mail: zakaz@votum.legal.

1.5 Документы, представленные специалисту для производства исследования:

Договор купли-продажи № 7.1/7/14 от 22.08.2022г.

1.6 Сведения о лицах, присутствовавших при производстве исследования:

О проведении специалистом натурального обследования заинтересованные стороны уведомлены экспертной организацией. На осмотре присутствовали: доверенное лицо – специалист – Строенков П.А. (см. Приложение №6). Застройщик ООО «АВТОТЕХ» о дате и времени проведения натурального осмотра был уведомлен телеграммой (см. Приложение №7). Представитель застройщика на осмотр не явился.

1.7 Сведения о специалисте:

Титова Мария Юрьевна, имеет высшее образование (Московский государственный строительный университет, диплом бакалавра по направлению «Строительство», диплом № 107718 0885619, рег. номер 7630Б, выдан 12.07.2018 года); (Московский государственный строительный университет, диплом магистра с отличием по направлению «Строительство», по специальности «Судебная строительско-техническая и стоимостная экспертизы объектов недвижимости», диплом № 107704 0224323, рег. номер 2540М, выдан 16.07.2020 года).

Дополнительное образование:

- Удостоверение о повышении квалификации по программе «Ценообразование и сметное дело в строительстве с использованием программных комплексов Smeta.RU, ГРАНД-Смета» (ФГБОУ ВО НИУ МГСУ рег. номер У-2029/18, выдан 13.12.2018г.);

- Удостоверение о повышении квалификации по программе «Современная практика обследования зданий и сооружений. Государственный строительный надзор, строительный контроль и экспертиза строительства» (ООО «МинМакс» рег. номер ПК 2104/04-01, №180001509457, от 29.04.2021);

- Диплом о профессиональной переподготовке по программе «Судебная строительнотехническая и стоимостная экспертиза объектов недвижимости» (ЧОУ ДПО «Институт непрерывного образования», № 373100485623, рег. номер 194-2023, выдан 24.03.2023);

- Сертификат соответствия судебного эксперта (СДСНЭОиЭ ФАТРИМ «Палата судебных экспертов», № PS 003506, действителен с 24.03.2023 по 24.03.2026).

Стаж работы по экспертной специальности – 4 года.

Копии документов, подтверждающие квалификацию эксперта, находятся в Приложении №2 данного заключения.

Строенков Павел Андреевич - специалист, имеет высшее образование (Московский государственный строительный университет, диплом бакалавра по направлению «Строительство», диплом № 107704 0446926, рег. номер 15637Б, выдан 11.07.2023 года).

Стаж работы по экспертной специальности – 1 год.

1.8 Вопросы, поставленные перед специалистом:

1) Определить, соответствует ли качество объекта строительства: жилого помещения (квартиры) № _____ расположенного в многоквартирном жилом доме по адресу: г. Москва, вн. тер. г. м. о. Даниловский, ул. Автозаводская, д. 23, стр.120, общей площадью 36,40 кв.м., условиям Договора купли-продажи № 7.1/7/14 от 22.08.2022г., требованиям технических регламентов, СП, ГОСТ, проектной документации и градостроительных регламентов.

2) В случае выявления такого несоответствия, определить объем обнаруженных дефектов и стоимость их устранения с учетом работ, материалов и иных необходимых затрат.

1.9 Технические средства контроля и измерения, используемые при проведении исследования.

Для производства осмотра специалист применял следующие инструменты:

№	Внешний вид СИ	Характеристики СИ
1		<p><u>Цифровой уровень ADA ProLevel 60</u> для измерения углов наклона деталей и плоскостей. Удобно читаемый цифровой электронный дисплей отображает отклонение от горизонтали/вертикали, получая данные с встроенного датчика уклона (инклинометра). Для точной работы есть автоматическая калибровка. Данные отображаются в градусах, мм/м, %, in/ft. Для удобства работы есть режим "HOLD" - удержания результатов на дисплее и подсветка.</p> <p>Встроенные пузырьковые уровни позволяют вести двойной контроль совместно с электронным датчиком уклона или работать как с обычным уровнем. В основании встроены магниты для крепления на стальных конструкциях.</p>

		<p>Технические характеристики:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Длина - 600 мм Точность измерений - 0,5 мм/м
2		<p><u>Линейка металлическая</u> используется для точного определения линейных размеров. Гибкий инструмент позволяет также определить длину объектов незначительной кривизны. Изделие оснащено отверстием для подвешивания.</p>
3		<p><u>Лазерный дальномер RGK D60</u> — это современный прибор для измерения расстояний до 60 метров, обладающий широким набором. Точность измерений — не менее ± 2 мм. Лазерный дальномер RGK D60 оснащён пузырьковым уровнем для гарантированного получения перпендикуляра. Блок памяти способен хранить до 100 полученных значений, включая длину, площадь и объём. С сохранёнными значениями можно выполнять те же арифметические действия, что и с текущими измерениями. Контрастный четырёхстрочный экран оснащён яркой подсветкой, которую можно включить и выключить отдельной кнопкой. В корпусе предусмотрены паз для закрепления ремешка на руку, винт на штатив 1/4" и откидная скоба. Измерение можно выполнять от четырёх разных точек отсчёта. Дальномер RGK D60 выполняет измерения: до задней кромки — при измерении длины помещения; до передней кромки — удобно осуществлять разметку; до винта — расстояние определяется точно до центра штатива; до конца откидной скобы — для определения расстояния из углов.</p>

Также специалистом использовались:

- фиксирующая аппаратура – камера Huawei P30 10 Мп с широкоугольным и телеобъективом;
- персональный компьютер;
- ручка, карандаш, планшет, листы бумаги.

Копии сертификатов о калибровке и поверке представлены в Приложении № 3.

Фотографии, сделанные во время натурного осмотра, приведены в Приложении № 1.

1.10 Законодательные и нормативные акты Российской Федерации, специальная литература, использованные при проведении исследования¹:

- 1) Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 N 190-ФЗ (с изменениями на 13 июня 2023 года);
- 2) Федеральный закон Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» (с изм. на 2 июля 2013 года);
- 3) Федеральный закон Российской Федерации от 31 мая 2001 г. N 73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации» (с изм. на 1 июля 2021 года);
- 4) Федеральный закон Российской Федерации 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (с изменениями на 14 июля 2022 года) (редакция, действующая с 1 марта 2023 года);
- 5) Постановление Правительства РФ от 28 мая 2021 г. N 815 «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», и о признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 4 июля 2020 г. N 985 (с изменениями на 20 мая 2022 года)»;
- 6) АО «ЦНИИПРОМЗДАНИЙ». Пособие по обследованию строительных конструкций зданий;
- 7) «Дефекты и методы их устранения в конструкциях и сооружениях». И.А. Физдель, Издательство литературы по строительству, Москва 1970 г.;
- 8) «Методики исследования объектов судебной строительно-технической экспертизы». Гос. учреждение Рос. федер. центр судеб. экспертизы. Бутырин А.Ю., Луковкина О.В., Попов А.Н., Чудиёвич А.Р., Библиотека эксперта, Москва 2007;
- 9) «Рекомендации по оценке надежности строительных конструкций зданий и сооружений по внешним признакам». Изд. ЦНИИпромзданий, Москва 2001;
- 10) «Сборник методических рекомендаций по производству судебных строительно-технических экспертиз». Министерство Юстиции РФ ФЦСЭ. Под ред. А.Ю. Бутырина. Москва 2012;
- 11) «Сборник учебно-методических пособий по судебной строительно-технической экспертизе». Под ред. А.Ю. Бутырина, Библиотека эксперта, Москва 2011;
- 12) «Судебная экспертиза в гражданском, арбитражном, административном и уголовном процессе». 4-е изд., перераб. и доп. - М.: Норма – ИНФРА-М, Е.Р. Россинская, 2019;
- 13) «Теория и практика судебной строительно-технической экспертизы». И.Д. Городец., Бутырин А.Ю. 2006;
- 14) «Типология зданий и сооружений». Изд. центр «Академия». 2008 г. И.А. Синянский, Н.И. Манешина;
- 15) ГОСТ 475-2016 «Блоки дверные деревянные и комбинированные. Общие технические условия (с Поправкой)»;

¹ Указанные источники нормативно-технической документации использовались в той части и в той мере, которые были необходимы для решения поставленных вопросов. Указанный перечень не является исчерпывающим и представляет из себя справочную информацию характеризующую полноту исследований. Для проведения исследований использовались либо действующие нормативные документы, либо их актуализированные версии (СП- своды правил), документы прекратившие свое действие на территории РФ использовались справочно.

- 16) ГОСТ 538-2014 «Изделия замочные и скобяные. Общие технические условия (с Поправкой)»;
- 17) ГОСТ 13996-2019 «Плитки керамические. Общие технические условия»;
- 18) ГОСТ 15167-93 «Изделия санитарные керамические. Общие технические условия (с Изменением N 1)»;
- 19) ГОСТ 19111-2001 «Изделия погонажные профильные поливинилхлоридные для внутренней отделки. Технические условия»;
- 20) ГОСТ 23166-99 «Блоки оконные. Общие технические условия» (с Изменением N 1, с Поправкой);
- 21) ГОСТ 24866-2014 «Стеклопакеты клееные. Технические условия (с Изменением N 1, с Поправкой)»;
- 22) ГОСТ Р 58945-2020 «Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Правила выполнения измерений параметров зданий и сооружений»;
- 23) ГОСТ Р 58939-2020 «Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Правила выполнения измерений. Элементы заводского изготовления»;
- 24) ГОСТ 30245-2003 «Профили стальные гнутые замкнутые сварные квадратные и прямоугольные для строительных конструкций. Технические условия (с Поправкой)»;
- 25) ГОСТ 30673-2013 «Профили поливинилхлоридные для оконных и дверных блоков. Технические условия»;
- 26) ГОСТ 30674-99 «Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей. Технические условия (с Поправкой)»;
- 27) ГОСТ 30777-2012 «Устройства поворотные, откидные, поворотно-откидные, раздвижные для оконных и балконных дверных блоков. Технические условия»;
- 28) ГОСТ 31173-2016 «Блоки дверные стальные. Технические условия»;
- 29) ГОСТ 31311-2022 «Приборы отопительные. Общие технические условия»;
- 30) ГОСТ 34378-2018 «Конструкции, ограждающие светопрозрачные. Окна и двери. Производство монтажных работ, контроль и требования к результатам работ»;
- 31) ГОСТ 30971-2012 «Швы монтажные узлов примыкания оконных блоков к стеновым проемам. Общие технические условия (с Поправкой)»;
- 32) СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений»;
- 33) СП 29.13330.2011 «Полы. Актуализированная редакция СНиП 2.03.13-88 (с Изменениями N 1,2,3)»;
- 34) СП 54.13330.2022 «Здания жилые многоквартирные СНиП 31-01-2003»;
- 35) СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции. Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87 (с Изменениями N 1, 3, 4)»;
- 36) СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия. Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87 (с Изменением N 1,2)»;
- 37) СП 73.13330.2016 «Внутренние санитарно-технические системы зданий. СНиП 3.05.01-85 (с Изменением N 1)»;
- 38) ГОСТ 25772-2021 «Ограждения металлические лестниц, балконов, крыш, лестничных маршей и площадок. Общие технические условия (с Поправками)»;
- 39) ГОСТ 30970-2014 «Блоки дверные из поливинилхлоридных профилей. Общие технические условия»;
- 40) ГОСТ 9.032-74 «Единая система защиты от коррозии и старения (ЕСЗКС). Покрытия лакокрасочные. Группы, технические требования и обозначения (с Изменениями N 1-4)»;

41) СТО НОСТРОЙ 2.23.62-2012 «Конструкции ограждающие светопрозрачные. ОКНА. Часть 2. Правила производства монтажных работ, контроль и требования к результатам работ (с Поправкой)».

42) ГОСТ 21519-2022 «Блоки оконные из алюминиевых сплавов. Технические условия (с Поправкой)»;

43) ГОСТ Р 59690-2021 «Материалы и комплектующие для натяжных потолков. Общие технические условия».

44) ГОСТ 6810-2002 «Обои. Технические условия (с Поправкой, с Изменением N 1)».

45) ТТК «Облицовка стен ванных комнат глазурованной плиткой».

46) ТУ 5772-005-88742502-2003 «Панели облицовочные. Элементы крепления и стыковки из поливинилхлорида для наружной отделки стен».

47) СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг (с изменениями на 14 апреля 2022 года)».

48) ГОСТ 24404-80 «Изделия из древесины и древесных материалов. Покрытия лакокрасочные. Классификация и обозначения».

49) ГОСТ Р 59654-2021 «Детали профильные из древесины и древесных материалов для строительства. Технические условия».

50) ГОСТ 32548-2013 «Вентиляция зданий. Воздухораспределительные устройства. Общие технические условия (Переиздание)».

51) ГОСТ 32412-2013 «Трубы и фасонные части из непластифицированного поливинилхлорида для систем внутренней канализации. Технические условия».

52) ГОСТ 23695-2016 «Приборы санитарно-технические стальные эмалированные. Технические условия (Переиздание)».

53) ГОСТ 19681-2016 «Арматура санитарно-техническая водоразборная. Общие технические условия (с Изменением N 1)».

54) ТР 114-01 «Технические рекомендации по технологии устройства покрытия пола из ламинат-паркета».

55) ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях (Переиздание с Поправкой, с Изменением N 1)».

1.11 Этапы исследования:

- анализ предоставленной в распоряжение специалиста документации для составления плана проведения исследования, изучение правовых и технических документов, относящихся к обследуемому объекту;

- натурное обследование, выезд специалиста на исследуемый объект для визуального осмотра и изучения фактического состояния ремонтно-строительных работ, выполненных в рамках заключенного Договора;

- опрос заинтересованных лиц;

- анализ и систематизация результатов, полученных при изучении предоставленной в распоряжение специалиста документации, правовых и технических документов, относящихся к обследуемому объекту, сведений по результатам выезда на объект и визуального осмотра, а также изучения фактического состояния строительных работ, выполненных в рамках заключенного Договора;

- расчет стоимости ремонтно-отделочных работ в случае выявления недостатков строительных работ на объекте;

- формулирование выводов и оформление заключения специалиста.

2. ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ЧАСТЬ

Настоящее заключение специалиста может быть использовано как доказательство в судебных или внесудебных спорах. Информировем, что после вступления в силу ст. 41 ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности», судебно-экспертная деятельность может проводиться не только государственными, но и негосударственными экспертными учреждениями. Выводы, содержащиеся в настоящем заключении, ограничиваются следующими условиями:

1) Настоящее заключение достоверно в полном объеме в указанных в задании на исследование целях.

2) В процессе исследования предполагалось, что предоставленная Заказчиком информация является точной и достоверной. Специальная экспертиза (почерковедческая, техническая экспертиза документов, автороведческая и пр.) предоставленных документов не производилась.

3) ООО «Экспертное бюро «Вотум» гарантирует конфиденциальность информации, полученной в процессе исследования, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Настоящее исследование проводилось в соответствии, с учетом положений и требований, данных специальной литературы, в частности по строительно-технической и документарной экспертизе, действующим положениям СП, ГОСТ, положений об охране труда и окружающей среды в Российской Федерации. При формулировке выводов по поставленным вопросам специалист использовал результаты специальных исследований и общепринятые научные положения, отраженные в специальной и методической литературе по строительству.

Основные методы проведения исследований:

1) Анализ — метод исследования, характеризующийся выделением и изучением отдельных частей объектов исследования.

2) Синтез — процесс соединения или объединения ранее разрозненных вещей или понятий в целое или набор. Синтез есть способ собрать целое из функциональных частей как антипод анализа — способа разобрать целое на функциональные части.

3) Измерительный метод, основанный на информации, получаемой с использованием технических измерительных средств. Результаты непосредственных измерений при необходимости приводятся путем соответствующих пересчетов к нормальным или стандартным условиям, например, к нормальной температуре, нормальному атмосферному давлению и тому подобное. С помощью измерительного метода определяются значения показателей: масса изделия, сила тока, длина предмета, скорость автомобиля и др.

4) Регистрационный метод, основан на использовании информации, получаемой путем подсчета числа определенных событий, предметов или затрат, например, количества отказов изделия при испытаниях, числа частей сложного изделия (стандартных, унифицированных, оригинальных, защищенных авторскими свидетельствами или патентами и т.п.). Этим методом определяются показатели надежности, стандартизации и унификации, патентно-правовые и др.

5) Расчетный метод, при котором значения качественных или количественных показателей вычисляются по значениям параметров исследуемого образца, найденным другими методами. Для этого необходимо иметь теоретические или эмпирические зависимости показателей «качества» от параметров исследуемого образца.

6) Органолептический метод основан на анализе восприятия органов чувств (зрения, обоняния, осязания, слуха, вкуса) без применения технических измерительных или

регистрационных средств. Органы чувств человека выдают информацию о соответствующих ощущениях. На основе имеющегося опыта проводится анализ этих ощущений и находится значение показателя качества. Поэтому точность метода зависит от квалификации, опыта и способностей лиц, проводящих оценку. При органолептическом методе могут использоваться технические средства, повышающие разрешающие способности органов чувств (лупа, микроскоп, слуховая трубка и т.п.). Метод широко применяется для определения качественных показателей исследуемого образца или объекта. Обычно органолептический метод применяется совместно с экспертным.

7) Документальный метод — это исследование учетных документов, различные исследования этих документов, проверка нормативной правовой базы их составления и т.д.


8) Экспертный метод - метод основанный на учете мнений специалистов-экспертов. Метод применяют в тех случаях, когда показатели качества не могут быть определены другими методами из-за недостаточного количества информации, необходимости разработки специальных технических средств и т.п. Экспертный метод является совокупностью нескольких различных методов, которые представляют собой его модификации. Известные разновидности экспертного метода применяются там, где основой решения является коллективное решение компетентных людей (экспертов). Квалификация эксперта определяется не только знанием предмета обсуждения. Учитываются специфические возможности эксперта. Например, в пищевой промышленности при оценке качества продуктов питания учитывают возможности эксперта воспринимать вкус, запах, а также его состояние здоровья. Эксперты, оценивающие эстетические и эргономические показатели качества, должны быть хорошо осведомлены в области художественного конструирования. При использовании экспертного метода для оценки качества формируют рабочую и экспертную группы. Рабочая группа организует процедуру опроса экспертов, собирает анкеты, обрабатывает и анализирует экспертные оценки.

При проведении исследования для подготовки ответа на вопросы был использован комбинированный метод, т.е. органолептический метод в совокупности с измерительным методом. Специалист, основываясь на своих знаниях, навыках и опыте, используя имеющуюся в его распоряжении информацию об объекте исследования, проанализировал количественные и качественные характеристики объекта исследования, провёл их идентификацию по основным признакам.

2.1 Сведения об объекте исследования

Жилое помещение (квартира) № _____ расположенное в многоквартирном жилом доме по адресу: г. Москва, вн. тер. г. м. о. Даниловский, ул. Автозаводская, д. 23, стр.120, общей площадью 36,40 кв.м.

Объект исследования представляет собой однокомнатное помещение с коридором, спальней, кухней и ванной комнатой. Квартира расположена в многоквартирном жилом доме. В квартире застройщиком выполнен ремонт (по отделке). В коридоре, спальне и кухне выполнено окрашивание, в ванной комнате стены облицованы керамической плиткой. Напольное покрытие в коридоре, кухне и ванной комнате выполнено из керамической плитки, в спальне - из ламината.

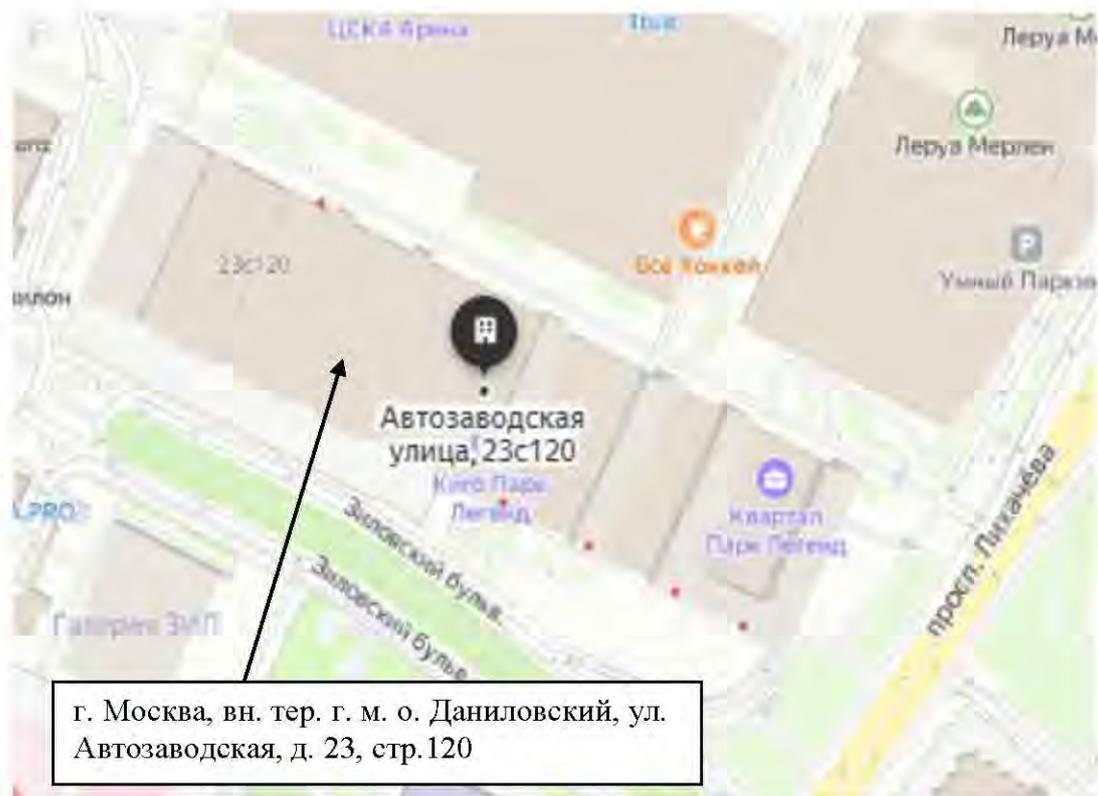

Объект исследования, согласно общему осмотру, готов к эксплуатации. Необходимо отметить, что на момент освидетельствования объект экспертизы (квартира) используется для проживания людей.

Исследование по Вопросу №1

Вопрос 1: Определить, соответствует ли качество объекта строительства: жилого помещения (квартиры) № _____ расположенного в многоквартирном жилом доме по адресу: г. Москва, вн. тер. г. м. о. Даниловский, ул. Автозаводская, д. 23, стр.120, общей площадью 36,40 кв.м., условиям Договора купли-продажи № 7.1/7/14 от 22.08.2022г., требованиям технических регламентов, СП, ГОСТ, проектной документации и градостроительных регламентов.

Для ответа на данный вопрос специалист проанализировал документацию, предоставленную заказчиком, а также произвёл натурный осмотр объекта исследования. В связи с тем, что ООО «АВТОТЕХ», согласно Договора купли-продажи № 7.1/7/14 от 22.08.2022г., является застройщиком и производит выпуск строительной продукции, то к квартире, которая является предметом Договора, применяются строительные нормативы (ГОСТ, СП, проектная документация и т.д.). Основными документами, которые регламентируют качество строительной продукции являются:

- *Технический регламент о безопасности зданий и сооружений от 30.12.2009 N 384-ФЗ (с изменениями на 2 июля 2013 года);*

- *Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 N 190-ФЗ (с изменениями на 13 июня 2023 года);*

- *Постановление Правительства РФ от 28 мая 2021 г. N 815 «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и*

сооружений», и о признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 4 июля 2020 г. N 985 (с изменениями на 20 мая 2022 года)».

С учетом того, что объектом исследования является квартира с **отделкой**, то есть полностью пригодная к эксплуатации, для отделочных работ также применяется документ, который регламентирует качество отделочных работ и с помощью которого можно определить недостатки при отделочных работах, а именно:

- СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия. Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87 (с Изменением N 1,2)»;

Кроме того, специалист проанализировал информацию, содержащуюся в Договоре купли-продажи № 7.1/7/14 от 22.08.2022г. В соответствии с Приложением №1 к указанному Договору, в Объекте строительства выполняются следующие отделочные работы по помещениям:

Жилое помещение передается со следующей внутренней отделкой и меблировкой:

Двери:

Входная дверь фабрика Ле-Гран модель Волкодав база-42*

Межкомнатные двери -Profil Doors* (Количество и расположение межкомнатных дверей, определяется проектом)

Дверь в ванную комнату-Profil Doors 2.18U глухая аляска Наличник прямой 80мм, ручка Vantage V-13L, С сантехнической заверткой*

Пол:

Холл, кухня, ванная комната - керамическая Kerama Marazzi коллекция Северное сияние*

Балкон - Kerama Marazzi Керамогранит Урбан серый темный*

Плинтус МДФ согласно проекту

Комната-Ламинат 33 класс Woodstyle Bravo Дуб Хайберг*

Стены:

Холл, кухня, комната- водоэмульсионная краска Dulux*

Ванная комната - керамическая плитка CERSANIT коллекция TIFF ANY*

Потолок:

Белый натяжной матовый*

Кухня:

Производитель ООО «Приволжский БХЗ»*

Корпус- ЛДСП «Белая шагреня»*

Фасады верхние -ЛМДФ «Софт Капучино»*

Фасады нижние - ЛМДФ «Белый глянец»*

Столешница и стеновая панель - ЛДСП влагостойкая «Белая»*

Раковина - врезная из нержавеющей стали EMAR 130A *

Смеситель -Rossinka S35-24 Одноручный (35мм) с высоким поворотным изливом, хром*

Техника:

Электрическая варочная панель -BOSCH PKE611DI 7E*

Вытяжка для встраивания в вытяжной шкаф -BOSCH DHI645FTR *

Духовой шкаф -BOSCH HBF512BA1R *

Встраиваемая холодильная композиция - BOSCH KIV38V20RU*

Встраиваемая посудомоечная машинка - BOSCH SMV25BX02R *

Встраиваемая стиральная машинка Candy CBWM 914DW-07 или отдельностоящая стиральная машина-Bosch WLG20060OE* (определяется проектом)

Кондиционеры Gree:

Внешний блок GWHD (14) NK3DO*

Внутренний блок GWH07AAA-K3NNA1A/O*

В однокомнатную квартиру - 1 внешний блок и 1 внутренний

В двухкомнатную квартиру - 1 внешний блок и 2 внутренних

Корзина для наружного блока

Розетки и выключатели Legrand*

Домофон Laskomex LM-8D

Сантехника:

Унитаз подвесной со скрытым бачком Cersanit*

Тумба Cersanit под раковину подвесная COLOUR 60 для COMO 60 белый*

Раковина фаянс Cersanit COLOUR 60*

Смеситель Rossinka S35-11 Одноручный для умывальника, монолитный, хром*

Полотенцесушитель - ПЭК сп 6П 800x500 32мм*

Ванная - акриловая Gamma 170 или Gamma 160*

Смеситель Rossinka S35-31 Одноручный для ванны с коротким изливом, хром*

Стойка душевая Rossinka LM8063C 685мм, хром*

Освещение:

Санузел - точечные светильники

Кухня - точечные светильники

Согласно разделу 5 СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений» (Этапы проведения обследований и состав работ):

«5.1 Обследование строительных конструкций зданий и сооружений проводится, как правило, в три связанных между собой этапа:

- подготовка к проведению обследования;
- предварительное (визуальное) обследование;

Подготовительные работы:

- ознакомление с объектом обследования, его объемно-планировочным и конструктивным решением, материалами инженерно-геологических изысканий;
- подбор и анализ проектно-технической документации;
- детальное (инструментальное) обследование.

5.2 Состав работ и последовательность действий по обследованию конструкций независимо от материала, из которого они изготовлены, на каждом этапе включают:

- составление программы работ (при необходимости) на основе полученного от заказчика технического задания. Техническое задание разрабатывается заказчиком или проектной организацией и, возможно, с участием исполнителя обследования. Техническое задание утверждается заказчиком, согласовывается исполнителем и, при необходимости, проектной организацией - разработчиком проекта задания.

Предварительное (визуальное) обследование:

- сплошное визуальное обследование конструкций зданий и выявление дефектов и повреждений по внешним признакам с необходимыми замерами и их фиксация.

Детальное (инструментальное) обследование:

- работы по обмеру необходимых геометрических параметров зданий, конструкций, их элементов и узлов, в том числе с применением геодезических приборов;
- инструментальное определение параметров дефектов и повреждений;
- определение фактических прочностных характеристик материалов основных несущих конструкций и их элементов;

- измерение параметров эксплуатационной среды, присущей технологическому процессу в здании и сооружении;
- определение реальных эксплуатационных нагрузок и воздействий, воспринимаемых обследуемыми конструкциями с учетом влияния деформаций грунтового основания;
- определение реальной расчетной схемы здания и его отдельных конструкций;
- определение расчетных усилий в несущих конструкциях, воспринимающих эксплуатационные нагрузки;
- расчет несущей способности конструкций по результатам обследования;
- камеральная обработка и анализ результатов обследования и поверочных расчетов;
- анализ причин появления дефектов и повреждений в конструкциях;
- составление итогового документа (акта, заключения, технического расчета) с выводами по результатам обследования;
- разработка рекомендаций по обеспечению требуемых величин прочности и деформативности конструкций с рекомендуемой, при необходимости, последовательностью выполнения работ.

Некоторые из перечисленных работ могут не включаться в программу обследования в зависимости от специфики объекта исследования, его состояния и задач, определенных техническим заданием. Исходя из вышеизложенных этапов, специалист произвел детальное (инструментальное) обследование с применением специальной приборной базы. Согласно детального (инструментального) обследования объекта исследования специалист выявил ряд дефектов.

Дефект - отдельное несоответствие конструкций какому-либо параметру, установленному проектом или нормативным документом (СНиП, ГОСТ, ТУ, СН и т.д.). Указанный термин дан в соответствии с СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений зданий» / Госстрой России. – М.: ГУП ЦПП, 2005.

Ниже в Таблице №1 специалист описал выявленные им дефекты, несоответствия действующей нормативной документации (СП, ГОСТ) в области строительства на момент осмотра Квартиры.


Таблица №1. Несоответствие дефектов действующим нормативным документам.

№ п/п	Описание дефекта	Нарушение требований Нормативных документов (СП, ГОСТ, и тд)
1	Оштукатуренные стены, имеют отклонения по уровню вертикальности в коридоре, кухне и спальне. Отклонения составляют 6-8 мм. Фото №8-10.	Нарушение требований СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия. Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87 (с Изменением N 1,2)»: 7.3.7 После проведения штукатурных и (или) шпательных отделочных работ качество полученной поверхности должно соответствовать требованиям заказчика. Рекомендуемые параметры приведены в таблице 7.5.» (таблица 7.5 представлена ниже) «7.2.13 Качество производства штукатурных работ должно соответствовать требованиям заказчика. В случае если критерии оценки качества штукатурных работ заказчиком не установлены, допускается руководствоваться требованиями, установленными в таблице 7.4, а для СФТК - требованиями, установленным СП 293.1325800. Категорию качества поверхности

		устанавливают проектом и оценивают согласно таблице 7.5. Категории качества поверхности К3 и К4 устанавливают только для высококачественной штукатурки.» (таблица 7.4 представлена ниже)
2	Окрашенные стены в коридоре, кухне и спальне выполнены с дефектами. Фото №11-16.	Нарушение требований СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия. Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87 (с Изменением N 1,2)»: «7.5.1 Малярные работы проводят по основаниям, соответствующим требованиям таблицы 7.4. Требования к категории поверхности - согласно таблице 7.5.» - (таблицы 7.4 и 7.5 представлены ниже) «7.5.5 Приемка малярных работ осуществляется в соответствии с требованиями, установленными заказчиком. Рекомендуемые параметры приведены в таблице 7.7. (таблица 7.7 представлена ниже)
3	Стены, облицованные керамической плиткой, имеют отклонения по уровню вертикальности в ванной комнате. Отклонения составляют 9 мм. Фото №17.	Нарушение требований СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия. Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87 (с Изменением N 1,2)»: «7.4.17 При производстве облицовочных работ должны быть соблюдены требования заказчика. Рекомендуемые параметры приведены в таблице 7.6. - Из керамических, стеклокерамических и других изделий: отклонения по вертикали – внутренняя облицовка не более 1,5 мм на 1 м длины (4 на этаж)» (таблица 7.6 представлена ниже)
4	Отбитости на настенной керамической плитке в ванной комнате. Фото №18.	Нарушение требований ГОСТ 13996-2019 «Плитки керамические. Общие технические условия»: «6.1 Требования к внешнему виду (качество лицевой поверхности): 6.1.3 Не менее 95% керамических плиток должны быть без видимых дефектов, влияющих на внешний вид лицевой поверхности. Перечень дефектов приведен в приложении В. 6.1.4 На лицевой поверхности плиток не допускаются трещины и цек. В.6 Цек — тонкие волосообразные трещины глазури, образующиеся вследствие различия коэффициента термического расширения черепка и глазури. В.7 Отбитость — механическое повреждение изделия (углов, граней, ребер), не покрытое глазурью.»
5	Затирка настенной плитки в ванной комнате выполнена с нарушениями. Фото № 19-21.	Нарушение требований СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия. Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87 (с Изменением N 1,2)»: «7.4.13 Швы облицовки должны быть ровными, одинаковой ширины...». Нарушение требований ТР 98-99 «Технические рекомендации по технологии устройства облицовок стен и покрытий полов из крупноразмерных керамических плиток»: «6.3. Швы между плитками должны быть заполненными, прямолинейными, взаимно перпендикулярными и одинаковой ширины. 6.4. Отклонения ширины шва от заданной проектом +/- 0,5 мм.»
6	Устройство	Нарушение требований ТР 114-01 «Технические

	<p>напольного покрытия из ламината имеет превышение отклонения поверхности от плоскости в спальне. При измерении уровнем превышение составило 6 мм. Фото №22.</p>	<p>рекомендации по технологии устройства покрытия пола из ламинат-паркета: «7.3 Горизонтальность и ровность поверхности покрытия пола проверяют уровнем и контрольной 2-х метровой рейкой. Величина просвета между рейкой и покрытием при проверке в любом направлении не должна превышать 2 мм.»</p> <p>Нарушение требований «Полы. Технические требования и правила проектирования, устройства, приемки, эксплуатации и ремонта»: «11.17. Поверхность покрытия пола должна быть ровной. Отклонение поверхности покрытия пола от горизонтальной плоскости на длине 2 м не должна превышать для покрытий:</p> <ul style="list-style-type: none"> - полимерных мастичных, дощатых, паркетных, из ламината, из линолеума, из рулонных материалов на основе синтетических волокон - 2 мм»
7	<p>Дефекты на напольном покрытии из ламината в спальне (сколы, потертости, загрязнения, поднятые кромки ламината). Фото №23-25.</p> <p>Зазор между соседними досками ламината в спальне. Фото №26.</p>	<p>Нарушение требований СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия. Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87 (с Изменением N 1,2)»: «8.14.1 Готовые покрытия пола должны соответствовать требованиям заказчика. Рекомендуемые параметры приведены в таблице 8.15* «Требования к готовому покрытию пола» Поверхности покрытия не должны иметь выбоин, трещин, волн, вздутий, приподнятых кромок...»</p> <p>Нарушение требований СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия. Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87 (с Изменением N 1,2)»: «8.14.1 Готовые покрытия пола должны соответствовать требованиям заказчика. Рекомендуемые параметры приведены в таблице 8.15* «Требования к готовому покрытию пола» (таблица 8.15 представлена ниже)</p> <p>Нарушение требований СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия. Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87 (с Изменением N 1,2)»: «8.14.1 Готовые покрытия пола должны соответствовать требованиям заказчика. Рекомендуемые параметры приведены в таблице 8.15* «Требования к готовому покрытию пола»:</p> <ul style="list-style-type: none"> Зазоры между паркетными досками и паркетными щитами - Не более 0,5 мм Зазоры между смежными планами штучного паркета - Не более 0,2 мм»
8	<p>Поднятые кромки досок ламината в спальне.</p>	<p>Нарушение требований СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия. Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87 (с Изменением N 1,2)»: «8.14.1 Готовые покрытия пола должны соответствовать требованиям заказчика. Рекомендуемые параметры приведены в таблице 8.15* «Требования к готовому покрытию пола» Поверхности покрытия не должны иметь выбоин, трещин, волн, вздутий, приподнятых кромок...»</p>
9	<p>Устройство</p>	<p>Нарушение требований СП 71.13330.2017</p>

	напольного покрытия из керамической плитки имеет превышение отклонения поверхности от плоскости в коридоре, кухне и ванной комнате. Отклонения составили 6-8 мм. Фото №27-29.	«Изоляционные и отделочные покрытия. Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87 (с Изменением N 1,2)»: «8.14.1 Готовые покрытия пола должны соответствовать требованиям заказчика. Рекомендуемые параметры приведены в таблице 8.15.» (таблица 8.15 представлена ниже)
10	Уступы керамической плитки пола в коридоре. Фото №30.	Нарушение требований СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия. Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87 (с Изменением N 1,2)»: «8.14.1 Готовые покрытия пола должны соответствовать требованиям заказчика. Рекомендуемые параметры приведены в таблице 8.15. ... Уступы между смежными изделиями покрытий из штучных материалов: - из керамических, каменных, цементно-песчаных, мозаично-бетонных, шлакоситалловых плит - Не более 1 мм Поверхности покрытия не должны иметь выбоин, трещин, волн, вздутий, приподнятых кромок . Цвет покрытия должен соответствовать проектному». – из Таблицы 8.15 «Требования к готовому покрытию пола».
11	Напольная керамическая плитка в коридоре и кухне имеет дефекты (трещины, отбитости). Фото №31-32.	Нарушение требований ГОСТ 13996-2019 «Плитки керамические. Общие технические условия»: «6.1 Требования к внешнему виду (качество лицевой поверхности) 6.1.4 На лицевой поверхности плиток не допускаются трещины и цек . 6.6 Цек — тонкие волосообразные трещины глазури, образующиеся вследствие различия коэффициента термического расширения черепка и глазури. 6.7 Отбитость — механическое повреждение изделия (углов, граней, ребер), не покрытое глазурью.» 6.23 Открытая трещина — трещина, не покрытая глазурью. 6.24 Закрытая трещина — трещина, покрытая глазурью.
12	Затирка напольной плитки в коридоре и ванной комнате выполнена с нарушениями. Фото №33-35.	Нарушение требований СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия. Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87 (с Изменением N 1,2)»: «7.4.13 Швы облицовки должны быть ровными , одинаковой ширины...». Нарушение требований ТР 98-99 «Технические рекомендации по технологии устройства облицовок стен и покрытий полов из крупноразмерных керамических плиток»: «6.3. Швы между плитками должны быть заполненными, прямолинейными , взаимно перпендикулярными и одинаковой ширины. 6.4. Отклонения ширины шва от заданной проектом +/- 0,5 мм.»
13	Напольная	Нарушение требований СП 71.13330.2017

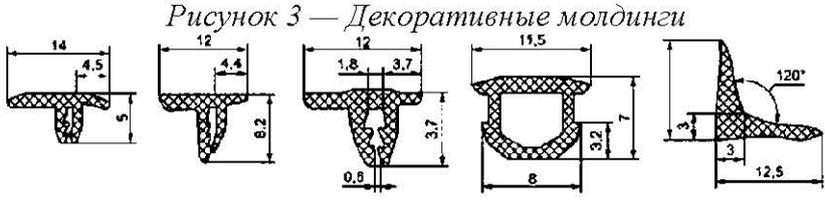	<p>керамическая плитка в коридоре, ванной комнате и кухне имеет изменение звучания (пустоты) при простукивании.</p>	<p>«Изоляционные и отделочные покрытия. Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87 (с Изменением N 1,2)»: «8.9.1 Плиты (плитки) цементно-бетонные, цементно-песчаные, мозаично-бетонные, асфальтобетонные, керамические (керамогранитные), каменно-литые, чугунные, стальные, из природного камня и унифицированных блоков следует укладывать сразу после устройства соединительной прослойки из раствора, бетона, горячих мастик, готовых к применению материалов на водорастворимых полимерах и реактивных смолах... В случае использования в качестве прослойки тиксотропных материалов допускается дополнительно наносить данный материал на обратную сторону укладываемого элемента для обеспечения беспустотной укладки».</p> <p>«8.14.1 Готовые покрытия пола должны соответствовать требованиям заказчика. Рекомендуемые параметры приведены в таблице 8.15.» (таблица 8.15 представлена ниже)</p>
<p>14</p>	<p>Дефект монтажа декоративного молдинга крепления натяжного потолка, а также складки, видимость инженерных сетей на полотне натяжного потолка в коридоре, спальне ванной комнате и кухне. Фото №36-42.</p>	<p>Нарушение требований ГОСТ Р 59690-2021 «Материалы и комплектующие для натяжных потолков. Общие технические условия»: «5.5 На лицевом поверхности полотна не допускаются посторонние включения, царапины, раковины, складки, полосы, искажение рисунка, видимые с расстояния 1 м от поверхности пленки. Полотно не должно иметь сквозных отверстий и разрывов.</p> <p>5.7 Декоративный молдинг (вставка, заглушка) изготавливают из ПВХ-композиции методом экструзии по ГОСТ 19111. Варианты исполнения декоративных молдингов приведены на рисунке 3.</p> <p>Рисунок 3 — Декоративные молдинги</p>  <p>а — Т-образный пристенный профиль, вариант 1; б — Т-образный пристенный профиль, вариант 2; в — Т-образный пристенный профиль, вариант 3; г — соединительный профиль — заглушка; д — Л-образный пристенный профиль»</p>
<p>15</p>	<p>На лицевой поверхности подоконной доски в кухне и спальне имеются дефекты (царапины). Фото №43-45.</p>	<p>Нарушение требований ГОСТ 30673-2013 «Профили поливинилхлоридные для оконных и дверных блоков. Технические условия»: «4.2.8 Показатели внешнего вида профилей: цвет, блеск, качество поверхностей - должны соответствовать цвету, блеску и качеству поверхностей образцов-эталонов... Дефекты на лицевых поверхностях: риски, раковины, вздутия, царапины, трещины, пузырьки и т. д., видимые невооруженным глазом, не допускаются...».</p> <p>Нарушение требований СТО НОСТРОЙ 2.23.62-2012 «Конструкции ограждающие светопрозрачные. Окна. Часть 2. Правила производства монтажных работ, контроль и требования к результатам работ»:</p>

		Наименование показателя	Требования	Вид контроля		Метод контроля
				приемосдаточный	периодический	
		Подоконники				
		Качество лицевой поверхности	Отсутствие повреждений, сколов, вмятин, вздутий, отслоений	+	+	Визуальный осмотр
		<i>Из Таблицы №3 – Перечень показателей, проверяемых при контроле качества монтажа оконных блоков.</i>				
16	Дефект на металлическом профиле оконного блока в спальне и кухне. Фото №46-52.	<p>Нарушение требований ГОСТ 21519-2022 «Блоки оконные из алюминиевых профилей. Технические условия»: «5.2.25 Внешний вид изделий (цвет, глянец, текстура) должен соответствовать образцам-эталонам в соответствии с ГОСТ 15.309, утвержденным руководителем предприятия-изготовителя.</p> <p>5.5.1.1 Для изготовления изделий применяют профили из алюминиевых сплавов по <u>ГОСТ 22233</u> или иным нормативным документам, утвержденным в установленном порядке.</p> <p>5.2.23 Изделия должны быть защищены от коррозии согласно требованиям нормативных документов, действующих на территории государства - участника Соглашения, принявшего настоящий стандарт. Алюминиевые элементы изделий должны иметь защитно-декоративное покрытие в соответствии с требованиями <u>ГОСТ 22233</u>.»</p>				
17	На стеклопакете металлического оконного блока в кухне и спальне имеются дефекты (окалины, царапины). Фото №53-55.	<p>Нарушение требований ГОСТ 24866-2014 «Стеклопакеты клееные. Технические условия (с Изменением N 1, с Поправкой)»: «5.1.1 По нормам ограничения пороков внешнего вида каждое стекло в стеклопакете должно соответствовать требованиям, указанным в нормативных документах на применяемые виды стекла.»</p> <p>«9.7 Перед установкой в конструкции необходимо провести тщательный осмотр каждого стеклопакета. Не допускается применять стеклопакеты, имеющие загрязнения внутренних поверхностей стекол, дистанционных рамок межстекольного пространства, трещины, песочки, незашлифованные сколы в торцах, отбитые углы, выступы стекла, отслоения герметика по периметру стеклопакета.</p> <p>9.19 При выполнении отделочных и других видов работ необходимо соблюдать меры по защите стеклопакетов от механических повреждений (ударов, вибрации и т.д.) и загрязнений (попадание на стекло строительных материалов: цементной пыли, строительных растворов, штукатурных смесей и т.д.) и других агрессивных веществ.»</p>				
18	Металлический оконный блок в кухне и спальне имеет щели, через которые происходит инфильтрация воздуха и	<p>Нарушение требований ГОСТ 30971-2012 «Швы монтажные узлов примыкания оконных блоков к стеновым проемам. Общие технические условия (с Поправкой)»: «5.1.9 Общее конструктивное решение узла примыкания (включая монтажный шов, элементы дополнительной атмосферозащиты, отделку откосов, а</p>				

	влаги помещения.	внутри	также все другие элементы, обеспечивающие сопряжение оконного блока с проемом в законченном виде) должно исключать возможность инфильтрации холодного воздуха через монтажные швы в зимнее время (сквозное продувание).»
19	Отклонение металлического оконного блока в кухне и спальне по уровню вертикальности Отклонение составляет 3-4 мм. Фото №56-57.		Нарушение противоречит СТО НОСТРОЙ 2.23.62-2012 «Конструкции ограждающие светопрозрачные. ОКНА. Часть 2. Правила производства монтажных работ, контроль и требования к результатам работ (с Поправкой)»: «Контроль соблюдения требований к установке оконных блоков и операционный контроль производятся в процессе монтажа последовательно по каждой операции технологического процесса и документируется в журналах работ (РД-11-05-2007). При этом проверяются отклонения оконного блока от вертикали и горизонтали, мм: - на 1 погонный метр, не более 1,5 мм; - на всю длину изделия, не более 3 мм.» Нарушение требований ГОСТ 30971-2012 «Швы монтажные узлов примыкания оконных блоков к стеновым проемам. Общие технические условия (с Поправкой)»: 5.2.4 При определении монтажных зазоров необходимо учесть предельное отклонение от размеров коробок оконного блока. Отклонения от вертикали и горизонтали смонтированных оконных блоков не должны превышать 1,5 мм на 1 м длины, но не более 3 мм на высоту изделия. Установка оконных блоков в проемы, имеющие отклонения геометрических размеров, превышающие указанные в 5.2.3, не допускается.»
20	Окрашенные откосы оконного блока ПВХ выполнены с дефектами в кухне и спальне. Фото №58-59.		Нарушение требований СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия. Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87 (с Изменением N 1,2)»: «7.5.1 Малярные работы проводят по основаниям, соответствующим требованиям таблицы 7.4. Требования к категории поверхности - согласно таблице 7.5.» - (таблицы 7.4 и 7.5 представлены ниже) «7.5.5 Приемка малярных работ осуществляется в соответствии с требованиями, установленными заказчиком. Рекомендуемые параметры приведены в таблице 7.7. (таблица 7.7 представлена ниже)
21	Коробка и полотно деревянного дверного блока имеют дефекты (загрязнения, царапины) в кухне и ванной комнате. Фото №60-62.		Нарушение требований ГОСТ 475-2016 «Блоки дверные деревянные и комбинированные. Общие технические условия»: «7.3.3 Внешний вид дверных блоков оценивают визуально путем сравнения с образцами-эталоном, утвержденными руководителем предприятия-изготовителя, при естественном или искусственном рассеянном освещении не менее 300 лк. Визуальную оценку проводят с расстояния 1,5 м от вертикально установленного дверного блока» «Приложение В (обязательное). Нормы ограничения пороков и дефектов обработки древесины. Таблица В.1 Механические повреждения: заруб, запил, отщеп, скол, вырыв, задир, вмятины, выхват, выщербины - не

		<i>допускаются на лицевых поверхностях»</i>
22	Элементы дверного блока (короб, наличники) соединены не надежно в ванной комнате. Фото №63.	<p>Нарушение требований ГОСТ 475-2016 «Блоки дверные деревянные и комбинированные. Общие технические условия»: «5.4.8 Установка и крепление наличников, доборных элементов, нащельников, обкладок, реек, раскладок и других элементов облицовки и отделки должны обеспечивать надежное соединение с сопрягаемыми элементами проема и конструкции дверного блока под действием нагрузок, возникающих при нормальных условиях эксплуатации.</p> <p><i>Наличники и доборные элементы должны полностью перекрывать монтажные швы.»</i></p> <p>Нарушение требований ГОСТ 475-2016 «Блоки дверные деревянные и комбинированные. Общие технические условия»: «5.3.7 Зазоры в местах неподвижных соединений элементов дверных блоков не должны быть более 0,3 мм.»</p>
23	Полотно и короб входного дверного блока имеет дефекты (Царапины, загрязнения). Фото №64-66.	<p>Нарушение требований ГОСТ 31173-2016 «Блоки дверные стальные. Технические условия (с Поправкой)»: «5.3.11 Внешний вид изделий: цвет, допустимые дефекты поверхности облицовочных материалов и окрашенных элементов (риски, царапины и др.) должен соответствовать образцам-эталонам, утвержденным руководителем предприятия-изготовителя.</p> <p><i>Различия в цвете, глянце и дефекты поверхности, видимые невооруженным глазом с расстояния 0,6-0,8 м при естественном освещении не менее 300 лк, не допускаются.»</i></p>
24	Конструкция входного дверного блока не обеспечивает безотказное открывание и закрывание двери.	<p>Нарушение требований ГОСТ 475-2016 «Блоки дверные деревянные и комбинированные. Общие технические условия (с Поправкой)»: «5.1.5 Конструкция дверных блоков должна обеспечивать их безотказное открывание и закрывание в течение всего срока эксплуатации.</p> <p>5.4.2 Смонтированные дверные блоки независимо от числа полотен и способа открывания должны открываться и закрываться легко, без заеданий, а также фиксироваться в закрытом положении.»</p>
25	Отклонение коробки входного дверного блока составляет 4 мм. Фото №67.	<p>Нарушение требований ГОСТ 31173-2016 «Блоки дверные стальные. Технические условия (с Поправкой)»: «Г.6 Дверные блоки следует устанавливать по уровню и отвесу. Отклонение от вертикали и горизонтали профилей коробок смонтированных изделий не должно превышать 1,5 мм на 1 м длины, но не более 3 мм на высоту изделия.</p> <p><i>Дверной блок устанавливают в подготовленный дверной проем симметрично относительно центральной вертикали проема. Отклонение от симметричности не должно превышать 3 мм в сторону откоса проема, предназначенного для крепления профиля коробки с петлями. Отклонение от симметричности в другую сторону проема не рекомендуется.»</i></p>
26	Ванна имеет дефекты (царапины). Фото №68.	<p>Нарушение требований ГОСТ 23695-2016 Приборы санитарно-технические стальные эмалированные. Технические условия (Переиздание)</p> <p>«8.1 Внешний вид и качество поверхностей приборов</p>

		<i>проверяют визуально, сравнивая с образцом-эталоном, без применения увеличительных приборов при естественном или искусственном освещении с расстояния 0,7 м и при освещенности не менее 200 лк. »</i>
--	--	---

**Некачественно загерметизировано место стыка стены и перекрытия в ванной комнате и спальне (инфильтрация воздуха внутрь помещения). Фото №69-71.*

***Некачественно выполнено утепление и герметизация стены в спальне (инфильтрация воздуха внутрь помещения).*

Таблица 7.5 - Требования к качеству поверхности в зависимости от типа финишного покрытия*

Категория качества поверхности	Назначение	Требования (методы контроля)
K1	Поверхности, к декоративным свойствам которых требования не предъявляются (поверхности предназначены под выполнение облицовочных работ различными типами плиток и листовых материалов)	Допускается наличие царапин, раковин, задиров, следов от инструмента глубиной не более 3 мм (сплошной визуальный осмотр). Тени от бокового света допускаются
K2	Поверхности, к декоративным свойствам которых предъявляются обычные требования (поверхности предназначены под выполнение облицовочных работ элементами площадью не менее 900 см ² , нанесение декоративных штукатурок с размером зерна более 1 мм, для нанесения структурных красок и покрытий, для приклейки тяжелых обоев)	Допускается наличие царапин, раковин, задиров глубиной не более 1 мм (сплошной визуальный осмотр). Тени от бокового света допускаются
K3	Поверхности, к декоративным свойствам которых предъявляются повышенные требования (поверхности предназначены под выполнение облицовочных работ мелкоштучными и прозрачными элементами, нанесение декоративных штукатурок с размером зерна менее 1 мм, для нанесения неструктурных матовых красок и покрытий, приклейки обоев на бумажной и флизелиновой основе)	Допускается наличие следов от абразива, применяемого при шлифовке поверхности, но не глубже 0,3 мм (сплошной визуальный осмотр). Тени от бокового света допускаются
K4	Поверхности, к декоративным свойствам которых предъявляются максимальные требования (поверхности предназначены под выполнение глянцевых облицовок, например под металлические или виниловые обои, нанесение глянцевых красок, глазури или покрытий, нанесение полимерной, тонкослойной, венецианской штукатурки или для иных видов высококачественного глянца, для окраски поверхности тонкослойными полуматовыми или глянцевыми покрытиями с применением аппаратов безвоздушного распыления, для приклейки тончайших металлизированных обоев и глянцевых фотообоев). Рекомендуется при установке бокового освещения	Не допускается наличие царапин, раковин, задиров, следов от инструмента (сплошной визуальный осмотр). Тени от бокового света не допускаются (сплошная визуальная оценка с помощью ручного бокового светильника)

Таблица 7.4 - Требования к оштукатуренным основаниям*

Контролируемый параметр	Предельное отклонение	Контроль (метод, объем, вид регистрации)
Простая штукатурка		
Отклонение от вертикали	Не более 3 мм на 1 м, но не более 10 мм на всю высоту	Измерительный, в соответствии с разделом 10, не менее пяти измерений

	помещения	на каждые 70 м2, журнал работ
Отклонение по горизонтали	Не более 3 мм на 1 м	
Отклонение оконных и дверных откосов, пилястр, столбов и т.п. от вертикали и горизонтали	Не более 4 мм на 1 м, но не более 10 мм на весь элемент	Измерительный, в соответствии с разделом 10, не менее пяти измерений на каждые 70 м2, журнал работ
Отклонение ширины откоса от проектной	Не более 5 мм	
Улучшенная штукатурка		
Отклонение от вертикали	Не более 2 мм на 1 м, но не более 10 мм на всю высоту помещения	Измерительный, в соответствии с разделом 10, не менее пяти измерений на каждые 50 м2, журнал работ
Отклонение по горизонтали	Не более 3 мм на 1 м	Измерительный, в соответствии с разделом 10, не менее пяти измерений на каждые 50 м2, журнал работ
Отклонение оконных и дверных откосов, пилястр, столбов и т.п. от вертикали и горизонтали	На площади 4 м2 не более 4 мм на 1 м, но не более 10 мм на весь элемент	Измерительный, в соответствии с разделом 10, не менее пяти измерений на каждые 50 м2, журнал работ
Отклонение ширины откоса от проектной	Не более 3 мм	
Высококачественная штукатурка		
Отклонение от вертикали	Не более 0,5 мм на 1 м, но не более 5 мм на всю высоту помещения	Измерительный, в соответствии с разделом 10, не менее пяти измерений на каждые 50 м2, журнал работ
Отклонение по горизонтали	Не более 1 мм на 1 м	
Отклонение оконных и дверных откосов, пилястр, столбов и т.п. от вертикали и горизонтали	На площади 4 м2 не более 2 мм на 1 м, но не более 5 мм на весь элемент	Измерительный, в соответствии с разделом 10, не менее пяти измерений на каждые 50 м2, журнал работ
Отклонение ширины откоса от проектной	Не более 2 мм	

Таблица 7.6* – Требования к облицовочным покрытиям.

Облицованная поверхность	Параметры и требуемые значения				
	Отклонение от вертикали, мм на 1 м длины, не более	Отклонения расположения швов от вертикали и горизонтали, мм на 1 м длины, не более	Несовпадения профиля на стыках архитектурно-строительных деталей и швов, мм на 1 м, не более	Неровности плоскости облицовки (при контроле двухметровой рейкой), мм, не более	Отклонения ширины шва, мм, не более
Из керамических, стеклокерамических и других изделий: - наружная облицовка	2 (5 на этаж)	2	4	3	±0,5
- внутренняя облицовка	1,5 (4 на этаж)	1,5	3	2	±0,5
Контроль (метод, объем, вид регистрации)	Измерительный, не менее пяти измерений на 50 - 70 м2 поверхности или на отдельном участке меньшей площади в местах, выявленных сплошным		Измерительный, не менее пяти измерений на отдельном 70 - 100 м2 поверхности или на отдельном участке меньшей площади в местах, выявленных сплошным визуальным осмотром, журнал работ		

	визуальным осмотром, журнал работ	
--	-----------------------------------	--

Таблица 8.15* - Требования к готовому покрытию пола

Наименование параметра	Допустимое значение	Контроль (метод, объем, вид регистрации)
Отклонения поверхности покрытия от плоскости при проверке двухметровой контрольной рейкой: - песчаных, мозаично-бетонных, асфальтобетонных, керамических, каменных, шлакоситалловых	Не более 4 мм	Измерительный, контроль двухметровой рейкой, не менее девяти измерений на каждые 50-70 кв.м. поверхности покрытия или в одном помещении меньшей площади, акт приемки
- поливинилацетатных, дощатых, паркетных покрытий (кроме ламинированных напольных покрытий и покрытий из инженерной доски) и покрытий из линолеума, рулонных на основе синтетических волокон из поливинилхлоридных и сверхтвердых древесноволокнистых плит	Не более 2 мм	
Отклонения от заданного уклона покрытий	Не более 0,2% соответствующего размера помещения, но не более 10 мм	Измерительный, не менее пяти измерений, акт приемки
При проверке сцепления монолитных покрытий и покрытий из жестких плиточных материалов с нижележащими элементами пола простукиванием	Не должно быть изменения характера звучания	Простукиванием всей поверхности пола в центре квадратов по условной сетке с ячейкой размерами не менее 50 x 50 см, акт приемки
Зазоры между досками дощатого покрытия	Не более 1 мм	Измерительный, не менее пяти измерений на каждые 50-70 м2 поверхности покрытия или в одном помещении меньшей площади, акт приемки
Зазоры между паркетными досками и паркетными щитами	Не более 0,5 мм	
Зазоры между смежными планами штучного паркета	Не более 0,2 мм	
Зазоры и щели между плинтусами и покрытием пола или стенами (перегородками), между смежными кромками полотенц линолеума, ковров, рулонных материалов и плиток	Не допускаются	Измерительный, не менее пяти измерений на каждые 50-70 м2 поверхности покрытия или в одном помещении меньшей площади, акт приемки
Поверхности покрытия не должны иметь выбоин, трещин, волн, вздутий, приподнятых кромок. Цвет покрытия должен соответствовать проектному		

Таблица 7.7* - Требования к качеству малярных работ

Технические требования	Допустимые отклонения
Поверхности, окрашенные водоземulsionными красками	
Отличия по цвету	В пределах одного тона по каталогу (палитре) производителя
Полосы, пятна, подтеки, брызги	Не допускаются для жилых и общественных помещений. Должны быть незаметны при сплошном визуальном осмотре с расстояния 2 м от поверхности для подсобных и технических помещений
Меление поверхности	Не допускается
Исправления, выделяющиеся на общем фоне	Не допускаются для жилых и общественных помещений. Должны быть незаметны при сплошном визуальном осмотре с расстояния 2 м от поверхности для подсобных и технических помещений
Поверхности, окрашенные безводными составами	
Полосы, пятна, подтеки, брызги, следы от кисти или валика, неровности	Не допускаются
Отличия по цвету	В пределах одного тона по каталогу (палитре) производителя

Поверхности, окрашенные лаками	
Трещины	Не допускаются
Видимые утолщения	Не допускаются
Следы лака на тампоне (после высыхания)	Не допускаются

ВЫВОД: Исходя из исследования по данному вопросу, специалист сделал вывод о том, что качество объекта строительства: жилого помещения (квартиры) № _____ расположенное в многоквартирном жилом доме по адресу: г. Москва, вн. тер. г. м. о. Даниловский, ул. Автозаводская, д. 23, стр.120, общей площадью 36,40 кв.м., **не соответствует** условиям Договора купли-продажи № 7.1/7/14 от 22.08.2022г., требованиям технических регламентов, СП, ГОСТ проектной документации и градостроительных регламентов, а также иным обязательным требованиям.

Исследование по Вопросу №2

Вопрос 2: В случае выявления такого несоответствия, определить объем обнаруженных дефектов и стоимость их устранения с учетом работ, материалов и иных необходимых затрат.

Для ответа на данный вопрос специалист проанализировал исследовательскую часть ответа на первый вопрос, а также произвёл натурный осмотр объекта исследования: жилое помещение (квартира) № _____ расположенное в многоквартирном жилом доме по адресу: г. Москва, вн. тер. г. м. о. Даниловский, ул. Автозаводская, д. 23, стр.120, общей площадью 36,40 кв.м. Также, специалистом проводились измерения всех геометрических характеристик в квартире по итогам данных фиксации дефектов.

Согласно полному и всестороннему исследованию, специалист обнаружил на объекте исследования: жилое помещение (квартира) № _____ расположенное в многоквартирном жилом доме по адресу: г. Москва, вн. тер. г. м. о. Даниловский, ул. Автозаводская, д. 23, стр.120, общей площадью 36,40 кв.м., недостатки (дефекты), которые позволяют сделать вывод о несоответствии объекта условиям Договора купли-продажи № 7.1/7/14 от 22.08.2022г., требованиям технических регламентов, проектной документации и градостроительных регламентов, а также иным обязательным требованиям.

Выявленные дефекты указаны в исследовательской части ответа на первый вопрос данного Заключения специалиста.

На элементах отделочных слоёв имеется некоторый физический износ. В соответствии с Постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 № 25 «О применении судами некоторых положений раздела 1 части первой Гражданского кодекса РФ» п.13. износ материалов не учитывается: «...Если для устранения повреждений имущества истца использовались или будут использоваться новые материалы, то за исключением случаев, установленных законом или договором, расходы на такое устранение включаются в состав реального ущерба истца полностью несмотря на то, что стоимость имущества увеличилась или может увеличиться, по сравнению с его стоимостью до повреждения.»

Также, необходимо указать, что при расчёте стоимости специалист вводил дополнительные поправочные коэффициенты в виду того, что при демонтаже/монтаже отделочных конструкций в квартире имеется мебель, имеется электропроводка, живут люди и

т.д. и данные условия усложняют выполнение работ по восстановительному ремонту, согласно принятой методике. Указанная методика «заложена» в программный комплекс «Smeta.ru».

Указанные поправочные коэффициенты принимаются в соответствии с Приказом Минстроя России от 4 августа 2020 года N 421/пр «Об утверждении Методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации (с изменениями на 7 июля 2022 года)».

При ремонте и реконструкции работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (в том числе, возведение новых конструктивных элементов в ремонтируемых зданиях и сооружениях) и не учтенные в ТЕРр, принимаются по соответствующим Территориальным единичным расценкам ТЕР (кроме расценок сборника №46 "Работы при реконструкции зданий и сооружений") на строительные работы с применением коэффициентов:

- к затратам труда и оплате труда рабочих-строителей - 1,15,
- к стоимости эксплуатации машин (в том числе к оплате труда машинистов)-1,25.

Уточнения сметных показателей, связанные с порядком применения ТЕРр и учетом коэффициентов на условия работ осуществляется при составлении смет, при этом приводятся ссылки (в сметном расчёте) на соответствующие пункты технических частей соответствующих Сборников ТЕРр и Общих Указаний.

При производстве ремонтно-строительных работ в эксплуатируемых зданиях и сооружениях, вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, на территории действующих предприятий, имеющих разветвленную сеть транспортных и инженерных коммуникаций и стесненные условия для складирования материалов, и в других усложняющих условиях проведения ремонтно-строительных работ к нормам затрат труда, оплате труда рабочих, затратам на эксплуатацию машин, в том числе оплате труда рабочих, обслуживающих машины, следует применять коэффициенты, учитывающие эти условия.

Таблица на применение поправочных коэффициентов

№ п/п	Условия производства работ	Коэффициенты к расценкам сборников ТЕР (кроме сборника ТЕР № 355)	Коэффициенты к расценкам сборника ТЕР № 355 и сборников ТЕРр
1	2	3	4
3	Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.) или движения транспорта по внутрицеховым путям.	1,35	1,15

Далее, специалист составил смету на устранение выявленных им дефектов и несоответствий по результатам полного и всестороннего исследования.

При составлении сметы использовался Программный комплекс "Smeta.ru" версия 11.X, Ключ № FSTS-0067 508. Сметный расчёт был выполнен в расценках ТСН-2001 — территориальная сметно-нормативная база для города Москвы. Эти сборники территориальных сметных нормативов для города Москвы введены в действие с 1 декабря 2006 года в соответствии с Постановлением Правительства Москвы от 14.11.06 № 1200-ПП «О порядке перехода на определение сметной стоимости строительства объектов в городе Москве с применением территориальных сметных нормативов в уровне цен по состоянию на 1 января 2000 года».

Расценки ФЭР (Федеральные единичные расценки) специалистом не брались во внимание так как они применяются на территории РФ, если заказ Государственного федерального значения, и оплачивается с Федерального Казначейства.

Специалист рассчитал сметную стоимость восстановительного ремонта квартиры по устранению дефектов, которые были выявлены специалистом по результатам натурного осмотра квартиры. Для этого он измерял при натурном осмотре объёмы объекта исследования. Таким образом, в смете указаны те объёмы и те работы, которые необходимы для устранения выявленных специалистом дефектов (см. локальный сметный расчет Приложение №5).

Согласно нормативов, установленных в Градостроительном кодексе Российской Федерации от 29.12.2004 N 190-ФЗ (с изменениями на 13 июня 2023 года):

«Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящем Кодексе

32) сметные цены строительных ресурсов - сводная агрегированная в территориальном разрезе документированная информация о стоимости строительных ресурсов, установленная расчетным путем на принятую единицу измерения и размещаемая в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве;

33) сметные нормативы - сметные нормы и методики, необходимые для определения сметной стоимости строительства, стоимости работ по инженерным изысканиям и по подготовке проектной документации, а также методики разработки и применения сметных норм;

Далее, специалист, согласно Постановлению Правительства РФ от 28 мая 2021 г. N 815 «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», и о признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 4 июля 2020 г. N 985 (с изменениями на 20 мая 2022 года)» разъясняет, что все применяемы нормативы при производстве исследования по вопросам в данном Заключении специалиста применены им на основании обязательных требований строительных норм и правил в связи с тем, что они напрямую связаны с Техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений (с изменениями на 2 июля 2013 года) (Федеральный закон "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" от 30.12.2009 N 384-ФЗ).

В исследовательской части ответов на вопросы Заключения специалист ссылался только на данные, указанные в обязательных требованиях строительных и градостроительных норм, и правил.

ВЫВОД: На основе подготовленного локального сметного расчета специалистом установлено, что стоимость устранения выявленных строительных недостатков в жилом помещении (квартире) № _____ расположенном в многоквартирном жилом доме по адресу: г. Москва, вн. тер. г. м. о. Даниловский, ул. Автозаводская, д. 23, стр.120, общей площадью 36,40 кв.м. составляет: **641150 (Шестьсот сорок одна тысяча сто пятьдесят) рублей 93 копейки.** Локальный сметный расчет представлен в Приложении №5.

3. ВЫВОДЫ

ВОПРОС №1: Определить, соответствует ли качество объекта строительства: жилого помещения (квартиры) № _____ расположенное в многоквартирном жилом доме по адресу: г. Москва, вн. тер. г. м. о. Даниловский, ул. Автозаводская, д. 23, стр.120, общей площадью 36,40 кв.м., условиям Договора купли-продажи № 7.1/7/14 от 22.08.2022г., требованиям технических регламентов, СП, ГОСТ, проектной документации и градостроительных регламентов.

Качество объекта строительства: жилого помещения (квартиры) № _____ расположенное в многоквартирном жилом доме по адресу: г. Москва, вн. тер. г. м. о. Даниловский, ул. Автозаводская, д. 23, стр.120, общей площадью 36,40 кв.м., **не соответствует** условиям Договора купли-продажи № 7.1/7/14 от 22.08.2022г., требованиям технических регламентов, СП, ГОСТ проектной документации и градостроительных регламентов, а также иным обязательным требованиям. Перечень выявленных дефектов и несоответствий нормативным требованиям указан в Таблице №1 исследовательской части по вопросу №1.

ВОПРОС №2: В случае выявления такого несоответствия, определить объем обнаруженных дефектов и стоимость их устранения с учетом работ, материалов и иных необходимых затрат.

При проведении натурного осмотра в Квартире выявлены дефекты строительно-отделочных работ, перечень которых указан в Таблице №1 исследовательской части по вопросу №1. Специалистом подготовлен локальный сметный расчет с указанием наименований работ и их объемов, необходимых для устранения выявленных специалистом дефектов. На основе подготовленного локального сметного расчета специалистом установлено, что стоимость устранения выявленных строительных недостатков в жилом помещении (квартире) № _____ расположенном в многоквартирном жилом доме по адресу: г. Москва, вн. тер. г. м. о. Даниловский, ул. Автозаводская, д. 23, стр.120, общей площадью 36,40 кв.м., составляет:

641150 (Шестьсот сорок одна тысяча сто пятьдесят) рублей 93 копейки.

Специалист:

Специалист:



Титова М.Ю.

Строенков П.А.

Приложение №1. Фотографии, сделанные специалистом во время осмотра.



Фото №1.
Общий вид коридора.



Фото №2.
Общий вид коридора.



Фото №3.
Общий вид ванной комнаты.



Фото №4.
Общий вид кухни.



Фото №5.
Общий вид кухни.

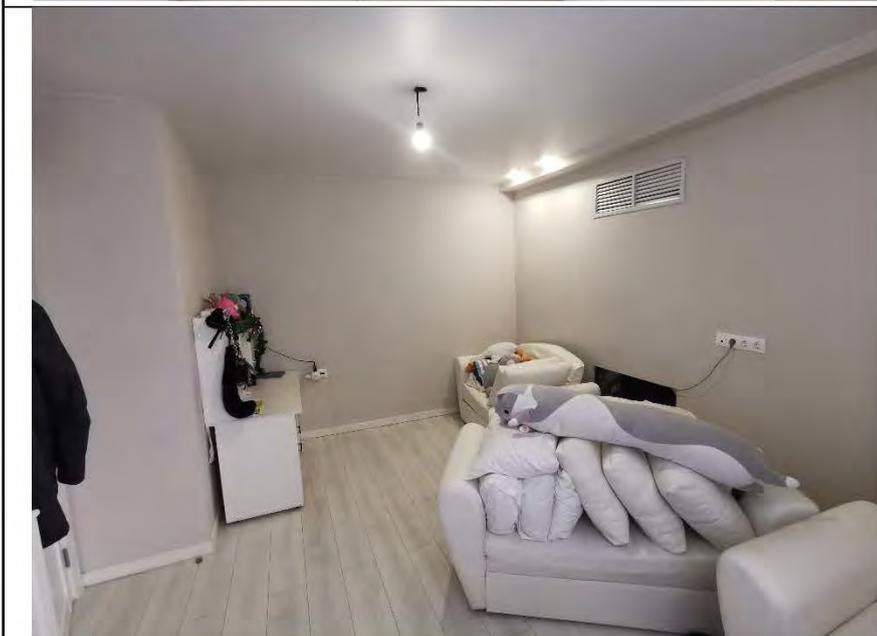


Фото №6.
Общий вид спальни.



Фото №7.
Общий вид спальни.



Фото №8.
Измерение уровня стен в
коридоре.



Фото №9.
Измерение уровня стен в
кухне.



Фото №10.
Измерение уровня стен в спальне.

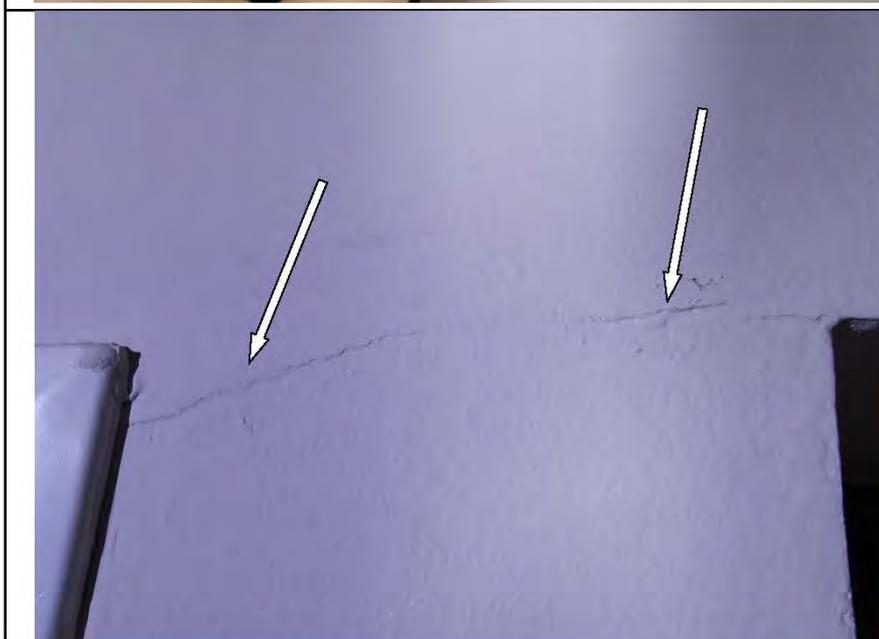


Фото №11.
Окрашенные стены в коридоре выполнены с дефектами.



Фото №12.
Окрашенные стены в коридоре выполнены с дефектами.

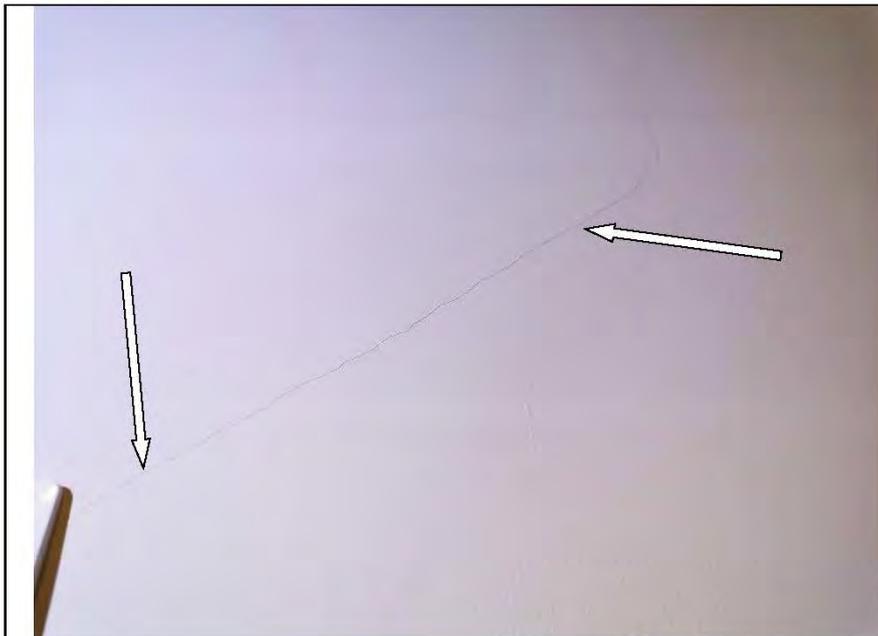


Фото №13.
Окрашенные стены на
кухне выполнены с
дефектами.

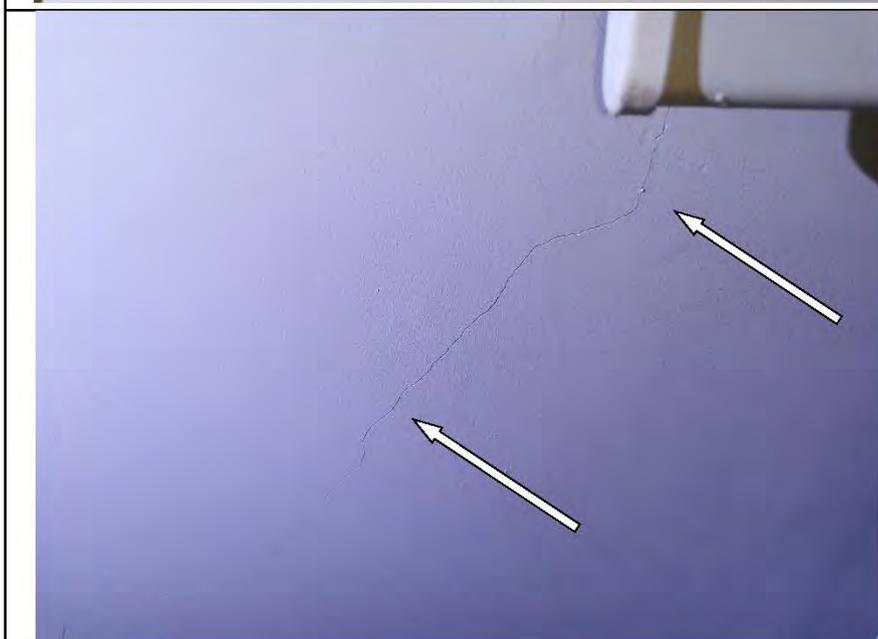


Фото №14.
Окрашенные стены на
кухне выполнены с
дефектами.



Фото №15.
Окрашенные стены в
спальне выполнены с
дефектами.

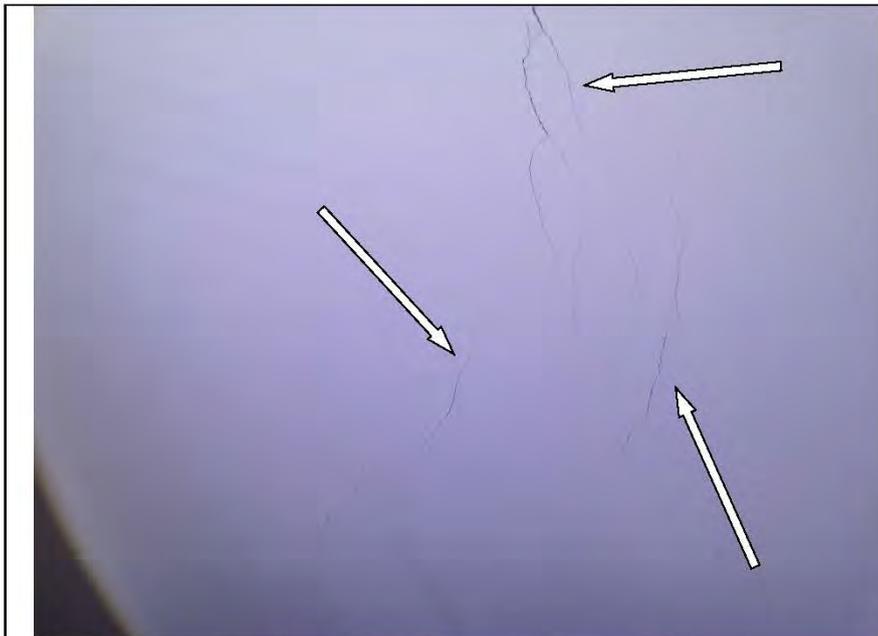


Фото №16.
Окрашенные стены в спальне выполнены с дефектами.



Фото №17.
Измерение уровня стен в ванной комнате.



Фото №18.
Отбитости на настенной плитке в ванной комнате.



Фото №19.
Затирка настенной плитки
в ванной комнате
выполнена с
нарушениями.



Фото №20.
Затирка настенной плитки
в ванной комнате
выполнена с
нарушениями.

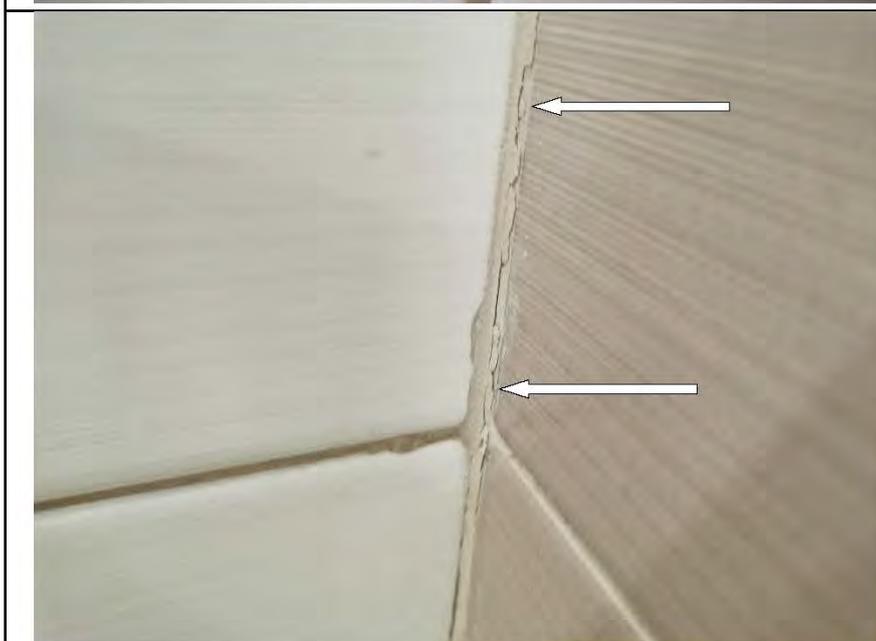


Фото №21.
Затирка настенной плитки
в ванной комнате
выполнена с
нарушениями.



Фото №22.
Измерение уровня пола в
спальне.

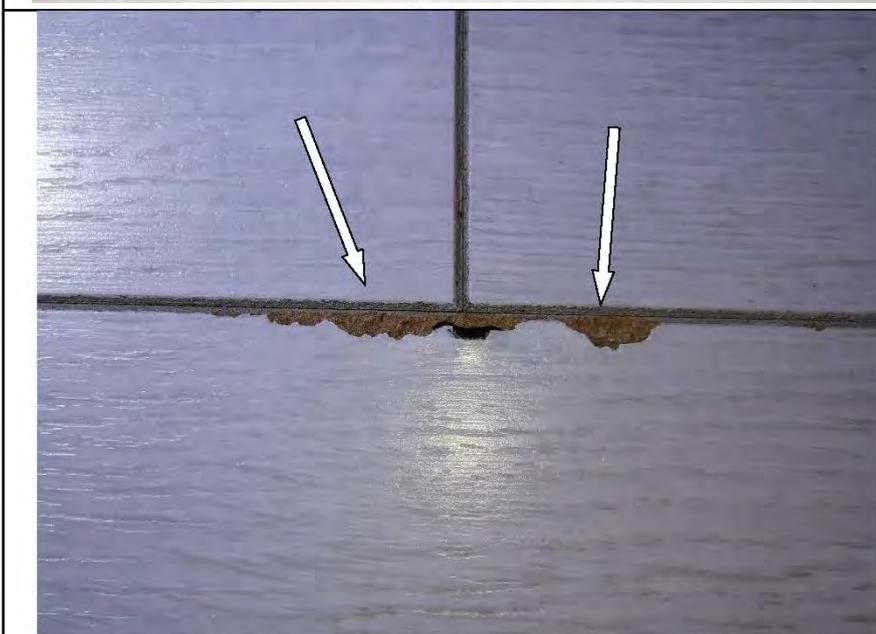


Фото №23.
Дефекты на напольном
покрытии из ламината в
спальне.



Фото №24.
Загрязнение ламината в
спальне.



Фото №25.
Загрязнение ламината в
спальне.

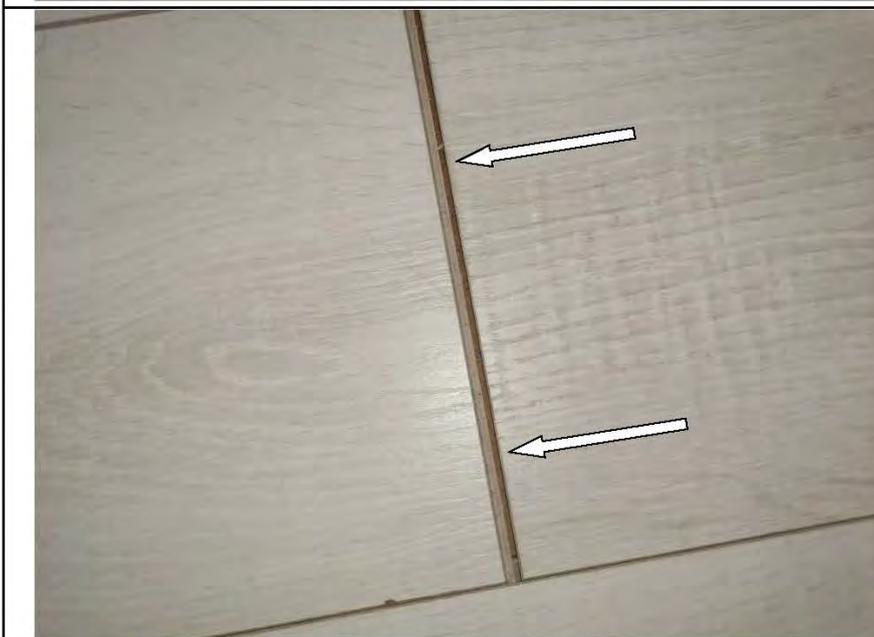


Фото №26.
Зазор между соседними
досками ламината в
спальне.



Фото №27.
Измерение уровня пола в
коридоре.



Фото №28.
Измерение уровня пола в
ванной комнате.



Фото №29.
Измерение уровня пола в
кухне.

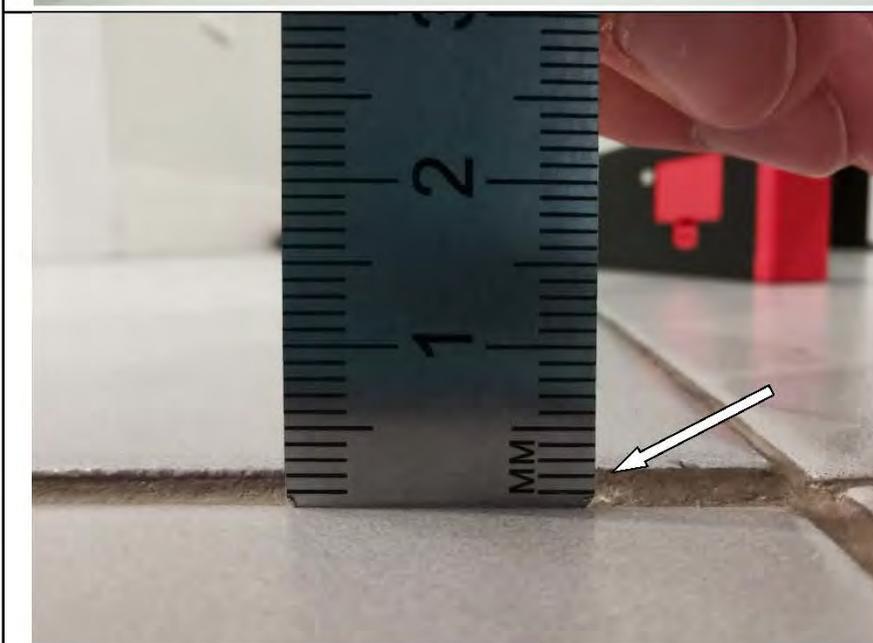


Фото №30.
Уступы керамической
плитки пола в коридоре.

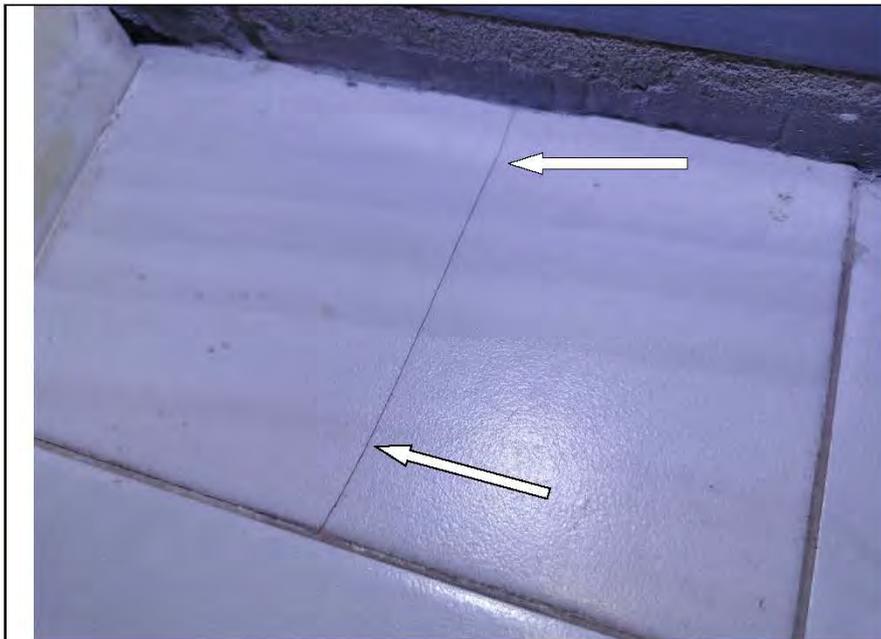


Фото №31.
Трещины на напольной
керамической плитке в
коридоре.



Фото №32.
Отбитости на напольной
керамической плитке в
кухне.

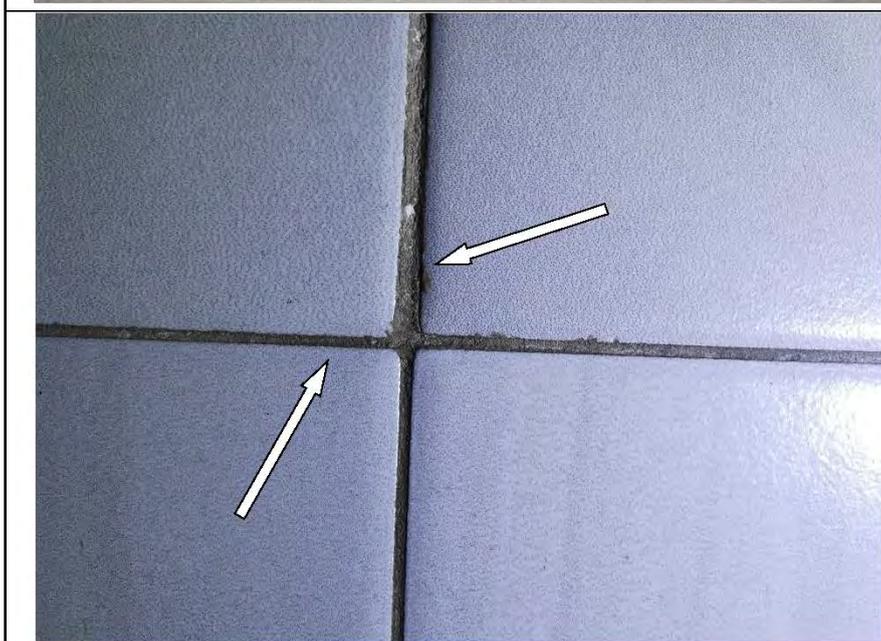


Фото №33.
Некачественно выполнена
затирка швов напольной
керамической плитки в
коридоре.



Фото №34.
Некачественно выполнена затирка швов напольной керамической плитки в ванной комнате.



Фото №35.
Некачественно выполнена затирка швов напольной керамической плитки в ванной комнате.

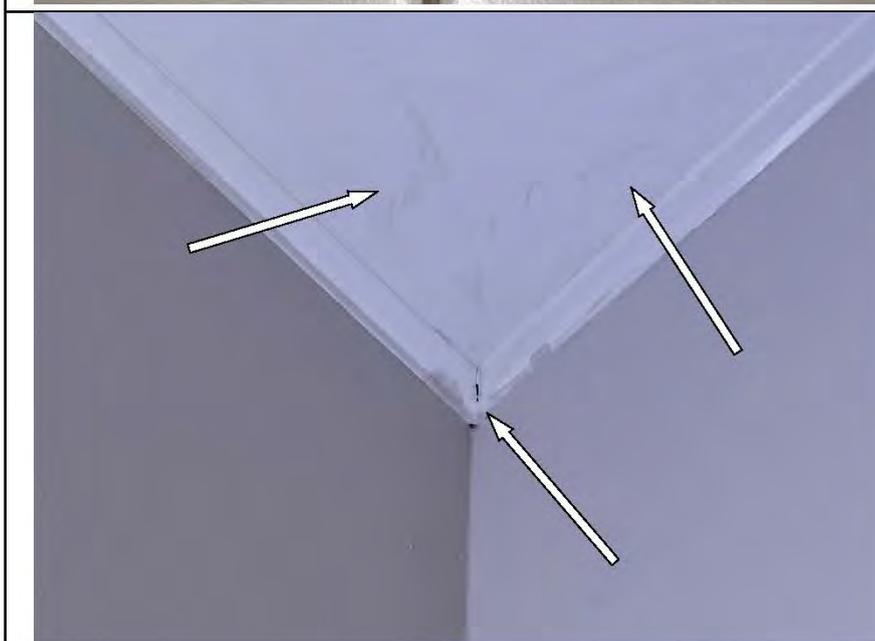


Фото №36.
Дефект монтажа декоративного молдинга крепления натяжного потолка, а также загрязнение полотна натяжного потолка в коридоре.

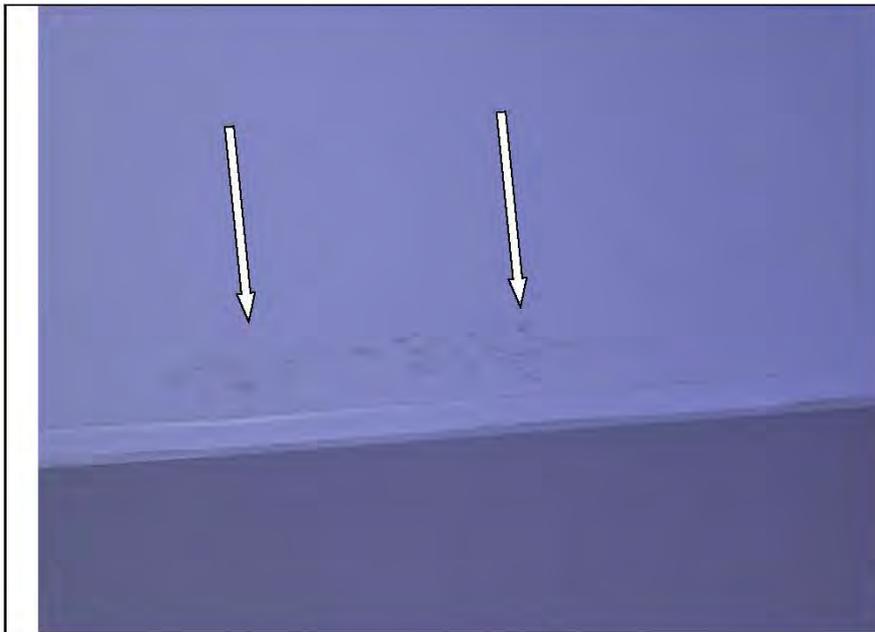


Фото №37.
Загрязнение полотна
натяжного потолка в
коридоре.



Фото №38.
Видимость инженерных
сетей на полотне
натяжного потолка в
ванной комнате.



Фото №39.
Дефект монтажа
декоративного молдинга
крепления натяжного
потолка в кухне.

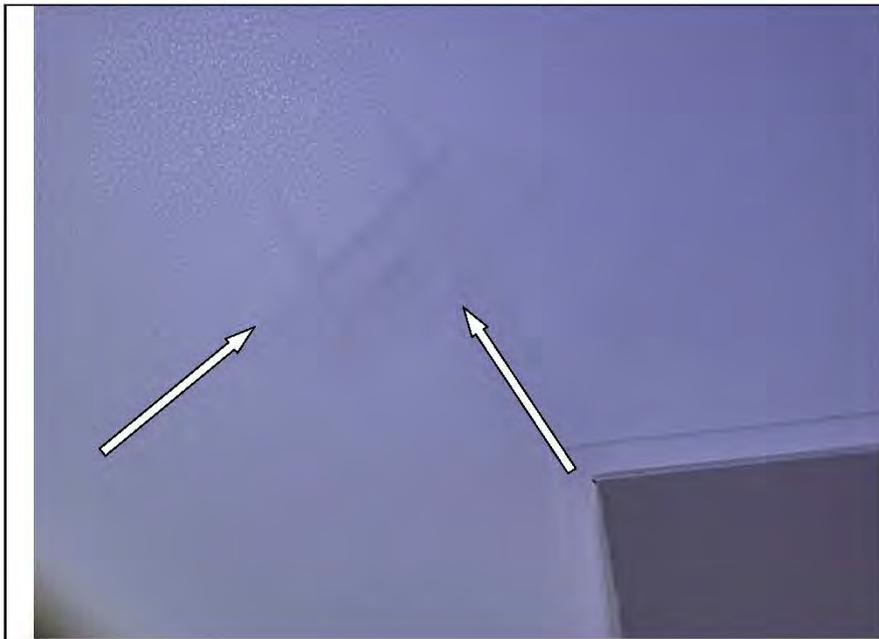


Фото №40.
Загрязнение полотна
натяжного потолка в
кухне.



Фото №41.
Дефект монтажа
декоративного молдинга
крепления натяжного
потолка в спальне.



Фото №42.
Разрыв полотна натяжного
потолка в спальне.



Фото №43.
Царапины на лицевой
поверхности подоконной
доски в кухне.

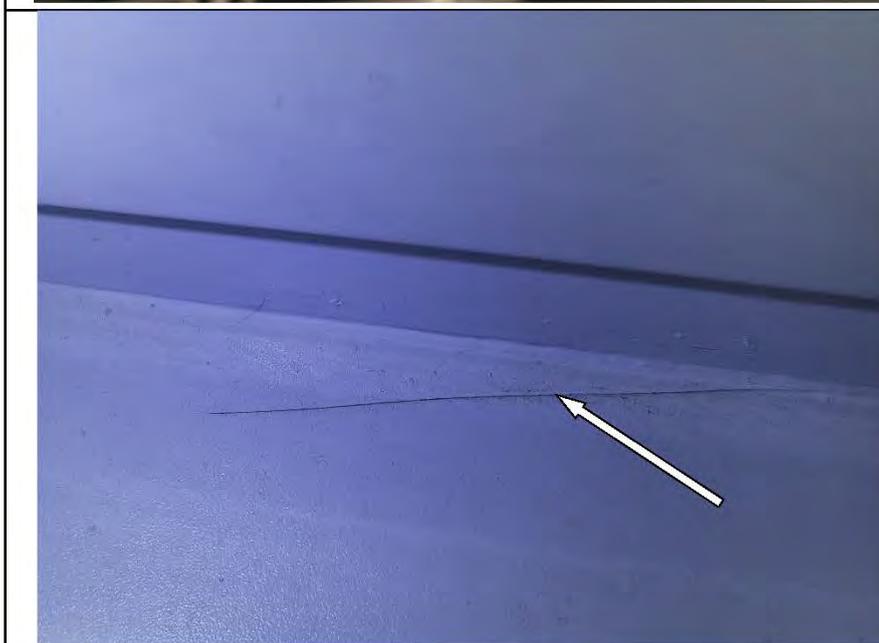


Фото №44.
Царапины на лицевой
поверхности подоконной
доски в кухне.



Фото №45.
Царапины на лицевой
поверхности подоконной
доски в спальне.



Фото №46.
Дефект на металлическом профиле оконного блока в кухне (царапины, вмятины).



Фото №47.
Дефект на металлическом профиле оконного блока в кухне (царапины).



Фото №48.
Дефект на металлическом профиле оконного блока в кухне (потертости).



Фото №49.
Дефект на металлическом профиле оконного блока в кухне (потертости).

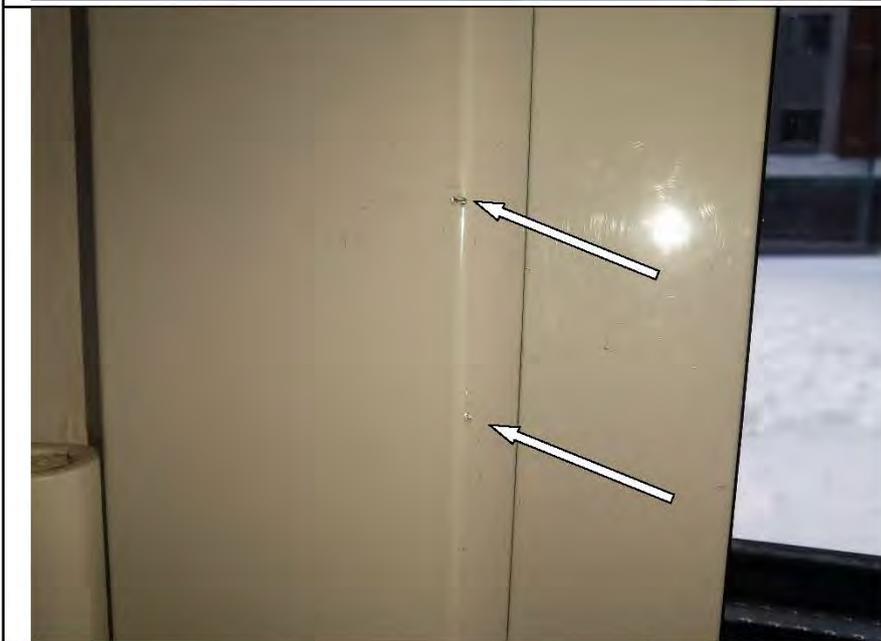


Фото №50.
Дефект на металлическом профиле оконного блока в спальне (сколы, царапины).



Фото №51.
Дефект на металлическом профиле оконного блока в спальне (царапины).



Фото №52.
Дефект на металлическом
профиле оконного блока в
спальне (царапины).



Фото №53.
Царапины на стеклопакете
металлического оконного
блока в кухне.



Фото №54.
Царапины на стеклопакете
металлического оконного
блока в спальне.



Фото №55.
Царапины на стеклопакете
металлического оконного
блока в спальне.



Фото №56.
Отклонение
металлического оконного
блока в кухне.



Фото №57.
Отклонение
металлического оконного
блока в спальне.



Фото №58.
Окрашенные откосы оконного блока ПВХ выполнены с дефектами в кухне.



Фото №59.
Окрашенные откосы оконного блока ПВХ выполнены с дефектами в спальне.



Фото №60.
Царапины на коробе деревянного дверного блока на кухне.



Фото №61.
Царапины на коробе
деревянного дверного
блока на кухне.

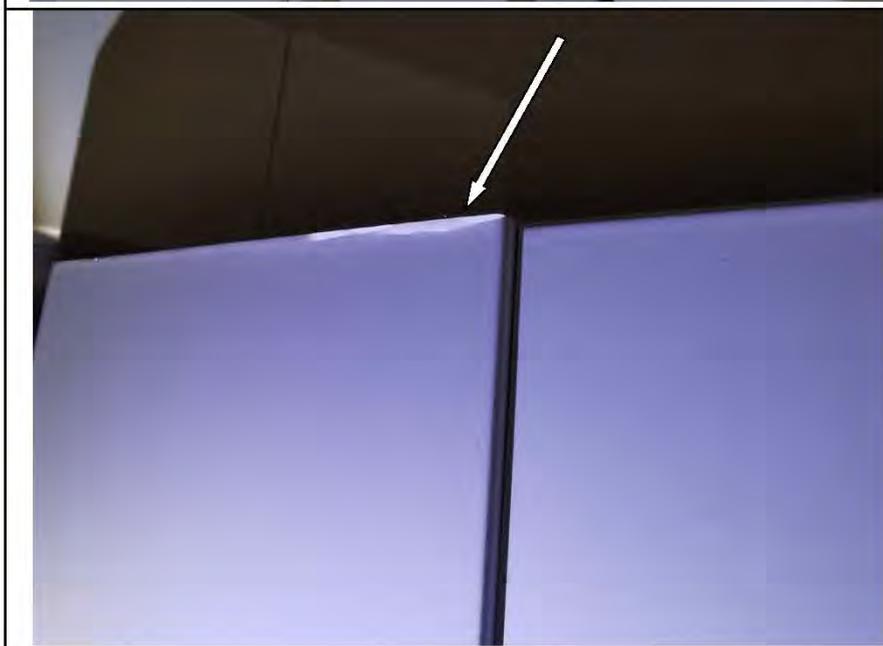


Фото №62.
Повреждение ламинации
полотна деревянного
дверного блока в ванной
комнате.



Фото №63.
Элементы дверного блока
(короб) в ванной комнате
соединены не надежно.



Фото №64.
Царапины на полотне
входного дверного блока.



Фото №65.
Потертости на коробе
входного дверного блока.



Фото №66.
Загрязнение короба
входного дверного блока.



Фото №67.
Вмятины на коробе
входного дверного блока.

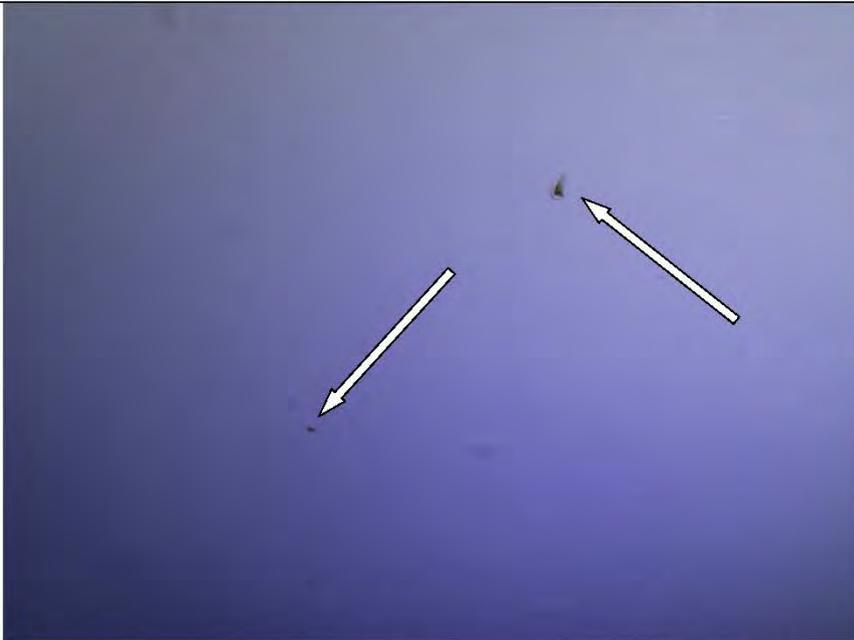


Фото №68.
Царапины на ванне.



Фото №69.
Некачественно
загерметизировано место
стыка стены и перекрытия
в ванной комнате.

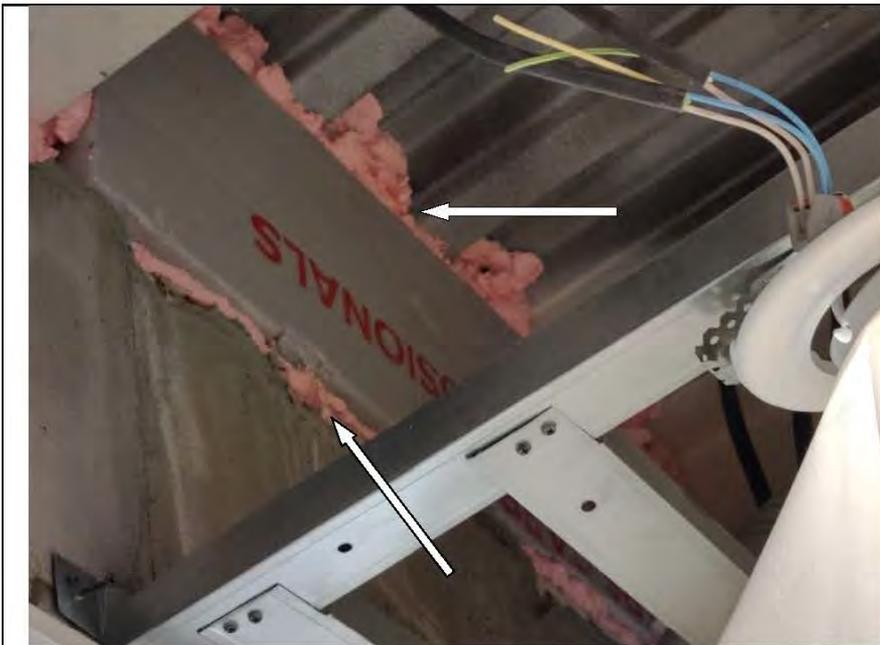


Фото №70.
Некачественно загерметизировано место стыка стены и перекрытия в ванной комнате.



Фото №71.
Некачественно загерметизировано место стыка стены и перекрытия в спальне.



Фото №72.
Некачественно выполнено утепление и герметизация стены в спальне.

Приложение №2. Копии документов, подтверждающих квалификацию специалиста.





РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ МОСКОВСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Москва

ДИПЛОМ МАГИСТРА СОТЛИЧИЕМ

1 0 7 7 0 4 0 2 2 4 3 2 3

ДОКУМЕНТ ОБ ОБРАЗОВАНИИ И О КВАЛИФИКАЦИИ

Регистрационный номер

2540 М

Дата выдачи

16 июля 2020 года

Настоящий диплом свидетельствует о том, что

**ТИТОВА
Мария Юрьевна**

освоила(а) программу магистратуры по направлению подготовки

08.04.01 СТРОИТЕЛЬСТВО

и успешно прошла(ла) государственную итоговую аттестацию

Решением Государственной экзаменационной комиссии
присвоена квалификация

магистр

Протокола № 74/84 от « 19 » июня 2020 г.

Председатель
Государственной
экзаменационной комиссии
Руководитель организации
осуществляющей образовательную
деятельность
Д.Ф. Жихарев
П.А. АКИМОВ
М.П.



Федеральное
государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Национальный исследовательский
Московский государственный строительный университет»

УДОСТОВЕРЕНИЕ О ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ

Титова

Мария Юрьевна

(фамилия, имя, отчество)

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
**СТРОИТЕЛЬНЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ**



прошел(а) обучение по программе:

«Ценообразование и сметное дело в строительстве

с использованием программных комплексов

Smeta.RU, ГранД-Смета»

(наименование программы повышения квалификации)

в период с 3 октября 2015 г. по 26 декабря 2015 г.

Объем программы, в академических часах 72

Удостоверение является документом
о повышении квалификации

Руководитель
образовательной организации

А.В. Федосына /

Секретарь

А.В. Горюпова /

Город Москва

13 декабря 2018 г.



Регистрационный номер

У – 2029/18



УДОСТОВЕРЕНИЕ О ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ

Настоящее удостоверение выдано Титовой
(фамилия, имя, отчество)

Марии

Юрьевне

в том, что он(а) с «19» апреля 2021 г. по «29» апреля 2021 г.

прошел(а) обучение в (на) Обществе с ограниченной

(наименование)
ответственностью «Центр образовательной деятельности и
образовательного учреждения (образовательной организации профессионального образования)

лицензирования «МиниМакс»

по программе «Современная практика обеспечения зданий и сооружений
(наименование темы, программы)

Государственный строительный надзор, строительный контроль и

оперативный профессионального образования
экспертиза строительства»

в объеме 72 часов
(количество часов)



Председатель комиссии Антоненкова А.В.

Генеральный директор Антоненкова А.В.

Регистрационный номер ПК 2104/04-01

Москва 2021 г.

180001 509457

Настоящий диплом свидетельствует о том, что

**Тимова
Мария Юрьевна**

с 11 ноября 2022 г. по 24 марта 2023 г.
прошел(а) профессиональную переподготовку в (на)
Институте непрерывного образования
по дополнительной профессиональной программе

«Судебная строительно-техническая
и стоимостная экспертиза
объектов недвижимости»

Решением аттестационной комиссии
от 24 марта 2023 г.
диплом предоставляет право
на ведение профессиональной деятельности в сфере

**строительно-технической и стоимостной
экспертизы объектов недвижимости**

Частное образовательное
учреждение дополнительного профессионального образования
«Институт непрерывного образования»

ДИПЛОМ

О ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКЕ

373100485623

Документ о квалификации

Регистрационный номер

194-2023

Города

Иваново

Дата выдачи

24.03.2023



Руководитель

Секретарь



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ЭКСПЕРТНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ И ЭКСПЕРТОВ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ
РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ
«ПАЛАТА СУДЕБНЫХ ЭКСПЕРТОВ»
Регистрационный № РОСС RU. 31792.04ПСЭ0 от 22.11.2017

№ PS 003506

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
СУДЕБНОГО ЭКСПЕРТА

Действителен с « 24 » марта 2023 г. по « 24 » марта 2026 г.

НАСТОЯЩИЙ СЕРТИФИКАТ УДОСТОВЕРЯЕТ, ЧТО

Гитова Мария Юрьевна

Физ. лицо / Юр. лицо

СЕРТИФИЦИРОВАН(А) В СООТВЕТСТВИИ С ПРАВИЛАМИ СИСТЕМЫ
ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭКСПЕРТОВ
В ОБЛАСТИ СУДЕБНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ И ИМЕЕТ ПРАВО
САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА СУДЕБНЫХ ЭКСПЕРТИЗ.

- 16.1 «Исследования строительных объектов и территории, функционально связанной с ними, в том числе с целью определения их стоимости»
- 16.2 «Исследования обстоятельств несчастного случая в строительстве с целью установления его причин, условий и механизма, а также круга лиц, в чьи обязанности входило обеспечение безопасных условий труда»
- 16.3 «Исследование домовладений с целью установления возможности их реального раздела между собственниками в соответствии с условиями, заданными судом; разработка вариантов указанного раздела»
- 16.4 «Исследование проектной документации, строительных объектов в целях установления их соответствия требованиям специальных правил. Определение технического состояния, причин, условий, обстоятельств и механизма разрушения строительных объектов, частичной или полной утраты ими своих функциональных, эксплуатационных, эстетических и других свойств»
- 16.5 «Исследование строительных объектов, их отдельных фрагментов, инженерных систем, оборудования и коммуникаций с целью установления объема, качества и стоимости выполненных работ, использованных материалов и изделий»
- 16.6 «Исследования помещений жилых, административных, промышленных и иных зданий, поврежденных задивом (пожаром) с целью определения стоимости их восстановительного ремонта»

Руководитель органа
по сертификации

Симунина А.И.

подпись

инициалы, фамилия





РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
СТРОИТЕЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Москва

ДИПЛОМ БАКАЛАВРА

107704 0448926

ДОКУМЕНТ ОБ ОБРАЗОВАНИИ И О КВАЛИФИКАЦИИ

Регистрационный номер

15637 Б

Дата выдачи

11 июля 2023 года

Настоящий диплом свидетельствует о том, что

**СТРОЕНКОВ
Павел Андреевич**

освоил(а) программу бакалавриата по направлению подготовки

08.03.01 СТРОИТЕЛЬСТВО

и успешно прошел(ла) государственную итоговую аттестацию

Решением Государственной экзаменационной комиссии
присвоена(ы) квалификация(и)

**БАКАЛАВР
08.03.01 СТРОИТЕЛЬСТВО**
(протокол № 58/37 от «20» июня 2023 г.)



/Руководитель организации
осуществляющей образовательную
деятельность

С.В. Игнатьев
М.П.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ИСКАТЕЛЬ-2»

Метрологическая служба ООО «Искатель-2» в области обеспечения единства измерений

СЕРТИФИКАТ КАЛИБРОВКИ
 Calibration certificate

Номер сертификата 1104/R **Дата калибровки** 24.03.2023 г.
 Certificate number Date when calibration

Объект калибровки Уровень цифровой ADA ProLevel 60
 Item calibrated

Серийный номер BN/14584

Заказчик ООО "ЭКСПЕРТНОЕ БЮРО "ВОТУМ" ИНН 9706015686
 Customer Information on customer, address/name of the customer, address

Наименование эталона / description of measurement standard
3.2.АКЗ.0129.2019, 3.2.АКЗ.0123.2019, 3.2.АКЗ.0138.2019

Методика калибровки 002.2016.274.КС21
 Calibration procedure

Все измерения имеют прослеживаемость к единицам Международной системы СИ, которые воспроизводятся национальными эталонами НМБ. Данный сертификат может быть воспроизведен только полностью. Любая публикация или частичное воспроизведение содержания сертификата возможны с письменного разрешения организации, выдавшей сертификат.
 All measurements are traceable to the SI units which are realized by national measurement standards of NMI. This certificate shall not be reproduced, except in full. Any publication extracts from the calibration certificate requires written approval of the issuing NMI.

Условия калибровки / Calibration conditions
Температура окружающего воздуха 22°C, Относительная влажность воздуха 56%

Результаты калибровки
 Calibration results


Наименование	Результат калибровки*	Примечание
Уровень цифровой ADA ProLevel 60	соответствует	-

* Указывается соответствие или несоответствие СИ требованиям технической документации производителя и методики калибровки: 002.2016.274.КС21

Рекомендуемый межкалибровочный интервал: 12 месяцев.

Подпись лица, выполнившего калибровку
 Signature of the person who has performed calibration


Карпов Л.Е., Техник МС
 ФИО и должность / name and function

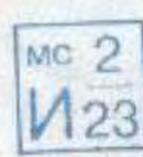

24.03.2023 г.
 Дата выдачи / date of issue

И2 № Г 26219

10 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

10.1 Изготовитель гарантирует соответствие линейки требованиям ГОСТ 427-75 при соблюдении условий транспортирования, хранения и эксплуатации.
10.2 Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев.

Адрес завода: 454008, г. Челябинск, Свердловский тр-т, 38
Тел/факс: 8(351) 211-60-61, 211-01-91.

11 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОВЕРКЕ

Проверка выполнена, по результатам первичной поверки линейка измерительная металлическая признана пригодной и допущена к эксплуатации.

Поверительное клеймо



Поверитель

(подпись)

О.Н. РООТ
(фамилия, инициалы)

Дата поверки в **07** марта **2023** г.



ООО НПФ «ЧИЗ»

ЧИЗ



ПАСПОРТ
Линейка измерительная
металлическая
ГОСТ 427-75

Государственный реестр средств измерений № 66266-16

1 НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

1.1 Линейка измерительная металлическая с пределами измерений до 3000 мм, с ценой деления 1 мм предназначена для абсолютных измерений линейных размеров путем непосредственного сравнения со шкалой.

1.2 Пример обозначения измерительной линейки с пределом измерений 300 мм:

Линейка -300 ГОСТ 427-75

то же, с пределом измерения 1000 мм с двумя шкалами:

Линейка -1000 в ГОСТ 427-75

2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1 Линейки изготавливаются с пределами измерений: 150; 300; 500; 1000; 1500; 2000; 3000 мм.

2.2 Линейки изготавливаются с одной и двумя шкалами.

2.3 Допускаемые отклонения см. табл. 1

3 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

3.1 Линейка – 1 шт.

3.2 Паспорт – 1 шт.



Таблица 1

Общая длина изделий и расстояния между любыми черточками и любыми осями черточек, мм	Допускаемые отклонения, мм
До 300	± 0,10
Ск. 300 до 500	± 0,15
» 500 » 1000	± 0,20
» 1000 » 1500	± 0,25
» 1500 » 2000	± 0,30
» 2000 » 3000	± 0,50

4 УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Линейку допускается эксплуатировать при температуре окружающей среды от -20 до +40 °С и относительной влажности воздуха – не более 98% при температуре +25 °С.

5 ПОРЯДОК РАБОТЫ

5.1 Удалить сметку с поверхности линейки тканью, смоченной в нефрасе, протереть сухой чистой тканью.

5.2 Следить за чистотой поверхности линейки, оберегать линейку от попадания на нее влаги, пыли и грязи.

5.3 После работы линейку протереть тканью, смоченной в нефрасе, протереть сухой салфеткой.

6 ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ

6.1 Хранить линейку в сухом, защищенном помещении при температуре воздуха от +5 до +30°С и относительной влажности не более 80% при температуре +25°С.

6.2 Воздух в помещении не должен содержать вредных агрессивных паров и газов.

7 МЕТОДЫ ПОВЕРКИ

7.1 Поверка линейки по МИ 2024-89.

7.2 Интервал между поверками – 1 год.

8 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Линейка – 300 в

И7223

Дата выпуска – 07.03.2023 г.

Подпись лица, ответственного за приемку



9 СВЕДЕНИЯ О КОНСЕРВАЦИИ И УПАКОВКЕ

Линейка подвергнута консервации по варианту В3-1/ВУ-1 ГОСТ В.014 и упаковке согласно ГОСТ 18763.

Категория условий хранения – 3/0 по ГОСТ 15150

Дата консервации и упаковки – 07.03.2023 г.

Подпись лица, ответственного за консервацию и упаковку

Срок консервации 24 месяца

(подпись)

Сведения о результатах поверки СИ

Регистрационный номер типа СИ	87359-22
Тип СИ	РСК
Наименование типа СИ	Дальность лазерные
Заводской номер СИ	220638886
Модификация СИ	РСК D60
Сведения о поверке	
Наименование организации-поверителя	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУСГЕОКОМ"(ООО "РУСГЕОКОМ")
Условный шифр знака поверки	ЕВЕ
Владелец СИ	Юр.лицо
Тип поверки	Первичная
Дата поверки СИ	28.03.2023
Поверка действительна до	27.03.2024
Наименование документа, на основании которого выполнена поверка	651-22-024 МП
СИ пригодно	Да
Номер свидетельства	С-ЕВЕ/28-03-2023/23411631
Знак поверки в паспорте	Нет
Знак поверки на СИ	Нет
Средства поверки	
Средства измерений, применяемые в качестве эталона	

80995.21.1P.00361581; 80995.21; Тахеометр электронный; Leica T560 I; Нет модификации; 865057; 2018; 1P; Эталон 1-го разряда; Государственная поверочная схема для координатно-временных средств измерений; Приказ 283; от 29.12.2018 г.

Приложение №4 Документы экспертной организации.

УТВЕРЖДЕНА
приказом Федеральной службы
по экологическому, технологическому
и атомному надзору
от 4 марта 2019 г. N 86

ВЫПИСКА ИЗ РЕЕСТРА ЧЛЕНОВ САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

«12» мая 2021 г.

№ 000000000000000000000000000000003493

Ассоциация Саморегулируемая организация «МежРегионИзыскания» (Ассоциация СРО «МРИ»)

СРО, основанные на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания

190000, г. Санкт-Петербург, переулок Гривцова, дом 4, корпус 2, лит А, 3 этаж, офис 62, <http://sro-mri.ru>, info@sro-mri.ru

Регистрационный номер в государственном реестре саморегулируемых организаций
СРО-И-035-26102012

выдана Обществу с ограниченной ответственностью "Экспертное бюро "ВОТУМ"

Наименование	Сведения	
1. Сведения о члене саморегулируемой организации:		
1.1. Полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование юридического лица или фамилия, имя, (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя	Общество с ограниченной ответственностью "Экспертное бюро "ВОТУМ" (ООО "Экспертное бюро "ВОТУМ")	
1.2. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	9706015686	
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) или основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРНИП)	1217700211750	
1.4. Адрес места нахождения юридического лица	119180, РОССИЯ, г. Москва, г. Москва, Муниципальный Округ Якиманка ВН.ТЕР.Г., пер 1-й Голутвинский, ., д. 3-5, стр. 1, этаж 1, пом/ком 1/12	
1.5. Место фактического осуществления деятельности (только для индивидуального предпринимателя)	---	
2. Сведения о членстве индивидуального предпринимателя или юридического лица в саморегулируемой организации:		
2.1. Регистрационный номер члена в реестре членов саморегулируемой организации	3025	
2.2. Дата регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя в реестре членов саморегулируемой организации	12 мая 2021 г.	
2.3. Дата и номер решения о приеме в члены саморегулируемой организации	12 мая 2021 г., №19-02-ПП/21	
2.4. Дата вступления в силу решения о приеме в члены саморегулируемой организации	12 мая 2021 г.	
2.5. Дата прекращения членства в саморегулируемой организации	---	
2.6. Основания прекращения членства в саморегулируемой организации	---	
3. Сведения о наличии у члена саморегулируемой организации права выполнения работ:		
3.1. Дата, с которой член саморегулируемой организации имеет право изыскания, осуществлять подготовку проектной документации, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства	выполнять инженерные строительство, реконструкцию, по договору подряда на	
выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации, по договору строительного подряда, по договору подряда на осуществление сноса:	по договору	
в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования	в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной	в отношении объектов использования атомной энергии

атомной энергии)	энергии)	
12 мая 2021 г.	---	---

3.2. Сведения об уровне ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам по договору подряда на **выполнение инженерных изысканий**, подготовку проектной документации, по договору строительного подряда, по договору подряда на осуществление сноса, и стоимости работ по одному договору, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд возмещения вреда:

а) первый	Есть	стоимость работ по договору не превышает 25 000 000 рублей
б) второй	---	стоимость работ по договору не превышает 50 000 000 рублей
в) третий	---	стоимость работ по договору не превышает 300 000 000 рублей
г) четвертый	---	стоимость работ по договору составляет 300 000 000 рублей и более
д) пятый	---	---
е) простой	---	---

3.3. Сведения об уровне ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам по договору подряда на **выполнение инженерных изысканий**, подготовку проектной документации, по договору строительного подряда, по договору подряда на осуществление сноса, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, и предельному размеру обязательств по таким договорам, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств:

а) первый	---	предельный размер обязательств по договорам не превышает 25 000 000 рублей
б) второй	---	предельный размер обязательств по договорам не превышает 50 000 000 рублей
в) третий	---	предельный размер обязательств по договорам не превышает 300 000 000 рублей
г) четвертый	---	предельный размер обязательств по договорам составляет 300 000 000 рублей и более
д) пятый	---	---

4. Сведения о приостановлении права выполнять инженерные изыскания, осуществлять подготовку проектной документации, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства:

4.1. Дата, с которой приостановлено право выполнения работ	---
4.2. Срок, на который приостановлено право выполнения работ	---

Исполнительный директор
М.П.



А.Ю. Базаров



ВЫПИСКА

из единого реестра членов саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих инженерные изыскания, подготовку проектной документации

18.05.2021

(дата)

9706015686-18052021-1606

(регистрационный номер выписки)

Ассоциация саморегулируемых организаций Общероссийская негосударственная некоммерческая организация - общероссийское межотраслевое объединение работодателей «Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации»

119019, г.Москва, ул. Новый Арбат, д.21, ИНН 7704311291

№ п/п	Наименование	Сведения
с 12.05.2021 является членом СРО Ассоциация Саморегулируемая организация "МежРегионИзыскания" (СРО-И-035-26102012)		
1	Сведения о члене саморегулируемой организации: идентификационный номер налогоплательщика, полное и сокращенное наименование юридического лица, адрес места нахождения, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, дата рождения, место фактического осуществления деятельности, регистрационный номер члена саморегулируемой организации в реестре членов и дата его регистрации в реестре членов	9706015686, Общество с ограниченной ответственностью "Экспертное бюро "ВОТУМ", ООО "Экспертное бюро "ВОТУМ", 119180, РОССИЯ, г. Москва, г. Москва, Муниципальный Округ Якиманка ВН.ТЕР.Г., пер 1-Й Голутвинский, ., д. 3-5, стр. 1, этаж 1, пом/ком I, 12.05.2021
2	Дата и номер решения о приеме в члены саморегулируемой организации, дата вступления в силу решения о приеме в члены саморегулируемой организации	12.05.2021 19-02-ПП/21 12.05.2021
3	Дата и номер решения об исключении из	

	членов саморегулируемой организации, основания исключения	
4	Сведения о наличии у члена саморегулируемой организации права соответственно выполнять инженерные изыскания, осуществлять подготовку проектной документации, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства по договору подряда на выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации, по договору строительного подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров:	
	а) в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии);	Да
	б) в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии);	Нет
	в) в отношении объектов использования атомной энергии	Нет
5	Сведения об уровне ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам по договору подряда на выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации, по договору строительного подряда, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд возмещения вреда	Первый уровень ответственности (не превышает двадцать пять миллионов рублей)
6	Сведения об уровне ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам по договорам подряда на выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации, по договорам строительного подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств	Нет
7	Сведения о приостановлении права выполнять инженерные изыскания, осуществлять подготовку проектной документации, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства	Нет



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
«РосПромСертификация»
№ РОСС RU.32047.04РОПО

Орган по сертификации:

Общество с ограниченной ответственностью
«ПрофСтройСтандарт»
115191, г. Москва, Гамсоновский переулок, д. 2, стр. 1, этаж 2, пом. 209,
8 (495) 221-78-07, prof.ISO@mail.ru

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ RPS.RU.3511.21

Выдан

Обществу с ограниченной ответственностью
«Экспертное бюро «ВОТУМ»

ИНН 9706015686

119180, г. Москва., Муниципальный Округ Якиманка ВН.ТЕР.Г., пер 1-Й
Голутвинский., д. 3-5, стр. 1, этаж 1, пом/ком I/12

Настоящий сертификат удостоверяет:

Применительно к работам по инженерным изысканиям

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ
ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015)

Настоящий сертификат обязывает организацию поддерживать систему менеджмента в соответствии с вышеуказанным стандартом, что будет находиться под контролем Органа по сертификации систем менеджмента ООО «ПрофСтройСтандарт» и подтверждаться при прохождении ежегодного инспекционного контроля

Дата выдачи: 12 мая 2021 г.

Действителен до: 12 мая 2024 г.

Руководитель органа по сертификации
систем менеджмента

М.П.



Володина А.А.

Настоящий сертификат обязывает организацию поддерживать состояние выполняемых работ в соответствии с вышеуказанным стандартом, что будет находиться под контролем органа по сертификации системы «ПрофСтройСтандарт» и подтверждаться при прохождении ежегодного инспекционного контроля



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
«РосПромСертификация»
№ РОСС RU.32047.04РОПО

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТА

Общество с ограниченной ответственностью
«ПрофСтройСтандарт»
115191, г. Москва, Гамсоновский переулок, д. 2, стр. 1, этаж 2, пом. 209,
8 (495) 221-78-07, prof.ISO@mail.ru

СЕРТИФИКАТ

**О ПРОХОЖДЕНИИ ЕЖЕГОДНОГО
ИНСПЕКЦИОННОГО КОНТРОЛЯ**

№ RPS.RU.4771.23

Выдан

Обществу с ограниченной ответственностью
«Экспертное бюро «ВОТУМ»

ИНН 9706015686

Настоящий сертификат удостоверяет:

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА

Применительно к работам по инженерным изысканиям

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ
ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015)**

В ходе проведенной ежегодной инспекционной проверки экспертной комиссией органа по сертификации системы «РосПромСертификация» установлено, что состояние выполняемых работ находится в соответствии с вышеуказанным стандартом

Дата выдачи: 6 марта 2023 г.

Действителен до: 6 марта 2024 г.

Руководитель органа по сертификации
систем менеджмента

М.П.



Володина А.А.

Настоящий Договор является договором-офертой по которому Страховщик предлагает заключить договор страхования гражданской ответственности в случае причинение вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства на основании Правил страхования гражданской ответственности в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, утвержденных приказом № 105 от 15.04.2019г. (далее – Правила страхования).

Акцептом настоящего Договора в соответствии со ст. 438 ГК РФ является факт уплаты страховой премии в полном размере Страхователем. Датой акцепта является дата оплаты страховой премии в полном размере. Уплата страховой премии в полном размере является согласием Страхователя на заключение настоящего Договора страхования на предложенных Страховщиком условиях и подтверждает факт принятия Страхователем Договора страхования.

Правила страхования размещены в сети Интернет на официальном сайте Страховщика по адресу: https://energogarant.ru/upload/iblock/802/Pravila_105-ot-15.04.2019_SRO-otv-za-vred.pdf

СТРАХОВЩИК

Наименование	ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» (Столичный филиал) Лицензия СЛ № 1834 от 01.02.2016 г., выдана ЦБ РФ				
Юридический адрес:	129110, г. Москва, Суворовская пл., д. 2, стр. 39				
ИНН	7705041231	КПП	770543001	ОГРН	1027739068060
Телефон	+7 (495) 737-03-30	e-mail	energy@msk-garant.ru	Сайт	www.energogarant.ru

СТРАХОВАТЕЛЬ (Застрахованное лицо)

Наименование	ООО «ЭКСПЕРТНОЕ БЮРО "ВОТУМ"»				
Юридический адрес:	119180, РОССИЯ, Г. МОСКВА, МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЯКИМАНКА ВН ТЕР. Г., 1-Й ГОЛУТВИНСКИЙ ПЕР., Д. 3-5, СТР. 1, ЭТАЖ 1, ПОМ/КОМ 1/12				
ИНН	9706015686	КПП	770601001	ОГРН	1217700211750
Телефон	-	e-mail	-	Сайт	-

САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

Наименование	Ассоциация Саморегулируемая организация «МежРегионИзыскания»
--------------	--

ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ

Объектом страхования являются имущественные интересы Страхователя (Застрахованного лица), связанные с риском наступления его ответственности за причинение вреда жизни, здоровью или имуществу граждан, имуществу юридических лиц, муниципальных образований, субъектов Российской Федерации или Российской Федерации вследствие недостатков работ которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства по выполнению инженерных изысканий для строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства.

СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ

Факт причинения в период действия Договора вреда жизни или здоровью физических лиц, имуществу физических или юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, окружающей среде, жизни или здоровью животных, растениям, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, вследствие непреднамеренно допущенных недостатков застрахованных работ в указанный в Договоре страхования период, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства по выполнению инженерных изысканий для строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства и выполненных на территории страхования, повлекший возникновение гражданской ответственности Страхователя (Застрахованного лица);

Либо факт причинения в период действия Договора вреда, повлекший возникновение гражданской ответственности Страхователя (Застрахованного лица) на основании предъявленных к нему требований в порядке регресса собственником или концессионером, либо страховщиками, застраховавшими их ответственность по соответствующим требованиям вследствие разрушения, повреждения здания, сооружения либо части здания или сооружения, и осуществившими в связи с этим компенсационные выплаты в размере, предусмотренном законом; Либо факт причинения в период действия Договора вреда, повлекший возникновение гражданской ответственности Страхователя (Застрахованного лица) на основании предъявленных к нему требований в порядке регресса застройщиком или техническим заказчиком (если соответствующим Договором предусмотрена обязанность технического заказчика возместить причинный вред), либо страховщиками, застраховавшими их ответственность по соответствующим требованиям вследствие разрушения, повреждения здания, сооружения либо части здания или сооружения, и осуществившими в связи с этим компенсационные выплаты в размере, предусмотренном законом.

Срок действия Договора страхования с 00 часов 00 минут	7 мая 2023 г.	по 24 часа 00 минут	6 мая 2024 г.
но не ранее нуля часов дня, следующего после уплаты полной суммы страховой премии			

Территория страхования: Российская Федерация

Ретроактивный период по настоящему Договору устанавливается сроком в 1 (один) год, до даты начала действия настоящего Договора.

Страховая сумма (руб.)	Франшиза, лимит ответственности	Страховая премия (руб.)
2 500 000,00	Не установлены	5 000,00

Работы, ответственность по которым застрахована соответствуют уровню ответственности: " 1 "

Договор страхования распространяется исключительно на работы, по выполнению инженерных изысканий для строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, при наличии у Страхователя соответствующего права, подтвержденного решением СРО, кроме выполнения их на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах, объектов использования атомной энергии, в том числе работы, выполнявшиеся в течение ретроактивного периода, установленного настоящим Договором страхования.

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

Договор заключен в пользу третьих лиц (потерпевших - Выгодоприобретателей), которым может быть причинен вред вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства: по договорам на выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации, договорам о строительстве, реконструкции, капитальном ремонте (за исключением объектов жилищного фонда), сносе объектов капитального строительства.

К отношениям Сторон, не урегулированных настоящим Договором, применяются условия Правил страхования гражданской ответственности в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № 105 от 15.04.2019 г.

Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

За нарушение принятых на себя обязательств, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

Акцептом настоящего Договора Страхователь подтверждает, что:

- согласен на Условия настоящего Договора и Правил страхования № 105 от 15.04.2019 г.;

- с действующими Правилами страхования ознакомлен и согласен, а так же проинформирован о возможности дополнительно с ними ознакомиться и самостоятельно получить на интернет-сайте Страховщика по адресу <http://www.energogarant.ru/> или получить их по месту нахождения Страховщика, а так же проинформирован о возможности получить Правила страхования на бумажном носителе по его запросу;

- согласен на обработку своих персональных данных, указанных в настоящем Договоре, Страховщиком и уполномоченными третьими лицами, в соответствии с Федеральным законом «О персональных данных» № 152-ФЗ от 27.07.2006 г.

Страховщик (Представитель Страховщика)

Директор Департамента комплексных продаж Щербинин А.И.
Доверенность № 11/22/019 от 26 ноября 2022 г.



Приложение №5. Локальный сметный расчет.

Наименование
стройки:

Ремонтные работы: г. Москва, вн. тер. г. м. о. Даниловский, ул. Автозаводская, д. 23, стр.120, квартира №
Локальная смета № ЭФ4987/12-23

Составлена в ценах Коэффициенты к ТСН-2001 МГЭ, ремонт №208 январь 2024 года

№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Кол-во	Стоимость ед, руб.		Общая стоимость, руб.		
				Всего	Экспл. машин	Всего	Зар. платы	Экспл. машин
				Основной зар.платы	в т.ч. зар.платы			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Раздел: Стены								
1	3.15-132-1	Демонтаж гипсокартонных листов (с сохранением каркаса) (прим.) <i>100 м2 облицовываемой поверхности</i>	0,107	1142,35	38,70	3463,38	3365,00	50,37
		Объем: 0,107=10,7/100 Коэфф. пересчёта: пункт Коэфф. к ОЗП Коэфф. к эксплуатации машин Коэфф. к материалам Коэфф. к ЗПМ % НР % СП Итого с НР и СП	3.15-132-1 28,67 11,88 13,41 28,67 100 64					24,08
				1077,86		2792,95	83	
				689,83		1379,65	41	
				2910,04		7635,98		
2	6.53-29-1	Герметизация наружных стыков в полносборных жилых и общественных зданиях, без вскрытия стыков при ширине восстанавливаемого покрытия до 40 мм <i>100 м стыка</i>	1,2593	379,92	43,79	10504,55	9446,48	403,03
		Объем: 1,2593=125,93/100 Коэфф. пересчёта: пункт Коэфф. к ОЗП Коэфф. к эксплуатации машин Коэфф. к материалам Коэфф. к ЗПМ % НР % СП Итого с НР и СП	6.53-29-1 28,67 6,98 6,02 28,67 91 70					39,56
				228,36		7084,86	75	
				175,67		3873,06	41	
				783,95		21462,47		
2,1	1.1-1-617	Мастика герметизирующая нетвердеющая, строительная, марка АМ-05, тиколовая <i>кг</i>	25,186	42,53	0,00	4239,54	0,00	0,00
		Коэфф. пересчёта: пункт Коэфф. к материалам	1.1-1-617 3,95	0,00	0,00			0,00
3	3.15-132-1	Облицовка стен гипсокартонными листами по готовому каркасу <i>100 м2 облицовываемой поверхности</i>	0,107	1142,35	38,70	3463,38	3365,00	50,37
		Объем: 0,107=10,7/100 Коэфф. пересчёта: пункт Коэфф. к ОЗП Коэфф. к эксплуатации машин Коэфф. к материалам Коэфф. к ЗПМ % НР % СП Итого с НР и СП	3.15-132-1 28,67 11,88 13,41 28,67 100 64					24,08
				1077,86		2792,95	83	
				689,83		1379,65	41	
				2910,04		7635,98		

3,1	1.1-1-567	Листы гипсокартонные, толщина 12-16 мм	m2	11,556	34,68	0,00	1843,50	0,00	0,00
		Козфф. пересчёта: пункт			0,00	0,00			0,00
		Козфф. к материалам		1.1-1-567					
		Обработка поверхностей стен грунтовкой глубокого проникновения внутри помещения		4,6					
4	3.15-165-1	Обработка поверхностей стен грунтовкой глубокого проникновения внутри помещения	100 m2	0,9183	52,80	0,82	1411,25	1402,82	8,43
		Объем: 0,9183=91,83/100			51,98	0,14			3,73
		Козфф. пересчёта: пункт		3.15-165-1					
		Козфф. к ОЗП		28,67					
		Козфф. к эксплуатации машин		10,95					
		Козфф. к ЗПМ		28,67					
		% НР		100	52,12		1164,34	83	
		% СП		64	33,36		575,16	41	
		Итого с НР и СП			138,28		3150,75		
4,1	1.1-1-1856	Грунтовка, на водной основе, глубоко проникающая, укрепляющая, для внутренних работ, механизированного и ручного нанесения, плотность 1,0 кг/л, водородный показатель не менее pH 8, для укрепления и грунтования минеральных оснований на гипсовом и цементном вяжущем, обработки пылящих и осыпающихся поверхностей стяжек	кг	1,37745	117,24	0,00	623,35	0,00	0,00
		Козфф. пересчёта: пункт		1.1-1-1856		0,00			0,00
		Козфф. к материалам		3,86					
5	3.15-55-3	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм стен	100 m2	0,7931	378,58	11,73	8718,82	8465,96	235,73
		Объем: 0,7931=79,31/100			363,24	8,88			207,00
		Козфф. пересчёта: пункт		3.15-55-3					
		Козфф. к ОЗП		28,67					
		Козфф. к эксплуатации машин		24,71					
		Козфф. к материалам		5,99					
		Козфф. к ЗПМ		28,67					
		% НР		100	372,12		7026,75	83	
		% СП		64	238,16		3471,04	41	
		Итого с НР и СП			988,86		19216,61		
5,1	1.1-1-2854	Грунтовка акриловая типа «Бетоконтакт», адгезионная для обработки бетонных оснований перед оштукатуриванием	кг	19,8275	28,98	0,00	2057,07	0,00	0,00
		Козфф. пересчёта: пункт		1.1-1-2854		0,00			0,00
		Козфф. к материалам		3,58					
5,2	1.3-2-29	Смеси сухие штукатурные цементно-известково-песчаные для внутренних и наружных работ, для ручного нанесения, В7,5 (М100), F50, крупность заполнителя не более 0,5 мм	m	0,674135	1517,68	0,00	7397,16	0,00	0,00
		Козфф. пересчёта: пункт		1.3-2-29		0,00			0,00
		Козфф. к материалам		7,23					
6	3.13-47-1	Шпатлевка поверхности полиуретановой двухкомпонентной шпатлевкой	100 m2	0,9183	575,77	84,19	13826,73	13037,97	603,89
		Объем: 0,9183=91,83/100			472,99	8,06			222,19
		Козфф. пересчёта: пункт		3.13-47-1					
		Козфф. к ОЗП		28,67					
		Козфф. к эксплуатации машин		7,46					
		Козфф. к материалам		10,83					
		Козфф. к ЗПМ		28,67					
		% НР		100	481,05		10821,52	83	

		% СП		64	307,87		5345,57	41	
		Итого с НР и СП			1364,69		29993,82		
6,1	1.1-1-3711	Шпатлевка полиуретановая двухкомпонентная для бетона	кг	18,73332	39,29	0,00	3989,28	0,00	0,00
					0,00	0,00			0,00
		Козфф. пересчёта: пункт		1.1-1-3711					
		Козфф. к материалам		5,42					
7	6.62-35-6	Окрашивание ранее окрашенных поверхностей стен водоземulsionными составами, ранее окрашенных водоземulsionной краской с расчисткой старой краски более 35 %		0,9159	480,12	4,47	10935,15	8470,26	53,26
		<i>100 м2 окрашиваемой поверхности</i>			314,70	1,06			28,67
		Объем: 0,9159=91,59/100							
		Козфф. пересчёта: пункт		6.62-35-6					
		Козфф. к ОЗП		28,67					
		Козфф. к эксплуатации машин		12,68					
		Козфф. к материалам		16,36					
		Козфф. к ЗПМ		28,67					
		% НР		100	315,76		7030,32	83	
		% СП		64	202,09		3472,81	41	
		Итого с НР и СП			997,97		21438,28		
7,1	1.1-1-1478	Шпатлевка водно-дисперсионная акриловая	т	0,006594	13953,60	0,00	291,67	0,00	0,00
					0,00	0,00			0,00
		Козфф. пересчёта: пункт		1.1-1-1478					
		Козфф. к материалам		3,17					
7,2	1.1-1-438	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные, белые, марка ВД-ВА-17	т	0,065029	22652,13	0,00	3034,48	0,00	0,00
					0,00	0,00			0,00
		Козфф. пересчёта: пункт		1.1-1-438					
		Козфф. к материалам		2,06					
8	6.63-7-5	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток		0,2005	781,64	0,00	4704,17	4704,17	0,00
		<i>100 м2 облицовки</i>			781,64	0,00			0,00
		Объем: 0,2005=20,05/100							
		Козфф. пересчёта: пункт		6.63-7-5					
		Козфф. к ОЗП		28,67					
		Козфф. к ЗПМ		28,67					
		% НР		80	625,31		3292,92	70	
		% СП		55	429,90		1928,71	41	
		Итого с НР и СП			1836,85		9925,80		
9	3.15-55-3	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм стен	<i>100 м2</i>	0,2005	378,58	11,73	2204,08	2140,22	59,55
					363,24	8,88			52,18
		Объем: 0,2005=20,05/100							
		Козфф. пересчёта: пункт		3.15-55-3					
		Козфф. к ОЗП		28,67					
		Козфф. к эксплуатации машин		24,71					
		Козфф. к материалам		5,99					
		Козфф. к ЗПМ		28,67					
		% НР		100	372,12		1776,38	83	
		% СП		64	238,16		877,49	41	
		Итого с НР и СП			988,86		4857,95		
9,1	1.1-1-2854	Грунтовка акриловая типа «Бетоконтакт», адгезионная для обработки бетонных оснований перед оштукатуриванием	кг	5,0125	28,98	0,00	520,03	0,00	0,00
					0,00	0,00			0,00
		Козфф. пересчёта: пункт		1.1-1-2854					
		Козфф. к материалам		3,58					
9,2	1.3-2-29	Смеси сухие штукатурные цементно-известково-песчаные для внутренних и наружных		0,170425	1517,68	0,00	1870,04	0,00	0,00

		работ, для ручного нанесения, В7,5 (М100), F50, крупность заполнителя не более 0,5 мм	<i>m</i>		0,00	0,00			0,00	
10	3.15-13-1	Козфф. пересчёта: пункт Козфф. к материалам Гладкая облицовка стен (без карнизных, плитусных и угловых плиток) на клее из сухих смесей по камню и бетону		1.3-2-29 7,23						
					0,2005	3108,01	29,03	15215,03	13858,22	75,58
						2352,00	6,86			40,42
		Объем: 0,2005=20,05/100								
		Козфф. пересчёта: пункт		3.15-13-1						
		Козфф. к ОЗП		28,67						
		Козфф. к эксплуатации машин		12,66						
		Козфф. к материалам		8,79						
		Козфф. к ЗПМ		28,67						
		% НР		100	2358,86			11502,32		83
		% СП		64	1509,67			5681,87		41
		Итого с НР и СП			6976,54			32399,22		
10,1	1.1-1-840	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки, гладкие, декорированные методом сериографии, прямоугольные. сорт I	<i>m2</i>		20,05	52,32	0,00	6703,24	0,00	0,00
						0,00	0,00			0,00
		Козфф. пересчёта: пункт		1.1-1-840						
		Козфф. к материалам		6,39						
11	3.15-139-1	Затирка швов между плитками ранее облицованных поверхностей с применением сухой смеси			0,2005	745,91	0,00	4394,09	4393,68	0,00
						745,68	0,00			0,00
		Объем: 0,2005=20,05/100								
		Козфф. пересчёта: пункт		3.15-139-1						
		Козфф. к ОЗП		28,67						
		Козфф. к материалам		8,26						
		Козфф. к ЗПМ		28,67						
		% НР		100	745,68			3646,75		83
		% СП		64	477,24			1801,41		41
		Итого с НР и СП			1968,83			9842,25		
11,1	1.3-2-32	Смеси сухие штукатурные декоративные, ручного нанесения, В7,5 (М100), F50, крупность заполнителя - 0,3 - 3,0 мм	<i>m</i>		0,110275	5631,52	0,00	5489,82	0,00	0,00
						0,00	0,00			0,00
		Козфф. пересчёта: пункт		1.3-2-32						
		Козфф. к материалам		8,84						
Итого по разделу: Стены								205618,29	72649,78	1540,21
										641,91
Раздел: Напольное покрытие										
1	6.57-3-1	Разборка плитусов			0,2875	38,53	0,00	332,57	332,57	0,00
						38,53	0,00			0,00
		Объем: 0,2875=28,75/100								
		Козфф. пересчёта: пункт		6.57-3-1						
		Козфф. к ОЗП		28,67						
		Козфф. к ЗПМ		28,67						
		% НР		80	30,82			232,80		70
		% СП		55	21,19			136,35		41
		Итого с НР и СП			90,55			701,72		
2	3.11-29-3	Устройство плитусов поливинилхлоридных на винтах самонарезающих			0,2875	283,59	6,73	805,10	692,09	17,46
						80,19	0,64			5,45
		Объем: 0,2875=28,75/100								
		Козфф. пересчёта: пункт		3.11-29-3						

		Коэфф. к ОЗП	28,67						
		Коэфф. к эксплуатации машин	8,6						
		Коэфф. к материалам	1,69						
		Коэфф. к ЗПМ	28,67						
		% НР	104	84,06		602,12		87	
		% СП	70	56,58		283,76		41	
		Итого с НР и СП		424,23		1690,98			
2,1	1.1-1-289	Плинтус напольный, ПВХ, с кабель-каналом, высота от 55 до 62 мм, толщина от 22 до 25 мм	31,625	22,18	0,00	1003,06		0,00	0,00
				0,00	0,00				0,00
		Коэфф. пересчёта: пункт	1.1-1-289						
		Коэфф. к материалам	1,43						
3	3.11-37-1	Демонтаж покрытия из ламинат- паркета на основе износостойкого пластика бесклеевым (замковым) способом	0,13344	591,21	43,13	1292,72		1122,14	71,52
				280,12	8,51				34,12
		Объем: $0,13344=(16,68/100)*0,8$							
		Коэфф. пересчёта: пункт	3.11-37-1						
		Коэфф. к ОЗП	28,67						
		Коэфф. к эксплуатации машин	11,86						
		Коэфф. к материалам	2,77						
		Коэфф. к ЗПМ	28,67						
		% НР	104	300,18		976,26		87	
		% СП	70	202,04		460,08		41	
		Итого с НР и СП		1093,43		2729,06			
4	3.11-10-11	Устройство самовыравнивающихся стяжек из специализированных сухих смесей толщиной 5 мм	0,1668	482,58	65,87	2088,07		1960,17	112,70
				391,47	9,19				45,87
		Объем: $0,1668=16,68/100$							
		Коэфф. пересчёта: пункт	3.11-10-11						
		Коэфф. к ОЗП	28,67						
		Коэфф. к эксплуатации машин	9,8						
		Коэфф. к материалам	3,61						
		Коэфф. к ЗПМ	28,67						
		% НР	104	416,69		1705,35		87	
		% СП	70	280,46		803,67		41	
		Итого с НР и СП		1179,73		4597,09			
4,1	1.1-1-3257	Грунтовка водно-дисперсионная высококонцентрированная глубокопроникающая универсальная	3,336	17,31	0,00	246,59		0,00	0,00
				0,00	0,00				0,00
		Коэфф. пересчёта: пункт	1.1-1-3257						
		Коэфф. к материалам	4,27						
4,2	1.3-2-175	Смеси сухие цементно-песчаные для устройства стяжки пола ручным и механизированным способом, самовыравнивающиеся, марка 200	0,140446	2401,10	0,00	1369,11		0,00	0,00
				0,00	0,00				0,00
		Коэфф. пересчёта: пункт	1.3-2-175						
		Коэфф. к материалам	4,06						
5	3.11-10-12	Добавляется на каждый 1 мм изменения толщины стяжки к позиции 3.11-10-11	0,5004	53,46	9,10	713,39		661,99	50,51
				44,07	1,46				21,79
		Объем: $0,5004=(16,68/100)*3$							
		Коэфф. пересчёта: пункт	3.11-10-12						
		Коэфф. к ОЗП	28,67						
		Коэфф. к эксплуатации машин	10,59						
		Коэфф. к материалам	5,9						

		Козфф. к ЗПМ		28,67					
		% НР		104	47,35		575,93	87	
		% СП		70	31,87		271,42	41	
		Итого с НР и СП			132,68		1560,74		
5,1	1.3-2-175	Смеси сухие цементно-песчаные для устройства стяжки пола ручным и механизированным способом, самовыравнивающиеся, марка 200		0,084067	2401,10	0,00	819,51	0,00	0,00
			<i>m</i>		0,00	0,00			0,00
		Козфф. пересчёта: пункт	1.3-2-175						
		Козфф. к материалам	4,06						
6	3.11-37-1	Устройство покрытия из ламинат- паркета на основе износостойкого пластика бесклеевым (замковым) способом		0,1668	591,21	43,13	1615,67	1402,54	89,31
			<i>100 м2</i>		280,12	8,51			42,72
		Объем: 0,1668=16,68/100							
		Козфф. пересчёта: пункт	3.11-37-1						
		Козфф. к ОЗП	28,67						
		Козфф. к эксплуатации машин	11,86						
		Козфф. к материалам	2,77						
		Козфф. к ЗПМ	28,67						
		% НР	104	300,18			1220,21	87	
		% СП	70	202,04			575,04	41	
		Итого с НР и СП			1093,43		3410,92		
6,1	1.1-1-2491	Ламинированное напольное покрытие (ламинат) на основе древесноволокнистых плит, бесклеевое, 32 класса воздействия нагрузки, толщина 8 мм		17,6808	276,40	0,00	8992,02	0,00	0,00
			<i>м2</i>		0,00	0,00			0,00
		Козфф. пересчёта: пункт	1.1-1-2491						
		Козфф. к материалам	1,84						
7	6.57-2-7	Разборка покрытий из керамических плиток		0,1972	845,63	64,48	4839,12	4623,90	215,22
			<i>100 м2 покрытия</i>		781,15	19,25			113,82
		Объем: 0,1972=19,72/100							
		Козфф. пересчёта: пункт	6.57-2-7						
		Козфф. к ОЗП	28,67						
		Козфф. к эксплуатации машин	16,17						
		Козфф. к ЗПМ	28,67						
		% НР	80	640,32			3236,73	70	
		% СП	55	440,22			1895,80	41	
		Итого с НР и СП			1926,17		9971,65		
8	3.11-10-11	Устройство самовыравнивающихся стяжек из специализированных сухих смесей толщиной 5 мм		0,1972	482,58	65,87	2468,66	2317,40	133,28
			<i>100 м2 стяжки</i>		391,47	9,19			54,47
		Объем: 0,1972=19,72/100							
		Козфф. пересчёта: пункт	3.11-10-11						
		Козфф. к ОЗП	28,67						
		Козфф. к эксплуатации машин	9,8						
		Козфф. к материалам	3,61						
		Козфф. к ЗПМ	28,67						
		% НР	104	416,69			2016,14	87	
		% СП	70	280,46			950,13	41	
		Итого с НР и СП			1179,73		5434,93		
8,1	1.1-1-3257	Грунтовка водно-дисперсионная высококонцентрированная глубокопроникающая универсальная		3,944	17,31	0,00	291,51	0,00	0,00
			<i>кг</i>		0,00	0,00			0,00
		Козфф. пересчёта: пункт	1.1-1-3257						
		Козфф. к материалам	4,27						

8,2	1.3-2-175	Смеси сухие цементно-песчаные для устройства стяжки пола ручным и механизированным способом, самовыравнивающиеся, марка 200	m	0,166042	2401,10	0,00	1618,64	0,00	0,00
					0,00	0,00			0,00
		Коэфф. пересчёта: пункт		1.3-2-175					
		Коэфф. к материалам		4,06					
9	3.11-10-12	Добавляется на каждый 1 мм изменения толщины стяжки к позиции 3.11-10-11		0,0545	53,46	9,10	77,59	71,96	5,51
		100 м2 стяжки			44,07	1,46			2,29
		Объем: 0,0545=5,45/100							
		Коэфф. пересчёта: пункт		3.11-10-12					
		Коэфф. к ОЗП		28,67					
		Коэфф. к эксплуатации машин		10,59					
		Коэфф. к материалам		5,9					
		Коэфф. к ЗПМ		28,67					
		% НР		104	47,35		62,61	87	
		% СП		70	31,87		29,50	41	
		Итого с НР и СП			132,68		169,70		
9,1	1.3-2-175	Смеси сухие цементно-песчаные для устройства стяжки пола ручным и механизированным способом, самовыравнивающиеся, марка 200	m	0,009156	2401,10	0,00	89,24	0,00	0,00
					0,00	0,00			0,00
		Коэфф. пересчёта: пункт		1.3-2-175					
		Коэфф. к материалам		4,06					
10	3.11-10-12	Добавляется на каждый 1 мм изменения толщины стяжки к позиции 3.11-10-11		0,2854	53,46	9,10	406,85	377,58	28,80
		100 м2 стяжки			44,07	1,46			12,61
		Объем: 0,2854=(14,27/100)*2							
		Коэфф. пересчёта: пункт		3.11-10-12					
		Коэфф. к ОЗП		28,67					
		Коэфф. к эксплуатации машин		10,59					
		Коэфф. к материалам		5,9					
		Коэфф. к ЗПМ		28,67					
		% НР		104	47,35		328,49	87	
		% СП		70	31,87		154,81	41	
		Итого с НР и СП			132,68		890,15		
10,1	1.3-2-175	Смеси сухие цементно-песчаные для устройства стяжки пола ручным и механизированным способом, самовыравнивающиеся, марка 200	m	0,047947	2401,10	0,00	467,43	0,00	0,00
					0,00	0,00			0,00
		Коэфф. пересчёта: пункт		1.3-2-175					
		Коэфф. к материалам		4,06					
11	3.11-18-2	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов многоцветных		0,1972	2451,94	162,37	9488,95	7197,03	430,73
		100 м2 покрытия			1215,82	39,82			235,67
		Объем: 0,1972=19,72/100							
		Коэфф. пересчёта: пункт		3.11-18-2					
		Коэфф. к ОЗП		28,67					
		Коэфф. к эксплуатации машин		12,85					
		Коэфф. к материалам		8,79					
		Коэфф. к ЗПМ		28,67					
		% НР		104	1305,87		6261,42	87	
		% СП		70	878,95		2950,78	41	
		Итого с НР и СП			4636,75		18701,15		
11,1	1.1-1-3227	Плиты керамические, типа керамогранит, неполированные, размер 600x600x10 мм, стандартной серии, оттенки 04; 051; 06; 08; 09; 091; 10; 16; 18/2	m2	21,692	171,74	0,00	23395,39	0,00	0,00
					0,00	0,00			0,00
		Коэфф. пересчёта: пункт		1.1-1-3227					

12	3.15-139-1	Козэфф. к материалам Затирка швов между плитками ранее облицованных поверхностей с применением сухой смеси	6,28	0,1972	745,91	0,00	4321,55	4321,14	0,00	
		100 м2 облицовываемой поверхности			745,68	0,00			0,00	
		Объем: 0,1972=19,72/100 Козэфф. пересчёта: пункт	3.15-139-1							
		Козэфф. к ОЗП	28,67							
		Козэфф. к материалам	8,26							
		Козэфф. к ЗПМ	28,67							
		% НР	100		745,68		3586,55	83		
		% СП	64		477,24		1771,67	41		
		Итого с НР и СП			1968,83		9679,77			
12,1	1.3-2-199	Смесь сухая, мелкозернистая, известковая с натуральным наполнителем и щелочестойкими светостойкими пигментами, затирочная, для наружных и внутренних работ, ручного нанесения, насыпная плотность 1500 кг/м3, прочность на сжатие не менее 10 МПа, для заделки и реставрации швов шириной от 5 до 30 мм в кладке из кирпича или натурального камня		69,02	36,92	0,00	16308,61	0,00	0,00	
		Козэфф. пересчёта: пункт	1.3-2-199		0,00	0,00			0,00	
		Козэфф. к материалам	6,4							
Итого по разделу: Напольное покрытие							114138,97	25080,51	1155,04	
									568,81	
Раздел: Потолок										
1	3.15-183-6	Демонтаж натяжного потолка: крепление, натяжка и фиксация полотна в багете гарпунным способом		0,2912	67,48	1,54	569,25	564,23	5,02	
		100 м2			65,94	0,29			2,58	
		Объем: 0,2912=(36,4/100)*0,8 Козэфф. пересчёта: пункт	3.15-183-6							
		Козэфф. к ОЗП	28,67							
		Козэфф. к эксплуатации машин	10,92							
		Козэфф. к ЗПМ	28,67							
		% НР	100		66,23		468,31	83		
		% СП	64		42,39		231,33	41		
		Итого с НР и СП			176,10		1268,89			
2	3.15-183-6	Устройство натяжного потолка: крепление, натяжка и фиксация полотна в багете гарпунным способом		0,364	67,48	1,54	711,50	705,28	6,22	
		100 м2			65,94	0,29			3,15	
		Объем: 0,364=36,4/100 Козэфф. пересчёта: пункт	3.15-183-6							
		Козэфф. к ОЗП	28,67							
		Козэфф. к эксплуатации машин	10,92							
		Козэфф. к ЗПМ	28,67							
		% НР	100		66,23		585,38	83		
		% СП	64		42,39		289,16	41		
		Итого с НР и СП			176,10		1586,04			
2,1	1.1-1-2613	Пропан-бутан, сжиженный газ		0,154955	6,27	0,00	7,95	0,00	0,00	
		Козэфф. пересчёта: пункт	1.1-1-2613		0,00	0,00			0,00	
		Козэфф. к материалам	8,2							
2,2	1.1-1-1946	Пленка отделочная поливинилхлоридная, декоративная, марка ПДСО-12		38,22	101,81	0,00	26849,14	0,00	0,00	
		Козэфф. пересчёта: пункт	1.1-1-1946		0,00	0,00			0,00	
		Козэфф. к материалам	6,9							

3	3.15-183-6	Демонтаж декоративного молдинга натяжного потолка гарпунным способом	100 м2	0,2912	67,48	1,54	569,25	564,23	5,02
		Объем: 0,2912=(36,4/100)*0,8			65,94	0,29			2,58
		Коэфф. пересчёта: пункт		3.15-183-6					
		Коэфф. к ОЗП		28,67					
		Коэфф. к эксплуатации машин		10,92					
		Коэфф. к ЗПМ		28,67					
		% НР		100	66,23		468,31	83	
		% СП		64	42,39		231,33	41	
		Итого с НР и СП			176,10		1268,89		
4	3.15-183-6	Устройство декоративного молдинга натяжного потолка гарпунным способом	100 м2	0,364	67,48	1,54	711,50	705,28	6,22
		Объем: 0,364=36,4/100			65,94	0,29			3,15
		Коэфф. пересчёта: пункт		3.15-183-6					
		Коэфф. к ОЗП		28,67					
		Коэфф. к эксплуатации машин		10,92					
		Коэфф. к ЗПМ		28,67					
		% НР		100	66,23		585,38	83	
		% СП		64	42,39		289,16	41	
		Итого с НР и СП			176,10		1586,04		
4,1	1.1-1-1503	Шурупы с потайной головкой, оцинкованные, длина 22-32 мм	m	0,003494	17921,30	0,00	669,41	0,00	0,00
		Коэфф. пересчёта: пункт			0,00	0,00			0,00
		Коэфф. к материалам		1.1-1-1503					
		Коэфф. к эксплуатации машин		10,69					
4,2	1.1-1-3693	Дюбели распорные пластмассовые, размеры 6x40 мм	100 шт.	73,892	10,60	0,00	1590,02	0,00	0,00
		Коэфф. пересчёта: пункт			0,00	0,00			0,00
		Коэфф. к материалам		1.1-1-3693					
		Коэфф. к эксплуатации машин		2,03					
5	6.53-29-1	Герметизация наружных стыков в полносборных жилых и общественных зданиях, без вскрытия стыков при ширине восстанавливаемого покрытия до 40 мм	100 м стыка	0,218	379,92	43,79	1818,49	1635,34	69,73
		Объем: 0,218=21,8/100			249,90	1,05			6,88
		Коэфф. пересчёта: пункт		6.53-29-1					
		Коэфф. к ОЗП		28,67					
		Коэфф. к эксплуатации машин		6,98					
		Коэфф. к материалам		6,02					
		Коэфф. к ЗПМ		28,67					
		% НР		91	228,36		1226,51	75	
		% СП		70	175,67		670,49	41	
		Итого с НР и СП			783,95		3715,49		
5,1	1.1-1-617	Мастика герметизирующая нетвердеющая, строительная, марка АМ-05, тиколовая	кг	5,886	42,53	0,00	990,78	0,00	0,00
		Коэфф. пересчёта: пункт			0,00	0,00			0,00
		Коэфф. к материалам		1.1-1-617					
				3,95					
Итого по разделу: Потолок							39532,65	4174,36	92,21
									18,34
Раздел: Оконный блок									
1	3.10-85-1	Разборка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м	100 м	0,02977	2555,75	10,75	535,50	199,26	3,72
		Объем: 0,02977=2,977/100			222,98	2,01			1,72
		Коэфф. пересчёта: пункт		3.10-85-1					
		Коэфф. к ОЗП		28,67					
		Коэфф. к эксплуатации машин		10,94					

		Коэфф. к материалам		4,81						
		Коэфф. к ЗПМ		28,67						
		% НР		105	236,24		173,36		87	
		% СП		70	157,49		81,70		41	
		Итого с НР и СП			2949,48		790,56			
2	3.10-85-1	Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м	100 м	0,02977	2555,75	10,75	535,50		199,26	3,72
					222,98	2,01				1,72
		Объем: 0,02977=2,977/100								
		Коэфф. пересчёта: пункт		3.10-85-1						
		Коэфф. к ОЗП		28,67						
		Коэфф. к эксплуатации машин		10,94						
		Коэфф. к материалам		4,81						
		Коэфф. к ЗПМ		28,67						
		% НР		105	236,24		173,36		87	
		% СП		70	157,49		81,70		41	
		Итого с НР и СП			2949,48		790,56			
2,1	1.9-12-115	Доски подоконные из ПВХ ламинированные декоративными ПВХ пленками, цвет: белый, мрамор, размеры 20x400x6000 мм	м	3,03654	156,88	0,00	1452,93		0,00	0,00
					0,00	0,00				0,00
		Коэфф. пересчёта: пункт		1.9-12-115						
		Коэфф. к материалам		3,05						
2,2	1.9-12-112	Заглушки торцевые двусторонние к подоконной доске из ПВХ, цвет: белый, мрамор, размеры 40x480 мм	шт.	0,11908	10,42	0,00	6,08		0,00	0,00
					0,00	0,00				0,00
		Коэфф. пересчёта: пункт		1.9-12-112						
		Коэфф. к материалам		4,9						
3	3.9-83-6	Демонтаж в жилых и общественных зданиях оконных блоков из алюминиевых профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых	100 м2	0,02532	4572,94	109,73	1766,79		1297,89	27,18
					1644,72	10,75				8,60
		Объем: 0,02532=(4,22/100)*0,6								
		Коэфф. пересчёта: пункт		3.9-83-6						
		Коэфф. к ОЗП		28,67						
		Коэфф. к эксплуатации машин		9						
		Коэфф. к материалам		6,19						
		Коэфф. к ЗПМ		28,67						
		% НР		85	1407,15		908,52		70	
		% СП		70	1158,83		532,13		41	
		Итого с НР и СП			7138,92		3207,44			
4	3.9-83-6	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из алюминиевых профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых	100 м2	0,0422	4572,94	109,73	2944,66		2163,15	45,27
					1644,72	10,75				14,05
		Объем: 0,0422=4,22/100								
		Коэфф. пересчёта: пункт		3.9-83-6						
		Коэфф. к ОЗП		28,67						
		Коэфф. к эксплуатации машин		9						
		Коэфф. к материалам		6,19						
		Коэфф. к ЗПМ		28,67						
		% НР		85	1407,15		1514,21		70	
		% СП		70	1158,83		886,89		41	
		Итого с НР и СП			7138,92		5345,76			
4,1	1.1-1-2980	Лента гидроизоляцияционная, паропроницаемая, герметизирующая, бутилкаучуковая, на		9,21648	14,75	0,00	183,52		0,00	0,00

		основе пародиффузионной мембраны, с клеящими неотверждаемыми слоями герметика с двух краев, прочность сцепления не менее 0,1 МПа, диапазон температур эксплуатации от -60 до +80°С, теплостойкость до +180°С, пенетрация при 0,1 мм от 3 до 90, ширина 100 мм, толщина 1,5 мм, для вентиляции и защиты от проникновения влаги в стык различных конструкций, отделки под отлив, наружная герметизация примыканий оконных и дверных блоков к стеновому проему и защиты теплоизоляционного слоя							
			<i>м</i>	1.1-1-2980	0,00	0,00			0,00
4.2	1.7-3-24	Коэфф. пересчёта: пункт Коэфф. к материалам Сверло победитовое		1,35 1,055			185,10	0,00	0,00
			<i>шт.</i>	1.7-3-24	0,00	0,00			0,00
4.3	1.6-2-147	Коэфф. пересчёта: пункт Коэфф. к материалам Блок оконный из алюминиевых комбинированных профилей типа ОАК СПД (4И-12-4М1-12-4И), двухстворчатый, с импостом, с распашным и поворотнo-откидным открыванием, с фурнитурой, площадь более 2 м2		1,67 7,807	1216,41	0,00	99713,36	0,00	0,00
			<i>м2</i>	1.6-2-147	0,00	0,00			0,00
4.4	1.1-1-2984	Коэфф. пересчёта: пункт Коэфф. к материалам Лента предварительносжатая саморасширяющаяся уплотнительная ПСУЛ 10/4		10,5 9,21648	6,48	0,00	56,73	0,00	0,00
			<i>м</i>	1.1-1-2984	0,00	0,00			0,00
		Коэфф. пересчёта: пункт Коэфф. к материалам		0,95					
Итого по разделу: Оконный блок							111732,04	3859,56	79,89
Раздел: Дверной блок									
1	3.10-21-3	Демонтаж блоков во внутренних дверных проемах в перегородках и стенах площадь проема до 3 м2		0,02368	2904,54	274,98	1316,55	961,31	74,61
			<i>100 м2 проемов</i>		1352,40	51,41			36,41
		Объем: 0,02368=(2,96/100)*0,8 Коэфф. пересчёта: пункт Коэфф. к ОЗП Коэфф. к эксплуатации машин Коэфф. к материалам Коэфф. к ЗПМ % НР % СП		3.10-21-3 28,67 10,94 9,28 28,67 105 70			836,34 394,14	87 41	
2	3.10-21-3	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах площадь проема до 3 м2		0,0296	2904,54	274,98	1645,55	1201,56	93,21
			<i>100 м2 проемов</i>		1352,40	51,41			45,59
		Объем: 0,0296=2,96/100 Коэфф. пересчёта: пункт Коэфф. к ОЗП Коэфф. к эксплуатации машин Коэфф. к материалам Коэфф. к ЗПМ % НР % СП		3.10-21-3 28,67 10,94 9,28 28,67 105 70			1045,36 492,64	87 41	
2.1	1.8-1-93	Итого с НР и СП Защелка врезная с механизмом блокирования и ручками, стальная, хромированная		0,0592	87,81	0,00	30,21	0,00	0,00
			<i>компл.</i>	1.8-1-93	0,00	0,00			0,00
		Коэфф. пересчёта: пункт							

2,2	1.9-7-20	Козфф. к материалам Блоки дверные деревянные внутренние, однопольные, глухие, со сплошным заполнением щита, облицованные пластиком бумажно-слоистым, с петлями, ручками, врезным замком с защелкой	5,81							
				2,96	460,36	0,00	8898,24	0,00	0,00	
				<i>m2</i>	0,00	0,00			0,00	
				1.9-7-20						
3	6.56-14-1	Козфф. пересчёта: пункт Козфф. к материалам Снятие наличников	6,53							
				0,101	43,83	0,00	132,74	132,74	0,00	
				<i>100 м</i>	43,83	0,00			0,00	
				6.56-14-1						
		Объем: 0,101=10,1/100		28,67						
		Козфф. пересчёта: пункт		28,67						
		Козфф. к ОЗП		80	35,06		92,92	70		
		Козфф. к ЗПМ		55	24,11		54,42	41		
		% НР			103,00		280,08			
		% СП								
4	6.56-27-1	Итого с НР и СП Установка наличников		0,101	87,05	0,19	258,74	256,31	0,18	
				<i>100 м</i>	84,58	0,01			0,00	
				6.56-27-1						
		Объем: 0,101=10,1/100		28,67						
		Козфф. пересчёта: пункт		8,79						
		Козфф. к ОЗП		9,78						
		Козфф. к эксплуатации машин		28,67						
		Козфф. к материалам		105	88,82		222,99	87		
		Козфф. к ЗПМ		70	59,21		105,09	41		
		% НР			235,08		586,82			
		% СП								
4,1	1.9-12-48	Итого с НР и СП Наличники хвойных пород, облицованные пластиком, сечение 54x13 мм		11,11	4,98	0,00	209,70	0,00	0,00	
				<i>м</i>	0,00	0,00			0,00	
				1.9-12-48						
5	3.10-21-1	Козфф. пересчёта: пункт Козфф. к материалам Демонтаж блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадь проема до 3 м2	3,79							
				0,01188	3555,61	454,29	685,54	385,61	58,25	
				<i>100 м2 проемов</i>	1081,50	53,91			19,21	
		Объем: 0,01188=(1,98/100)*0,6		3.10-21-1						
		Козфф. пересчёта: пункт		28,67						
		Козфф. к ОЗП		10,31						
		Козфф. к эксплуатации машин		10,07						
		Козфф. к материалам		28,67						
		Козфф. к ЗПМ		105	1192,18		335,48	87		
		% НР		70	794,79		158,10	41		
		% СП			5542,58		1179,12			
6	3.10-21-1	Итого с НР и СП Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадь проема до 3 м2		0,0198	3555,61	454,29	1142,60	642,78	97,12	
				<i>100 м2 проемов</i>	1081,50	53,91			32,11	
		Объем: 0,0198=1,98/100		3.10-21-1						
		Козфф. пересчёта: пункт		28,67						
		Козфф. к ОЗП		10,31						
		Козфф. к эксплуатации машин		10,07						
		Козфф. к материалам		28,67						
		Козфф. к ЗПМ		105	1192,18		559,22	87		
		% НР								

		% СП	70	794,79		263,54	41		
		Итого с НР и СП		5542,58		1965,36			
6,1	1.7-2-272	Блок дверной стальной внутренней, однополюсный, с утеплителем, стальной замкнутой коробкой, цилиндрическим замком, глазком, ручками, противосъемными штырями, двумя контурами резинового уплотнителя, петлями наружными с шарикоподшипником, толщина стали 1,5 мм с наружной отделкой полимерно-порошковым напылением, внутренняя отделка из влагостойкой ламинированной панели МДФ, размеры 2060x960 мм	шт.	1,1286	1723,11	0,00	15168,66	0,00	0,00
		Козфф. пересчёта: пункт			0,00	0,00			0,00
		Козфф. к материалам	1.7-2-272						
			7,8						
Итого по разделу: Дверной блок						34048,77	3580,31	323,37	133,32
Раздел: Разное									
1	6.65-12-1	Демонтаж радиатора массой до 80 кг	100 шт.	0,02	1290,31	0,00	774,66	774,66	0,00
		Объем: 0,02=2/100							0,00
		Козфф. пересчёта: пункт	6.65-12-1						
		Козфф. к ОЗП	28,67						
		Козфф. к ЗПМ	28,67						
		% НР	80	1032,25		542,26	70		
		% СП	55	709,67		317,61	41		
		Итого с НР и СП		3032,23		1634,53			
2	3.18-6-2	Установка радиаторов стальных	100 кВт радиаторов и конвекторов	0,01375	1626,63	157,05	456,33	292,43	29,28
		Объем: 0,01375=1,375/100			695,02	37,58			15,77
		Козфф. пересчёта: пункт	3.18-6-2						
		Козфф. к ОЗП	28,67						
		Козфф. к эксплуатации машин	12,73						
		Козфф. к материалам	12,64						
		Козфф. к ЗПМ	28,67						
		% НР	110	805,86		263,19	90		
		% СП	74	542,12		119,90	41		
		Итого с НР и СП		2974,61		839,42			
3	6.65-4-3	Демонтаж санитарно-технических приборов унитазов со смывным бачком	100 компл.	0,01	1681,68	0,00	504,88	504,88	0,00
		Объем: 0,01=1/100			1681,68	0,00			0,00
		Козфф. пересчёта: пункт	6.65-4-3						
		Козфф. к ОЗП	28,67						
		Козфф. к ЗПМ	28,67						
		% НР	80	1345,34		353,42	70		
		% СП	55	924,92		207,00	41		
		Итого с НР и СП		3951,95		1065,30			
4	3.17-3-1	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	1 комплект	1	42,93	3,72	993,70	848,35	50,30
		Козфф. пересчёта: пункт	3.17-3-1		27,73	0,88			26,95
		Козфф. к ОЗП	28,67						
		Козфф. к эксплуатации машин	12,67						
		Козфф. к материалам	8,28						
		Козфф. к ЗПМ	28,67						
		% НР	110	31,47		763,52	90		
		% СП	74	21,17		347,82	41		
		Итого с НР и СП		95,57		2105,04			

5	6.65-4-6	Демонтаж санитарно-технических приборов ванн	100 компл.	0,01	2281,05	0,00	684,64	684,64	0,00
		Объем: 0,01=1/100			2281,05	0,00			0,00
		Коэфф. пересчёта: пункт		6.65-4-6					
		Коэфф. к ОЗП		28,67					
		Коэфф. к ЗПМ		28,67					
		% НР		80	1824,84		479,25	70	
		% СП		55	1254,58		280,70	41	
		Итого с НР и СП			5360,47		1444,59		
6	3.17-1-2	Установка ванн купальных стальных	1 комплект	1	38,09	7,29	842,77	717,61	83,32
		Коэфф. пересчёта: пункт		3.17-1-2	23,46	1,19			36,41
		Коэфф. к ОЗП		28,67					
		Коэфф. к эксплуатации машин		10,71					
		Коэфф. к материалам		5,7					
		Коэфф. к ЗПМ		28,67					
		% НР		114	28,10		566,91	79	
		% СП		67	16,52		294,22	41	
		Итого с НР и СП			82,71		1703,90		
6,1	1.17-1-4	Ванны стальные эмалированные прямобортные, длина 1500 мм	шт.	1	1287,38	0,00	5252,51	0,00	0,00
		Коэфф. пересчёта: пункт		1.17-1-4	0,00	0,00			0,00
		Коэфф. к материалам		4,08					
7	3.17-5-4	Демонтаж раковин	1 комплект	0,4	16,82	1,49	149,97	125,00	8,08
		Объем: 0,4=1*0,4			10,22	0,35			4,30
		Коэфф. пересчёта: пункт		3.17-5-4					
		Коэфф. к ОЗП		28,67					
		Коэфф. к эксплуатации машин		12,63					
		Коэфф. к материалам		8,28					
		Коэфф. к ЗПМ		28,67					
		% НР		110	11,63		112,50	90	
		% СП		74	7,82		51,25	41	
		Итого с НР и СП			36,27		313,72		
8	3.17-5-4	Установка раковин	1 комплект	1	16,82	1,49	374,89	312,50	20,08
		Коэфф. пересчёта: пункт		3.17-5-4	10,22	0,35			10,61
		Коэфф. к ОЗП		28,67					
		Коэфф. к эксплуатации машин		12,63					
		Коэфф. к материалам		8,28					
		Коэфф. к ЗПМ		28,67					
		% НР		110	11,63		281,25	90	
		% СП		74	7,82		128,13	41	
		Итого с НР и СП			36,27		784,27		
9	6.67-7-1	Демонтаж осветительных приборов, выключатели, розетки	100 шт.	0,25	59,68	0,00	447,83	447,83	0,00
		Объем: 0,25=25/100			59,68	0,00			0,00
		Коэфф. пересчёта: пункт		6.67-7-1					
		Коэфф. к ОЗП		28,67					
		Коэфф. к ЗПМ		28,67					
		% НР		80	47,74		313,48	70	
		% СП		55	32,82		183,61	41	
		Итого с НР и СП			140,25		944,92		

10	4.8-243-9	Розетка штепсельная утопленного типа при скрытой проводке	100 шт.	0,18	485,57	2,71	2473,31	2458,45	5,59
		Объем: 0,18=18/100			455,00	0,63			3,44
		Козфф. пересчёта: пункт		4.8-243-9					
		Козфф. к ОЗП		28,67					
		Козфф. к эксплуатации машин		10,96					
		Козфф. к материалам		1,85					
		Козфф. к ЗПМ		28,67					
		% НР		114	519,42		1942,18		79
		% СП		67	305,27		1007,96		41
		Итого с НР и СП			1310,26		5423,45		
11	4.8-243-5	Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке	100 шт.	0,07	401,70	2,71	827,10	822,54	2,19
		Объем: 0,07=7/100			391,43	0,63			1,43
		Козфф. пересчёта: пункт		4.8-243-5					
		Козфф. к ОЗП		28,67					
		Козфф. к эксплуатации машин		10,96					
		Козфф. к материалам		4,47					
		Козфф. к ЗПМ		28,67					
		% НР		114	446,95		649,81		79
		% СП		67	262,68		337,24		41
		Итого с НР и СП			1111,33		1814,15		
12	3.47-1-4	Очистка участка от мусора	100 м2	0,364	39,96	0,00	436,64	436,64	0,00
		Объем: 0,364=36,4/100			39,96	0,00			0,00
		Козфф. пересчёта: пункт		3.47-1-4					
		Козфф. к ОЗП		28,67					
		Козфф. к ЗПМ		156	62,34		401,71		92
		% НР		84	33,57		179,02		41
		% СП			135,86		1017,37		
		Итого с НР и СП			93,77	75,68	1263,13	425,75	837,38
13	6.66-87-1	Погрузка вручную мусора, приравненного к бытовому, в самосвал	1 т	0,784	18,09	19,70			463,59
		Козфф. пересчёта: пункт		6.66-87-1					
		Козфф. к ОЗП		28,67					
		Козфф. к эксплуатации машин		13,48					
		Козфф. к ЗПМ		28,67					
		% НР		91	34,39		319,31		75
		% СП		70	26,45		174,56		41
		Итого с НР и СП			154,61		1757,00		
		Итого по разделу: Разное					26100,17	8851,28	1036,22
		Итого по смете: Ремонтные работы: г. Москва, вн. тер. г.м. р. Даниловский, ул. Автозаводская, д. 23, стр.120, квартира №					531170,89	118195,80	562,50
		НДС 20%					106858,49		
		Всего с НДС					641150,93		

Итого по смете: Ремонтные работы: г. Москва, вн. тер. г.м. р. Даниловский, ул. Автозаводская, д. 23, стр.120, квартира №

Составил специалист, М.Ю. Титова



Проверил генеральный директор, В.В. Иванова

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Приложение № 6. Акт осмотра.

ЭКСПЕРТНОЕ БЮРО

АКТ ОСМОТРА

Дата и время проведения осмотра: 17.01.2024 09:30 - 11:00

Объект осмотра: жилое помещение (квартира)

расположенный по адресу: г. Москва, в.мер.п. м.о. Даниловский, ул. Автозаводская, д.23, стр.120, кв.п

Во время проведения осмотра присутствовали:

Специалист

Строганов А.А.
(ФИО)

[Подпись]
(подпись)

Собственник/
доверенное лицо

(ФИО)

[Подпись]
(подпись)

Собственник/
доверенное лицо

(ФИО)

(подпись)

Уполномоченное лицо

(ФИО)

(подпись)

Уполномоченное лицо

(ФИО)

(подпись)

Приложение № 7. Телеграмма.

ТЕЛЕГРАФ ОНЛАЙН

КОПИЯ ТЕЛЕГРАММЫ

МОСКВА 690071 85 12/01 1649=

УВЕДОМЛЕНИЕ ТЕЛЕГРАФОМ МОСКВА УЛ БАРРИКАДНАЯ ДОМ 8 СТР 5А КАБ 13 000 АВТОТЕХ=

УВЕДОМЛЯЕМ ВАС О ПРОВЕДЕНИИ 17.01.2024Г. В 09:30 ОСМОТРА КВАРТИРЫ ПО АДРЕСУ: Г. МОСКВА, ВН. ТЕР. Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ДАНИЛОВСКИЙ, УЛ. АВТОЗАВОДСКАЯ, Д. 23, СТР.120, КВАРТИРА НР НЕЗАВИСИМЫМ СПЕЦИАЛИСТОМ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ СООТВЕТСТВИЯ КАЧЕСТВА ОБЪЕКТА СТРОИТЕЛЬСТВА УСЛОВИЯМ ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ НР 7.1/7/14 ОТ 22.08.2022Г., ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ, ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ, ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫХ РЕГЛАМЕНТОВ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ТРЕБОВАНИЯМ. ПРОСИМ ВАС НАПРАВИТЬ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ НА ОСМОТР КВАРТИРЫ В УКАЗАННУЮ ДАТУ.

ООО ЭКСПЕРТНОЕ БЮРО ВОТУМ-

ТЕЛЕГРАММА ОТПРАВЛЕНА С ПОМОЩЬЮ СЕРВИСА ТЕЛЕГРАФ ОНЛАЙН TELEGRAF.RU

КОПИЯ ВЕРНА НАЧАЛЬНИК СМЕНЫ



Заварова Т.А.

